



Z525E, Z535M a Z540R ZTrak™

(Výr. č. 150001 -)



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

Z525E, Z535M a Z540R ZTrak™

OMUC24274 VYDÁNÍ H9 (CZECH)



John Deere Power Products

Vydání pro export
Printed in U.S.A.



Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek John Deere.

Vážíme si toho, že jste naším zákazníkem, a přejeme Vám mnoho let bezpečné a úspěšné práce s Vaším strojem.

MX00654,000020B-16-10MAY17

Výkon s ohledem na emise a nedovolená manipulace

Provoz a údržba

Motor včetně systému řízení emisí je nutné ovládat, používat a udržovat podle pokynů uvedených v tomto návodu, aby byl zachován výkon motoru s ohledem na emise v rámci požadavků kladených na kategorii/certifikaci tohoto motoru.

Nedovolená manipulace

Nesmí docházet k žádným záměrným nedovoleným manipulacím s motorem ani k jeho nesprávnému používání; to se zejména týká deaktivace nebo nedostatečné údržby systému recirkulace výfukových plynů (EGR) či systému dávkování kapaliny výfuku vznětového motoru DEF. Nepovolená manipulace se systémem řízení emisí motoru povede ke zrušení schválení typu Evropské unie (EU) a příslušných záruk týkajících se emisí.

DX,EMISSIONS,PERFORM-16-12JAN18

Použití návodu k obsluze

Návod k použití patří k vybavení stroje a musí být při případném prodeji předán dalšímu uživateli.

Prostudování návodu k použití pomůže Vám i dalším osobám vyhnout se možným zraněním nebo poškození stroje. Pokyny, obsažené v tomto návodu, umožňují obsluhu nejbezpečnější a nejefektivnější způsob práce se strojem. Znalost správné a bezpečné obsluhy stroje Vám umožní školit případné další pracovníky obsluhy tohoto stroje.

Pokud používáte přídatné zařízení, postupujte podle bezpečnostních pokynů a pokynů pro obsluhu v příloze, dodané s návodem k použití stroje.

Tento návod i výstražné štítky na stroji mohou být k dispozici také v dalších jazycích (objednávejte u autorizovaného prodejce).

Oddíly v návodu k použití jsou řazeny tak, aby Vám pomohly porozumět všem bezpečnostním pokynům a osvojit si ovládací prvky pro bezpečnou obsluhu stroje. Tento návod Vám rovněž může poskytnout odpovědi na specifické otázky, týkající se obsluhy a údržby stroje. Užitečný abecední rejstřík pojmů na konci návodu Vám pomůže rychle vyhledat potřebné informace.

Stroj popisovaný v návodu k obsluze se může mírně lišit od Vašeho stroje, ale je zachována dostatečná podobnost pro pochopení uvedených pokynů.

Označení VPRAVO a VLEVO se vztahuje ke směru jízdy stroje vpřed. Pokud je zobrazena přerušovaná čára (- - -), příslušná součást není na obrázku viditelná.

Před dodáním stroje provedl Váš prodejce kontrolu před dodávkou, aby byla zajištěna optimální výkonnost.

MX00654,000020C-16-05JUN17

Stanovený rozsah použití stroje

Tento stroj je určen výhradně pro použití při běžné údržbě trávníků. Používání jiným způsobem se považuje za nedodržení stanoveného rozsahu použití.

Výrobce neodpovídá za škody ani zranění vzniklé při nesprávném používání stroje. Veškerá taková rizika nese výhradně uživatel. Základními prvky stanoveného rozsahu použití je rovněž přesné dodržování provozních podmínek, postupů při údržbě a opravách stanovených výrobcem.

Tento stroj smí obsluhovat, provádět jeho údržbu a opravovat pouze osoby, které jsou seznámeny s vlastnostmi stroje a s odpovídajícími

bezpečnostními předpisy (opatření proti vzniku nehody). Za všech okolností je nutné dodržovat pravidla pro zabránění nehodám i ostatní všeobecně uznávaná pravidla bezpečnosti práce, zásady první pomoci a předpisy bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Nastavení dodávky paliva mimo předepsané tovární hodnoty nebo jakékoli jiné způsoby zvyšování výkonu povedou k ztrátě platnosti záruky na tento stroj.

Jakékoli svévolné úpravy provedené na tomto stroji zbavují výrobce veškeré odpovědnosti za případné škody nebo zranění.

OUO1023,0000025-16-05JUN17

Speciální zprávy

Návod obsahuje speciální zprávy, které upozorňují na možná bezpečnostní rizika, rizika poškození stroje, a užitečné pokyny pro obsluhu a údržbu stroje. Důkladně prostudujte všechny informace, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození stroje.



POZOR: Nebezpečí úrazu! Tato bezpečnostní značka a text upozorňují na možná nebezpečí zranění nebo smrti obsluhy nebo osob v okolí stroje, ke kterým může dojít v případě ignorování rizik a procedur.

DŮLEŽITÉ: Zabráňte poškození! Text upozorňuje obsluhu na činnosti a podmínky, které mohou mít za následek poškození stroje.

POZNÁMKA: V celém návodu jsou uvedeny obecné informace, které mohou být pomůckou pracovníkům obsluhy při obsluze a údržbě stroje.

MX00654,000020D-16-05JUN17

Díly

Doporučuje se používání kvalitních dílů a maziv, které jsou k dostání u vašeho prodejce produktů John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce produktů John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. Jsou to čísla, která jste si zapsali v části Identifikace výrobku tohoto návodu.

Objednávání servisních dílů online

Chcete-li si objednat náhradní díly nebo získat příslušné informace, navštivte webové stránky <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-16-06MAR15

Servisní dokumentace

Pro zakoupení katalogu náhradních dílů nebo technické příručky pro tento stroj navštivte Knihkupectví technické dokumentace John Deere na adrese:

https://techpubs.deere.com/?cid=VURL_TechInfoStore

nebo zavolejte na telefonní číslo:

- **USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** Váš prodejce produktů John Deere.

TH84124,0000199-16-15AUG17

Obsah

Obsah

Úvod	2
Identifikace výrobku.....	3
Bezpečnostní štítky bez textu.....	4
Bezpečnost	6
Čištění stroje.....	12
Montáž.....	13
Obsluha ovládacích prvků.....	16
Provoz.....	17
Servisní intervaly.....	27
Mazání při údržbě.....	28
Údržba motoru.....	29
Údržba převodovky.....	38
Údržba sekačky.....	40
Údržba elektrické soustavy.....	46
Různá údržba.....	48
Zjišťování a odstraňování závad	51
Uložení.....	53
Specifikace.....	54
Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě.....	57
Záznam o údržbě.....	58
Prohlášení o shodě.....	59
Sklonometr.....	62
Index.....	63

Identifikace výrobku

Záznam identifikačních čísel

Sekačky Zero Turn

PIN (150001–)


Potřebujete-li kontaktovat autorizovaný servis ohledně informací o údržbě, vždy uvádějte model výrobku a jeho identifikační čísla.

Najděte na vašem stroji označení modelu a výrobní číslo stroje, jeho motoru a převodovky/hnacího ústrojí a poznamenejte si tyto údaje do níže uvedených řádků.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:

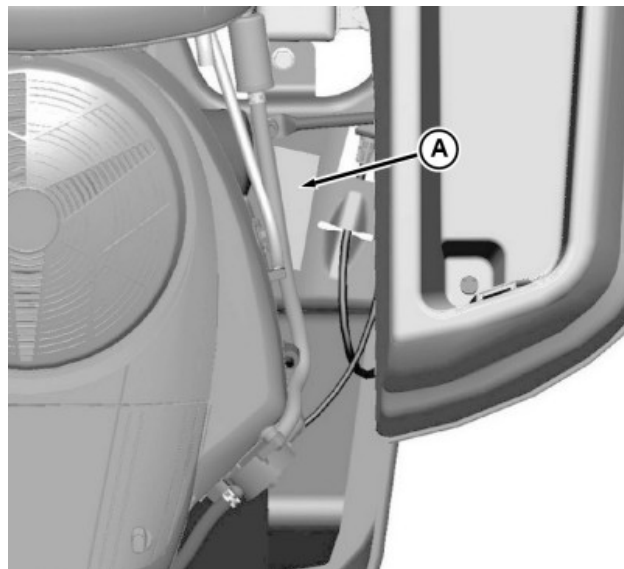

GXT002512—UN—15JUL15

Identifikační číslo výrobku (PIN) (A):

Výrobní číslo motoru:

Na skříni ventilátoru na motoru.

Výrobní čísla hnacího ústrojí:

Štítek s výrobním číslem na přední straně každé skříně hnacího ústrojí.

LEVÁ STRANA:

PRAVÁ STRANA:

MG39705.00001D4-16-05JUN19

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.


COPYRIGHT © 2019
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2015, 2016, 2017, 2018

Bezpečnostní štítky bez textu

bezpečnostní informace, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

MX00654,0000389-16-21JUN18

Nebezpečí zranění předpjatou pružinou

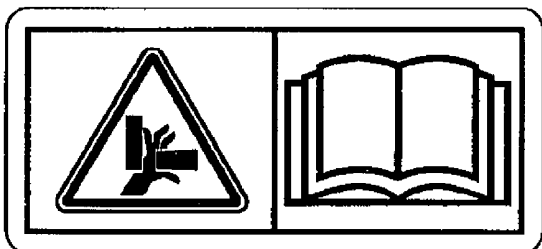

MXAL42777—UN—09APR13

- Udržujte bezpečnou vzdálenost prstů a rukou od míst s nebezpečím sevření.
- Přečtěte si návod k obsluze.

MX00654,000038C-16-24APR19

Nebezpečí zranění v důsledku požáru zařízení




MXTO18019—UN—04MAY16

- Zabraňte vzniku požáru zařízení.
- Nahromadění trávy, listů a nečistot na horkých nebo pohybujících se částech motoru nebo v jejich blízkosti může být příčinou požáru.
- Před zahájením práce, během práce a po skončení práce celý stroj zkontrolujte a očistěte.
- Před zahájením čištění vypněte motor a nechte stroj vychladnout.
- Důkladně si prostudujte kapitolu Čištění stroje v návodu k obsluze, kde jsou uvedeny podrobné informace.

MX00654,0000390-16-24APR19

Nebezpečí zranění zachycením řemeny

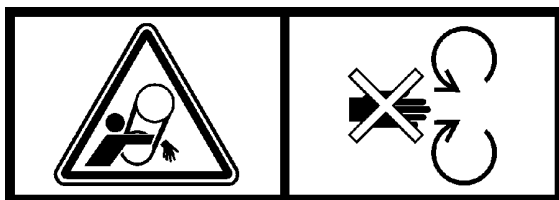


MXTO18017—UN—03MAY16

- Udržujte bezpečnou vzdálenost od pohybujících se řemenů.
- Nepoužívejte stroj, nejsou-li kryty na svém místě.

MX00654,0000391-16-24APR19

Nebezpečí zranění rotujícími noži

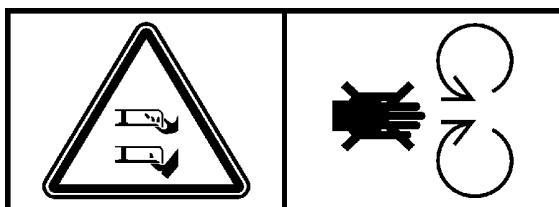


MXTO18016—UN—03MAY16

- Nevkládejte ruce ani nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.
- Neprovazujte sekačku bez vyprazdňovacího skluzu/deflektoru nebo bez kompletního sběrného koše na trávu.

MX00654,0000392-16-24APR19

Přečtěte si návod k obsluze

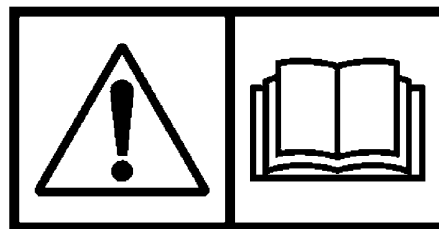


MXAL42776—UN—09APR13

- Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace nezbytné pro bezpečnou obsluhu stroje.
- Před zahájením práce se strojem nebo nářadím si důkladně přečtěte návod k obsluze stroje. Abyste zabránili nehodám, dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

MX00654,000038B-16-01APR19

Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

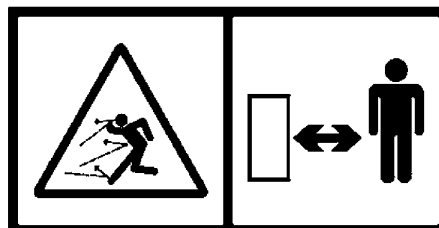


MXAL42780—UN—09APR13

- Dokud je motor v chodu, udržujte bezpečnou vzdálenost od stroje.

MX00654,000038F-16-24JUL13

Zabraňte přístupu dětí k žacímu ústrojí

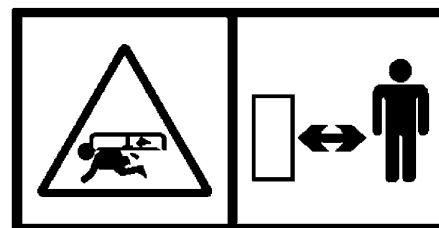


MXAL42778—UN—09APR13

- Žací ústrojí může způsobit amputaci končetiny nebo smrt.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od stroje.
- Je-li motor v chodu, vždy se ujistěte, zda jsou děti v bezpečné vzdálenosti od sekačky.

MX00654,000038D-16-01APR19

Bezpečnost

Nebezpečí vážného zranění nebo usmrcení převrácením stroje

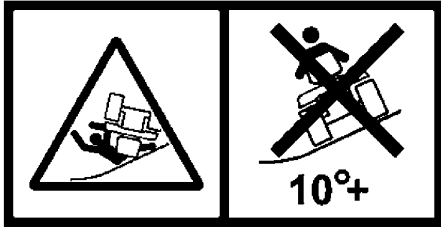

MXAL42779—UN—09APR13

- Nejezděte se strojem do míst, kde hrozí nebezpečí smyku nebo překlopení.
- S určitými konfiguracemi stroje nejezděte na svahy se sklonem větším než 10 stupňů.
- Potřebné informace naleznete v oddílu Provoz na svazích.

MX00654,000038E-16-01APR19

Bezpečnost

Zaškolení

- Pečlivě si přečtete tyto pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím stroje.
- Zabraňte použití žacího stroje dětmi nebo osobami neznalými těchto pokynů. Minimální věk obsluhy je určen místní legislativou.
- Nepokračujte v sečení, pokud se v blízkosti zdržují nepovolané osoby, děti nebo domácí zvířata.
- Mějte na paměti, že obsluha nebo uživatel jsou odpovědní za nehody a rizika, která hrozí ostatním osobám nebo jejich majetku.
- Přeprava osob je zakázána.
- Všichni řidiči musí vyhledat a získat odborný a praktický výcvik. Tyto instrukce musí zdůraznit:
 - Nutnost zvýšené opatrnosti a koncentrace při práci se samojízdnými stroji.
 - Kontrolu nad samojízdným strojem při smyku na svahu nelze znovu získat použitím brzd.
- K hlavním příčinám ztráty kontroly nad strojem patří:
 - nedostatečný záběr kol;
 - nadměrně vysoká pojezdová rychlost;
 - nízká účinnost brzd;
 - nevhodnost typu stroje pro daný úkol;
 - není dostatečně brán v úvahu stav půdy, zejména svažitě plochy;
 - nesprávná manipulace se závěsným zařízením a rozložením hmotnosti.

OUO1023,0000030-16-05JUL17

Příprava

- Při sečení vždy používejte pevnou obuv a kalhoty s dlouhými nohavicemi. Nepracujte se strojem bez obuvi, nebo v otevřených sandálech.
- Důkladně zkontrolujte plochu, na které má být stroj používán, a odstraňte všechny předměty, které mohou být strojem vymrštěny.
- VÝSTRAHA-Palivo je hořlavina první třídy.
 - Palivo skladujte v nádobách určených pro tento účel.
 - Palivo doplňujte pouze mimo uzavřené prostory a při doplňování paliva nekuřte.
 - Před nastartováním motoru doplňte palivo. Je zakázáno

demontovat uzávěr palivové nádrže nebo doplňovat palivo s motorem v činnosti nebo se zahřátým motorem.

- Pokud dojde k rozlití paliva, nestartujte motor, ale přemístěte stroj mimo plochu s rozlitém palivem, aby nedošlo ke vznícení výparů paliva.
- Důkladně utáhněte všechny uzávěry palivové nádrže a nádob s palivem.
- Vyměňte poškozené tlumicí prvky.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte nože, připevňovací šrouby nožů a sestavu řezacího ústrojí, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. Vyměňte opotřebované nebo poškozené nože a šrouby v sadách, aby zůstalo zachováno vyvážení.
- U strojů s více noži dbejte opatrnosti, protože jeden rotující nůž může způsobit otáčení ostatních nožů.

OUO1023,0000031-16-05JUL17

Obsluha

- Je zakázáno pracovat s motorem v uzavřených prostorech, kde může docházet k hromadění oxidu uhelnatého.
- Sečení provádějte pouze za denního světla nebo při dostatečném umělém osvětlení.
- Před pokusem o nastartování motoru vypněte spojky žacího ústrojí a zařaďte neutrální převodový stupeň.
- Nepracujte na svahu s úhlem sklonu větším, než je předepsáno výrobcem.
- Pamatujte, že neexistuje bezpečný svah. Jízda po travnatém svahu vyžaduje zvýšenou pozornost. Pro ochranu proti převrácení:
 - nezastavuje ani nerozjíždějte stroj náhle při jízdě do svahu nebo ze svahu;
 - spojku zapínejte pozvolna, vždy se zařazeným převodovým stupněm, zejména při jízdě ze svahu;
 - udržujte nízkou pojezdovou rychlost stroje při jízdě na svahu nebo při otáčení s malým poloměrem;
 - dávejte pozor na terénních nerovnostech, v blízkosti děr a dalších skrytých nebezpečí;
 - nikdy neprovádějte sečení na svahu, pokud stroj není pro tento účel určený.
- Při vlečení nákladů nebo práci s vybavením o velké hmotnosti dbejte opatrnosti:
 - používejte pouze schválené přípojné body na přípojném táhle závěsu;
 - pracujte pouze se zátěží o hmotnosti, kterou dokážete bezpečně kontrolovat;
 - neměňte náhle směr jízdy;
 - při couvání buďte opatrní;
 - používejte přídatná závaží nebo dotěžování pojezdových kol, pokud je to doporučováno v návodu k použití.
- Při přejíždění pozemních komunikací nebo jízdě v jejich blízkosti dbejte zvýšené opatrnosti.
- Před jízdou na jiném než zatravněném terénu vypněte pohon rotačních nožů.
- Nikdy nesměřujte vyhazovaný materiál na osoby v blízkosti stroje a zamezte přístupu nepovolaných osob do blízkosti stroje, pokud je stroj v činnosti.
- Nikdy neprovozujte stroj, pokud jsou ochranné kryty poškozeny nebo nejsou namontována bezpečnostní zařízení.
- Neprovádějte změnu regulačního nastavení motoru a neprovozujte motor v činnosti při nadměrných otáčkách. Práce se strojem v nadměrně vysokých otáčkách zvyšuje riziko zranění osob.
- Před opuštěním sedadla obsluhy:
 - vypněte pohon všech nářadí a spusťte je na zem;
 - zařaďte neutrální polohu a zajistěte stroj parkovací brzdou;
 - vypněte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Zastavte pohon nářadí, zastavte motor, odpojte kabely od zapalovacích svíček a vytáhněte klíček ze spínací skříňky:

Bezpečnost

- před uvolněním zablokování stroje nebo čištění zanesení žlabu;
- před kontrolou, čištěním stroje nebo prací na stroji;
- po nárazu na cizí předmět zkontrolujte, zda stroj není poškozený, a před pokračováním v práci proveďte potřebné opravy;
- pokud zjistíte nezvyklé vibrace stroje (provedte okamžitou kontrolu).
- Pokud stroj přepravujete nebo nepoužíváte, vypněte pohon nářadí.
- Zastavte motor a vypněte pohon nářadí:
 - před doplňováním paliva;
 - před demontáží sběrného koše;
 - před nastavením pracovní výšky, pokud nelze nastavení provést z místa obsluhy.
- Pokud končíte s prací, snižte dodávku paliva. Pokud je stroj vybaven uzavíracím ventilem dodávky paliva, zastavte po skončení práce dodávku paliva.
- Před zahájením práce se seznamte se všemi pokyny v návodu a na stroji a dodržujte je.
- Majitel stroje odpovídá za to, obsluha je plně obeznámena s pokyny ohledně provozu stroje a že je duševně i fyzicky schopná pracovat se strojem bezpečně.
- Příliš nízký nebo vysoký věk obsluhy může znamenat vyšší riziko poranění. Obsluhující osoby musí zvážit svoji schopnost řídit stroj dostatečně bezpečně, aby dokázaly zabránit svému vážnému zranění i zranění ostatních osob.
- Před zahájením práce zkontrolujte stroj. Opravte nebo vyměňte poškozené, nadměrně opotřebované nebo chybějící díly. Před zahájením práce proveďte všechna nezbytná seřízení.
- Před nastartováním motoru zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací prvky pohonu v neutrální poloze a stroj je zajištěn parkovací brzdou. Startujte motor pouze ze sedadla obsluhy.
- Nepracujte se strojem, pokud není namontován vyprazdňovací skluz nebo sběrný koš. Nepoužíváte-li sběrný koš, je zakázáno pracovat se strojem, pokud je vyprazdňovací skluz zvednutý, demontovaný nebo upravený.
- Před zahájením práce zkontrolujte účinnost brzd. Podle potřeby proveďte seřízení nebo údržbu brzd.
- Zastavte stroj, pokud do pracovního prostoru vstoupí jakákoliv osoba.
- Pokud je stroj v činnosti, neponechávejte jej bez dozoru.
- Dbejte opatrnosti při jízdě v blízkosti míst s nedostatečným výhledem, křoví, stromů nebo jiných překážek, které omezují výhled.
- Používejte pouze přídatná zařízení a nářadí schválená výrobcem stroje. Při montáži přídatných zařízení nebo připojování nářadí zajistěte, aby bezpečnostní štítky byly viditelné.
- Nepracujte se strojem, jste-li pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Nepoužívejte sluchátka radiopřijímače nebo hudebního přehrávače. Bezpečná údržba a obsluha vyžaduje vaši plnou pozornost.

MX00654,0000438-16-19JUL18

Údržba a uložení

- Pro zajištění bezpečného provozního stavu zařízení musí být všechny matice a šrouby utažené.
- Neskladujte stroj s palivem v nádrži uvnitř budov, kde by mohly být výpary paliva zapáleny od otevřeného plamene nebo jisker.
- Před uskladněním stroje v uzavřeném prostoru nechejte motor ochladit.
- Pro snížení rizika vzniku požáru udržujte motor, tlumič výfuku, prostor akumulátoru a prostor pro skladování paliva zbavené rostlinných zbytků a nahromaděného maziva.
- Často kontrolujte sběrný koš, zda není opotřebovaný nebo poškozený.
- Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.

- Pokud je nutné vypustit palivovou nádrž, tuto činnost provádějte na otevřeném prostranství.
- U strojů s více noži dbejte opatrnosti, protože jeden rotující nůž může způsobit otáčení ostatních nožů.
- Pokud má být stroj zaparkován, skladován nebo ponechán bez dozoru, spusťte žací ústrojí, pokud není použita mechanická podpora.
- V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami. Díly stroje, které musí být při údržbě zvednuty, zajistěte pevnými podpěrami.
- Před zahájením údržby stroje nebo nářadí opatrně snižte tlak ve všech tlakových okruzích, například v okruzích hydraulické soustavy nebo systému zavěšení.
- Snižte tlak v okruhu spuštěním nářadí nebo žacího ústrojí na zem nebo po mechanický doraz a přestavte ovládací páky hydraulické soustavy v obou směrech.
- Před zahájením jakýchkoli oprav odpojte akumulátor. Nejdříve odpojte zápornou svorku a poté kladnou svorku akumulátoru. Připojujte nejprve kladný a potom záporný kabel.
- Při výměně nožů dbejte zvýšené opatrnosti. Při údržbě nože zabalte nebo používejte rukavice a postupujte velmi opatrně. Nože pouze vyměňujte. Nikdy je nevyrovnavejte ani nesvařujte.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, oděvu a šperků od pohyblivých součástí. Pokud možno neprovádějte seřizování s motorem v činnosti.
- Dobíjejte akumulátory na dobře větraném místě bez výskytu jisker nebo otevřeného plamene. Před připojením nebo odpojením nabíjecího zařízení toto zařízení vypněte. Používejte ochranný oděv a izolované nástroje.

OUMX068,00004CD-16-05JUL17

Kontrola sečené plochy



MXAL41932—UN—22MAY13

- Odstraňte z pracovní plochy předměty, které mohou být vymrštěny. Dbejte na to, aby se v blízkosti sečené plochy nezdržovaly nepovolané osoby nebo domácí zvířata.
- Nízké větve nebo podobné překážky mohou zranit obsluhu nebo bránit prováděné činnosti. Před zahájením práce zkontrolujte možné překážky, jako jsou například nízko visící větve, a tyto překážky odřízněte nebo odstraňte.
- Zkontrolujte sečenou plochu. Zvolte bezpečný postup sečení. Nepracujte se strojem na místech, kde je ohrožena trakční síla nebo stabilita stroje.
- Projedte pracovní trasu se spuštěným, ale nezapnutým žacím ústrojím (pokud je nainstalováno). Na nerovném terénu snižte pojezdovou rychlost.
- Prozkoumejte všechny sečené prostory a určete, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje a které svahy je nutné udržovat pomocí jiných způsobů údržby.

MP47322,00F4617-16-05JUL17


Bezpečné parkování

1. Zastavte stroj na vodorovné ploše, nikoli na svahu.
2. Vypněte pohon nožů nebo jakéhokoliv jiného nářadí.
3. Spusťte nářadí na zem.
4. Zajistěte parkovací brzdou.
5. Zastavte motor.

6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
7. Před opuštěním sedadla obsluhy vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.
8. Zavřete uzavírací ventil dodávky paliva, pokud je jím Váš stroj vybaven.
9. Před zahájením údržby stroje odpojte záporný kabel akumulátoru nebo kabely zapalovacích svíček (u zážehových motorů).

OUO1023,0000035-16-21FEB13

Rotující nože jsou nebezpečné

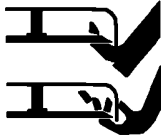


MXL41928—UN—18FEB13

ZABRAŇTE VÁŽNÝM NEBO SMRTELNÝM NEHODÁM:

- Rotující nože mohou způsobit amputaci horních nebo dolních končetin a vymrštění předmětů. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrti.
- Zachovejte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou a oděvu od žacího ústrojí, je-li motor v chodu.
- Za všech okolností buďte při jízdě směrem vpřed i vzad opatrní. Osoby, a to zejména děti, se mohou dostat do pracovního dosahu stroje dříve, než si toho dokážete všimnout.
- Před jízdou vzad zastavte pohon nožů žacího ústrojí nebo nářadí, důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména věnujte zvýšenou pozornost dětem.
- Neprovádějte sečení při jízdě vzad.
- Pokud neprovádíte sečení, vypínejte pohon žacího ústrojí.
- Před opuštěním stanoviště obsluhy z jakéhokoli důvodu, a to včetně vyprazdňování sběrných košů nebo uvolňování žlabu, stroj bezpečně zaparkujte.
- Nože sekačky se musí zastavit přibližně do pěti sekund po vypnutí sekačky. Máte-li podezření, že se žací jednotky nezastavují v uvedeném čase, nechejte stroj zkontrolovat u svého autorizovaného prodejce, který provede kontrolu bezpečnosti a opravu Vašeho stroje.

MP47322,00F4619-16-05JUL17

Chraňte děti



MXT005340—UN—06JUN13

- Nepřevážíte děti na stroji pro zábavu, jelikož přítom může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení.
- Žací stroje a sečení přitahují pozornost dětí. Děti si neuvědomují nebezpečnost rotujících nožů nebo fakt, že obsluha stroje si nemusí jejich přítomnosti všimnout.
- Děti, které jste dříve svezli, mohou mít zájem o další svezení a mohou se neočekávaně objevit v pracovním prostoru, kde je stroj může přejet.
- Pokud obsluha nedává pozor na děti, může dojít k tragickým nehodám, zejména pokud se děti přiblíží ke stroji zezadu. Před zahájením couvání a při couvání zastavte pohon nožů žacího ústrojí nebo nářadí, důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména dávejte pozor na děti.
- Je zakázáno přepravovat děti na stroji nebo na nářadí, a to i pokud je zastavený pohon nožů. Je zakázáno přepravovat děti v přivěsném vozíku nebo přivěsu. Mohou spadnout a být vážně zraněny, nebo mohou ohrozit bezpečný provoz stroje.

- Nepoužívejte stroj jako rekreační vozítko nebo pro zábavu dětí.
- Nedovolte dětem nebo nevyškoleným osobám pracovat se strojem. Instruuje všechny pracovníky obsluhy, aby nepřeváželi děti na stroji ani na jeho příslušenství.
- Pokud pracujete se zahradním traktorem, udržujte děti mimo pracovní prostor pod dozorem zodpovědné dospělé osoby nebo jiného obsluhy.
- Dávejte pozor na přítomnost dětí. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposledy. Pokud se do pracovního prostoru dostane dítě, zastavte stroj.
- Při jízdě v blízkosti míst s nedostatečným výhledem, křoví, stromů nebo jiných překážek, které omezují výhled, dbejte maximální opatrnosti.

MP47322,00F461A-16-05JUL17

Provoz na svazích

POZNÁMKA: Použijte stránku se šablonou sklonoměru na konci tohoto návodu k obsluze. Řiďte se pokyny uvedenými u šablony.

- Jízda na svahu je hlavní příčinou nehod, které jsou způsobeny ztrátou kontroly nebo převrácením, při kterých může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Práce na svazích vyžaduje mimořádnou opatrnost.

Identifikace svahů pro bezpečný provoz

- Při provozu na svazích dodržujte bezpečnostní postupy. Změřte sklon všech sečených pozemků pro zjištění, které svahy jsou bezpečné pro provoz sekačky. Při provádění této činnosti používejte zdravý rozum a správný úsudek.

Měření sklonu svahů

- Doporučená Metoda 1: Na svah položte rovný kus pevného řeziva o délce 1.2 m (4 ft) a změřte úhel svahu pomocí sklonoměru nebo vodováhy s úhloměrem.
- Doporučená metoda 2: Použijte sklonoměr uvedený na konci tohoto návodu.



Bezpečný provoz na svazích

- Při překročení maximálního doporučeného sklonu svahu se zvyšuje riziko převrácení, při němž může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.
- Nikdy neseďte ani nejezděte se sekačkou na svazích se sklonem větším než 13°, jestliže je sekačka v základní konfiguraci. Základní konfigurace je sekačka se žacím ústrojím a bez dalšího příslušenství. (Svah se sklonem 13° stoupá o 1.4 m [4.6 stopy] na vodorovné vzdálenosti 6.1 m [20 stop].)
- Při používání příslušenství nikdy neseďte ani nejezděte se sekačkou na svazích se sklonem větším než 10°. S namontovanou ochranou proti povětrnostním podmínkám, systémem na sběr materiálu nebo jiným příslušenstvím se zvyšuje riziko převrácení. (Svah se sklonem 10° stoupá o 1 m [3.5 stopy] na vodorovné vzdálenosti 6.1 m [20 stop].)
- Na svazích se sklonem menším než 10° je riziko převrácení nízké, ale při zvyšování úhlu sklonu na doporučené maximum se riziko zvyšuje na střední úroveň.
- Při určování rizika ztráty kontroly a převrácení vždy věnujte pozornost stavu trávníku a sklonu svahu.
- Při sečení a jízdě ve svahu jezděte pomalu.
- Pokud se na svahu necítíte bezpečně, neseďte a nejezděte na něm.
- Při sečení jezděte napříč svahem, nejezděte nahoru a dolů.
- Dávejte pozor na jámy, vyjeté koleje, hrboly, kameny a jiné skryté překážky. Nerovný terén může způsobit převrácení sekačky. Vysoká tráva může skrývat překážky.
- Jeďte pomalu, abyste na svahu nemuseli zastavovat.
- Neseďte vlhkou travu. Pneumatiky mohou ztratit trakční sílu. Na svazích mohou pneumatiky klouzat, i když brzdy fungují správně.
- Ve svahu nespouštějte ani nevypínejte motor a nezatačujte. Pokud

Bezpečnost


pneumatiky ztratí záběr, vypněte vývodový hřídel a pomalu sjed'te přímo dolů se svahu.

- Všechny pohyby stroje na svahu musí být pomalé a plynulé. Vyvarujte se náhlých změn rychlosti nebo směru, které mohou vést k převrácení sekačky.

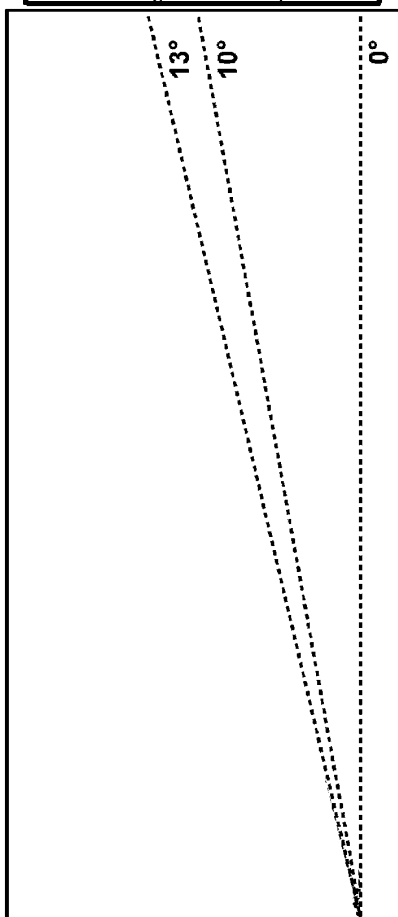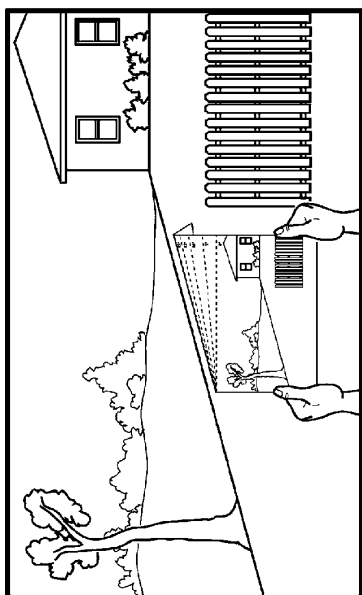

MXT005363—UN—10JUL13

Provoz v blízkosti nebezpečí

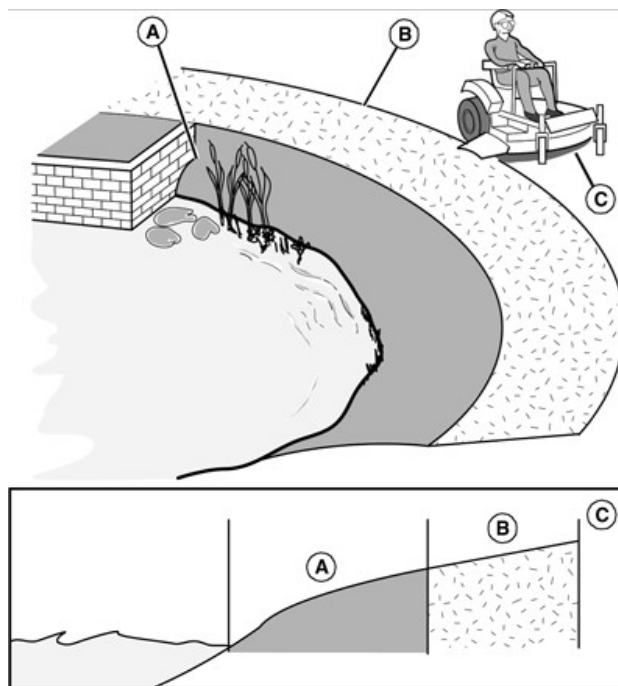

MXAL42786—UN—09APR13

Příklad bočního pohledu na svah a nebezpečí, se zobrazenými prostory (A), (B) a (C).

- Nesečte a nejezděte se strojem v blízkosti nebezpečného prostoru, kde by mohlo dojít k převrácení stroje. Stroj by mohl náhle ztratit záběr, sklouznout nebo se převrátit, pokud by se kola dostala za okraj srázu nebo by došlo k utržení hrany terénu.
- Nebezpečí (A) obsahují následující, ale nejen následující:
 - Jámy, výkopy, příkopy, náspy a vodní toky.
 - Plochy s nebezpečným sklonem, měkkým podkladem, břehy vodních ploch, plochy s dírami, kolejemí, hrboly a jinými skrytými objekty.
- Mezi nebezpečím (A) a sečenou plochou (C) udržujte bezpečnostní prostor (B) široký minimálně jako stroj. Nesečte a nejezděte se strojem do nebezpečného prostoru ani do bezpečnostního prostoru.
- Se strojem jezděte a sečte pouze v prostoru určeném k sečení (C). Nepřekračujte doporučený sklon svahu. Potřebné informace naleznete v oddílu Bezpečný provoz na svazích.
- V prostorech (A) a (B) a v jejich okolí používejte pojízdnou sekačku na trávu nebo strunovou sekačku.

MP47322,00F461B-16-05JUL17

Zákaz přepravy další osoby



MXAL42882—UN—26MAR13

- Na stroji se smí přepravovat pouze pracovník obsluhy. Je zakázáno přepravovat další osoby.
- Osoby jedoucí na stroji nebo na nářadí jsou vystaveny nebezpečí vážného zranění v důsledku zasažení cizími předměty nebo sražení ze stroje.
- Tyto osoby rovněž omezují výhled pracovníka obsluhy a snižují bezpečnost práce se strojem.

MP47322,00F461C-16-15MAR13

Bezpečné vlečení nákladů

- Brzdná dráha se prodlužuje s rostoucí pojezdovou rychlostí a hmotností nákladu. Pojíždějte nízkou rychlostí a zajistěte dostatečnou dobu a vzdálenost pro zastavení stroje.
- Celková hmotnost vlečeného nákladu nesmí překročit součet hmotností stroje, závaží a obsluhy. Používejte přídatná závaží nebo dotěžování pojezdových kol, pokud je to doporučováno v návodu k použití neseného nebo přípojného nářadí.
- Nadměrná hmotnost taženého břemene může způsobit ztrátu trakční síly a kontroly nad strojem na svahu. Při jízdě na svahu snižte hmotnost přípojného nářadí.
- Je zakázána přeprava dětí nebo jiných osob na přípojném nářadí.
- Používejte pouze schválené typy závěsů. Vlečení provádějte pouze se strojem, jehož závěs je pro tento účel konstruován. Nepřipojujte vlečené nářadí jinak než ke schválenému přípojnému bodu.
- Dodržujte pokyny výrobce, týkající se hmotnostních limitů přípojných nářadí a práce s přípojným nářadím na svahu.
- Tažené příslušenství zvyšuje riziko převrácení. Potřebné informace naleznete v oddílu Provoz na svazích.
- Neměňte náhle směr jízdy. Zvláštní opatření dbejte při zatáčení nebo při nepříznivých terénních podmínkách. Při jízdě vzad postupujte opatrně.
- Při jízdě ze svahu nezařazujte neutrální polohu.

MP47322,00F461D-16-05JUL17

Používání vhodného oděvu



TCT015572—UN—24MAY18

- Při práci se strojem vždy používejte prostředky pro ochranu zraku.
- Používejte přiléhavý oděv a bezpečnostní vybavení vhodné pro prováděnou práci.
- Při práci se strojem vždy používejte pevnou obuv a kalhoty s dlouhými nohavicemi. Nepracujte se strojem bez obuvi, nebo v otevřených sandálech.
- Používejte vhodné ochranné prostředky, jako jsou například chrániče sluchu. Nadměrný hluk může způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

MP47322,00F461E-16-09JUL18

Bezpečný provoz na pozemních komunikacích

Předcházejte možné kolizi s jiným vozidlem, což by mohlo vést k úrazu nebo smrti:

- Používejte bezpečnostní světla a zařízení. Pomalu se pohybující stroje při jízdě na veřejných komunikacích jsou špatně viditelné, a to především v noci.
- Při jízdě na pozemních komunikacích vždy používejte výstražná světla a směrová světla v souladu s místními pravidly silničního provozu. Může být potřebné nainstalovat přídatná blikající výstražná světla.

OUO2005,000021C-16-05FEB13

Bezpečné provádění údržby



MXAL41933—UN—18FEB13

- Údržbu stroje směřují provádět pouze autorizované a proškolené dospělé osoby. Před začátkem práce se důkladně seznámte s postupem údržby.
- Je zakázáno pracovat se strojem v uzavřených prostorech, kde může docházet k hromadění oxidu uhelnatého.
- Udržujte všechny matice a šrouby utažené, zejména připevňovací šrouby nožů, aby byla zařízení v bezpečném provozuschopném stavu.
- Je zakázáno neprovádět svévolné úpravy bezpečnostních zařízení. Pravidelně kontrolujte jejich správnou činnost.
- Odstraňte ze stroje usazené rostlinné zbytky, jako je tráva, listí nebo jiné nečistoty. Vyčistěte dočista rozlitý olej nebo palivo a odstraňte veškeré nečistoty nasáklé palivem. Před uskladněním nechejte snížit teplotu stroje.
- Pokud narazíte do cizího předmětu, zastavte a zkontrolujte stroj. Před obnovením práce podle potřeby opravte.
- Nikdy neprovádějte seřizování s motorem v činnosti. Před zahájením seřizování, čištění nebo opravy vyčkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti stroje neuvedou do klidu.
- Často kontrolujte součásti sběrného koše a kryt vyprazdňovacího skluzy a podle potřeby je vyměňte za díly doporučené výrobcem. Součásti sběrného koše podléhají opotřebení, poškození a znehodnocení, což může způsobit obnažení pohyblivých součástí stroje nebo vymrštění předmětů.
- Nože žacího stroje jsou ostré. Omotejte nože, nebo použijte rukavice, a při údržbě dbejte maximální opatrnosti. Nože pouze vyměňujte. Nikdy je nevyrovňujte ani nesvařujte.
- Často kontrolujte činnost brzd. Proveďte seřízení a údržbu podle potřeby.
- Udržujte bezpečnostní a informační štítky v bezvadném stavu a podle potřeby je vyměňte.
- U strojů s více noži dbejte opatrnosti, protože jeden rotující nůž může způsobit otáčení ostatních nožů.
- Zachovejte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, oděvu, šperků a dlouhých vlasů od pohyblivých součástí, aby nedošlo k jejich zachycení.
- Před zahájením čištění nebo údržby spusťte veškerá nářadí na zem. Vypněte všechny pohony a zastavte motor. Zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky. Nechejte stroj vychladnout.
- Díly stroje, které musí být při údržbě zvednuty, zajistěte pevnými podpěrami. V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami.
- Před zahájením opravy odpojte akumulátorovou baterii nebo kabel od zapalovací svíčky (u zážehových motorů). Nejdříve odpojte záporný kontakt a potom kladný kontakt. Nejdříve připojte kladný kontakt a potom záporný kontakt.
- Před zahájením údržby stroje nebo nářadí opatrně snižte tlak ve všech tlakových okruzích, například v okruzích hydraulické soustavy nebo systému zavěšení.
- Vždy dbejte na dobrý stav a odborně provedenou montáž všech dílů. Poškozené části okamžitě opravte. Opatřené nebo poškozené díly vyměňte.
- Dobíjejte akumulátoru na otevřeném, dobře větraném místě a zabraňte vzniku jisker. Před připojením nebo odpojením nabíjecího zařízení toto zařízení vypněte. Používejte ochranný oděv a izolované nástroje.
- Nepoklepávejte na setrvačnickou palici ani jiným tvrdým předmětem, hrozí riziko roztržení setrvačnicku během provozu.
- Pokud je stroj vybaven hydraulicky ovládaným závěsem, snižte tlak

v okruhu spuštěním nářadí nebo žacího ústrojí na zem nebo po mechanický doraz a přestavte ovládací páky hydraulické soustavy v obou směrech.

MP47322,00F4620-16-05JUL17

Nebezpečí zasažení kapalinou pod vysokým tlakem



TCAL25960—UN—24MAY12

- Hydraulické hadice a potrubí se mohou porušit vlivem mechanického poškození, vznikem přehybů a lomů, zestárnutím a působením vnějších vlivů. Hadice a potrubí kontrolujte pravidelně. Poškozené hadice a potrubí vyměňte.
- Spoje hydraulické soustavy mohou být uvolněny v důsledku mechanického poškození nebo vibrací. Pravidelně kontrolujte spoje. Utáhněte uvolněné spoje.
- Unikající tlaková kapalina může proniknout pokožkou a způsobit vážné zranění. Před rozpojováním spojů odtlačte hydraulická a jiná potrubí. Před natlakováním všechny spoje utáhněte.
- Netěsnosti vyhledejte pomocí kusu lepenky. Chraňte ruce a tělo před účinky kapalin pod tlakem.
- Dojde-li k poranění, ihned vyhledejte lékařské ošetření. Pokud kapalina pronikne do pokožky, musí být chirurgicky odstraněna v průběhu několika hodin. V opačném případě může způsobit vznik sněti. Není-li lékař obeznán s podobným typem poranění, je nutné, aby se obrátil na informované lékařské zdroje. Tyto informace lze získat od společnosti Deere & Company Medical Department se sídlem v Moline, Illinois, USA. Informace lze získat ve Spojených státech nebo v Kanadě na telefonním čísle 1-800-822-8262.

OUO2005,0000220-16-05FEB13

Zabránění vzniku požáru

- Prodiskutujte tyto pokyny se všemi, kdo se podílejí na obsluze stroje. S případnými dotazy se obraťte na svého prodejce produktů John Deere.
- Vždy dodržujte bezpečnostní postupy uvedené na stroji a v tomto návodu k použití. Před zahájením kontroly nebo čištění vždy zastavte motor, zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Kromě pravidelné údržby je jedním z nejlepších způsobů pro zachování účinnosti Vašeho zařízení John Deere a snížení rizika vzniku požáru pravidelné odstraňování nečistot, usazených na stroji.
- Po skončení práce a před čištěním nebo skladováním nechte stroj zchladit na otevřeném prostranství. Neparkujte stroj v blízkosti hořlavých materiálů jako jsou dřevo, tkaniny nebo chemické látky, nebo v blízkosti otevřeného plamene či jiných zdrojů vzplanutí, například ohřívače vody nebo pece.
- Před uskladněním ze zařízení zcela odstraňte veškeré hořlavé materiály, zejména vyprázdněte vaky zachytávače trávy, zásobníky a nákladní korby.
- Nečistoty se mohou nahromadit kdekoli na stroji, a to zejména na vodorovných plochách. Před zahájením provozu a po ukončení práce odstraňte trávu a jiné nečistoty z motorového prostoru, z okolí tlumiče výfuku a z žacího ústrojí a žacích jednotek. Při sečení nebo mulčování za suchých podmínek může být nutné provést další čištění.
- Kromě čištění stroje před použitím a uskladněním má nejvyšší přínos pro požární prevenci udržování motorového prostoru v čistotě. Mezi ostatní místa, vyžadující pravidelnou kontrolu a čištění, patří ráfky kol, kabely, hadice, potrubí, žací ústrojí atd. Tato místa lze čistit stlačeným vzduchem, pomocí vzduchové trysky nebo vodou.
- Četnost těchto kontrol a čištění bude záviset na řadě faktorů, a to včetně pracovních podmínek, vybavení stroje, pracovních rychlostí

a povětrnostních podmínek (zejména v suchém, horkém a větrném počasí). Pokud pracujete v takových podmínkách, provádějte kontrolu a čištění častěji v průběhu dne.

- Nadměrné množství maziv nebo únik paliva / oleje na stroji rovněž podporují usazování nečistot. Včasná oprava stroje nebo očištění oleje a paliva snižuje riziko usazování nečistot a pokles účinnosti chlazení po celou dobu životnosti stroje.
- Závady ložisek nebo přehřátí mohou způsobit požár. Pro omezení tohoto rizika vždy dodržujte pokyny v návodu k obsluze, týkající se intervalů mazání a rozmístění mazacích míst. V případě jakýchkoli otázek na téma intervalů či míst mazání nebo v případě výskytu jakýchkoli neobvyklých zvuků z prostoru, kde se nachází ložiska, kontaktujte Vašeho místního distributora. Oplachování stroje v zahřátém stavu může rovněž vést ke zkrácení životnosti ložisek a zvýšení rizika předčasného poškození ložisek.
- Při skladování nebo přepravě stroje vždy uzavřete přívod paliva, pokud je stroj touto funkcí vybaven.
- Provádějte častou kontrolu palivového systému, nádrže, víčka a spojky, zda nejsou prasklé a zda nedochází k únikům. Podle potřeby vyměňte.

OUO2005,0000221-16-27MAR19

Bezpečná manipulace s palivem



MXAL41938—UN—18FEB13

Aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku, postupujte při manipulaci s palivem s maximální opatrností. Palivo je hořlavina první třídy a jeho výpary jsou výbušné:

- Nekuřte cigarety, doutníky, dýmky ani nepoužívejte jiné zdroje hoření.
- Používejte pouze schválený zásobník paliva. Používejte pouze nekovové, přenosné nádoby na palivo schválené podepsanou laboratoří (U.L.) nebo americkou společností pro testování a materiály (ASTM). Případně použitá nálevka musí být z plastu a nesmí být vybavena sítkem nebo filtrem.
- Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, je-li motor v chodu. Před doplňováním paliva nechte vychladnout motor.
- Nikdy nedoplňujte ani nevypouštějte palivo ze stroje v uzavřených prostorech. Přemístěte stroj mimo uzavřený prostor a zajistěte dostatečné větrání.
- Rozlité palivo ihned setřete. Pokud se polije palivem oděv, okamžitě oděv vyměňte. Pokud dojde k rozlití paliva v blízkosti stroje, nestartujte motor, ale přemístěte stroj mimo plochu s rozlitém palivem. Zabraňte vytvoření jakéhokoliv zdroje hoření, dokud nedojde k vypaření paliva.
- Nikdy neskladujte stroj nebo nádoby s palivem na místě, kde se mohou vyskytovat jiskry, otevřený plamen nebo jiné tepelné zdroje, například ohřívač vody nebo jiná podobná zařízení.
- Zabraňte vzniku požáru v důsledku výbojů statické elektřiny. Výboj statické elektřiny může způsobit vznícení par paliva v neuzemněné nádobě s palivem.
- Nepřilíte nádoby uvnitř vozidla nebo na vozidle nebo na nákladním automobilu nebo přívěsu s plastovým obkladem. Před doplňováním paliva vždy pokládejte nádoby na zem v dostatečné vzdálenosti od vozidla.

Čištění stroje

- Zařízení s pohonem na čerpání paliva přemístěte z přívěsu a palivo doplňujte na zemi. Pokud to není možné, pak doplňujte palivo do takového zařízení z přenosné nádoby a nepoužívejte hadici palivového stojanu.
- Dbejte na to, aby koncovka hadice nebo nálevka nádoby s palivem měla kontakt s okrajem otvoru palivové nádrže po celou dobu doplňování paliva. Nepoužívejte aretaci spouště pistole.
- Nedoplňujte palivovou nádrž nadměrným množstvím paliva. Namontujte uzávěr palivové nádrže a důkladně jej utáhněte.
- Po použití důkladně utáhněte všechny uzávěry nádob s palivem.
- U zážehových motorů nepoužívejte palivo s obsahem metanolu. Metanol je škodlivý pro Vaše zdraví i pro životní prostředí.

OUO2005,0000223-16-12OCT16

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s pneumatikami



TCAL25965—UN—24MAY12

Explozivní odtržení ráfku a pneumatiky může způsobit vážné zranění nebo smrt:

- Neprovádějte montáž pneumatik, pokud nemáte k dispozici správné vybavení a zkušenost pro bezpečné provádění této práce.
- Vždy udržujte předepsaný tlak v pneumatikách. Nezvyšujte tlak v pneumatikách nad předepsanou hodnotu. Neprovádějte svařování ani jiné zahřívání kol s pneumatikami. Teplem dojde ke zvýšení tlaku vzduchu a explozi pneumatiky. Svařování může zeslabit nebo deformovat konstrukci kola.
- Při zvyšování tlaku v pneumatice používejte prodlužovací hadici s příchytkou, která umožňuje stát stranou a NE před nebo nad pneumatikou.
- Zkontrolujte pneumatiky, zda mají dostatečný tlak, zda nejsou poškozené zářezy nebo výdutěmi, zda nejsou poškozené ráfky a zda nescházejí šrouby nebo matice.

OUO2005,0000222-16-10MAY17

Kontrola spojovacího materiálu kol

- Pokud není spojovací materiál kol dostatečně utažený, může dojít k nebezpečné nehodě s následkem vážného zranění.
- Během prvních 100 hodin provozu často kontrolujte utažení spojovacího materiálu kol.
- Po každém povolení spojovacího materiálu kol je nutné jej opět dotáhnout předepsaným momentem a správným způsobem.

MP47322,00F4625-16-15MAR13

Likvidace odpadu a chemických látek

Odpadní látky, jako jsou například použitý olej, palivo, chladicí kapalina nebo akumulátory, mohou ohrožovat životní prostředí a poškodit lidské zdraví:

- Odpadní kapaliny neskladujte v nádobách na nápoje - hrozí riziko jejich požití.
- Informace o recyklaci nebo likvidaci odpadů vám poskytne místní recyklační středisko nebo autorizovaný prodejce.
- Při vyřazení stroje z provozu na konci jeho životnosti se obraťte na místní sběrný dvůr nebo autorizovaného prodejce.

MX00654,00003A8-16-24JUN13

Čištění stroje

Obecné pokyny pro čištění

Stroj je nutno během dne pravidelně kontrolovat. Nahromaděný nečistoty je nutno odstranit, aby se zajistila správná funkce stroje a snížilo se riziko požáru. Četnost těchto kontrol a čištění závisí na řadě faktorů, a to včetně pracovních podmínek, vybavení stroje, pracovních rychlostí a povětrnostních podmínek. Kontroly a čištění může být nutné provádět několikrát denně, a to především za suchého, horkého a větrného počasí.

DŮLEŽITÉ: Pravidelné a důkladné čištění stroje společně s dalšími pravidelnými postupy údržby uvedenými v návodu k obsluze výrazně snižují riziko požáru a odstávek a zlepšují výkonnost stroje.

Nejzávažnějším faktorem způsobujícím požáry patří kromě náležité údržby stav sklizeného materiálu. Suché, lehké a chmýřité materiály, které mohou vytvořit oblak prachu, se mohou s největší pravděpodobností příčinou vznítit. Nečistoty se mohou nahromadit na různých místech stroje, a to zejména na vodorovných plochách. Místa nahromadění materiálu se mohou měnit v důsledku rychlosti a směru větru. Zohledněte tyto měnící se podmínky sklizně a přizpůsobte svůj časový plán a postupy sklizně tak, aby byla zajištěna správná funkce stroje a snížilo se nebezpečí požáru.

Vždy dodržujte všechny bezpečnostní postupy uvedené na stroji a v návodu k obsluze. Před zahájením kontroly nebo čištění vždy ZASTAVTE motor, zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.


Musí se provést kontrola celého stroje, mimořádnou pozornost je třeba věnovat níže uvedeným prostorům.

OUMX068,0001043-16-27MAR19

Prostory pro čištění

POZNÁMKA: Nezapomeňte také zkontrolovat servisní štítek stroje.

Mezi místa na stroji, která je nutné kontrolovat a čistit, patří:

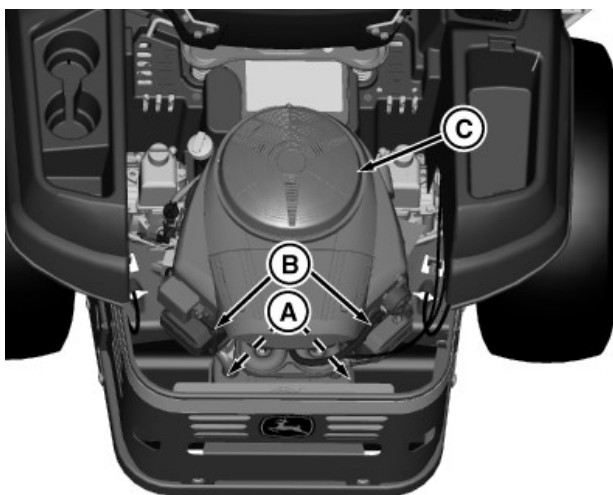

GXT003036—UN—15JUL16


1. Součásti tlumiče výfuku (A):

- Sběrná příruba výfuku
- Výfukové potrubí
- Tlumič výfuku
- Kryt výfuku

2. Chladicí žebra motoru (B) a chladič oleje (je-li ve vybavení stroje).


Montáž

3. Chránič průhledu na motor (C) (viz část Chránič průhledu na motor v části ÚDRŽBA MOTORU).

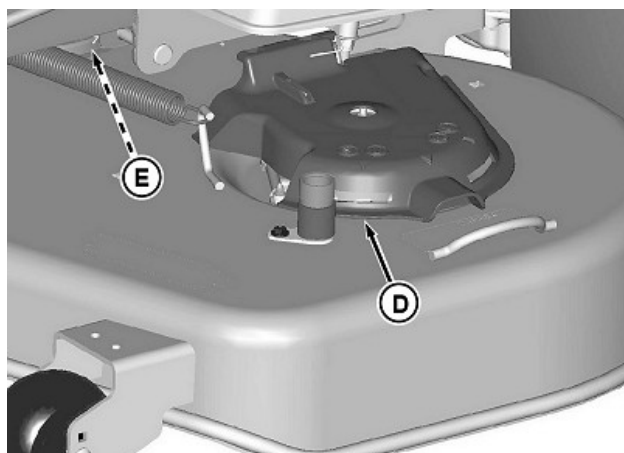


GXT002175—UN—05JUN15

4. Horní část žacího ústrojí, pod kryty (D), včetně hřídele a okolí řemenu (E).

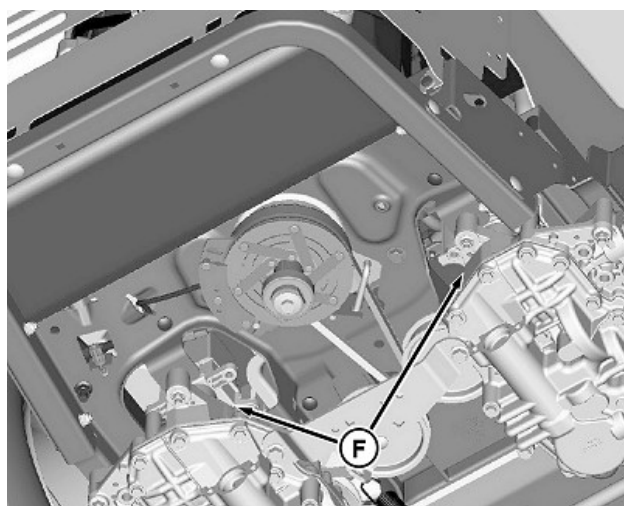

GXT002176—UN—05JUN15

5. Na nebo v blízkosti hnacího ústrojí (F) a na hnacích řemenech a žebrech.

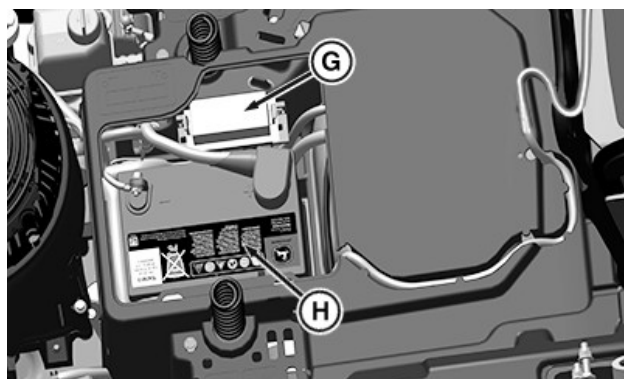

APY08035—UN—16MAY18

6. Pod sedadlem a v blízkosti bloku pojistek (G), včetně akumulátoru (H) a svazku elektrických vodičů.

MX52301,0000FCD-16-17MAY18

Montáž


Nabíjení a připojení akumulátoru

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Akumulátor vytváří hořlavý a výbušný plyn. Akumulátorová baterie může explodovat:

- V blízkosti akumulátoru nekuřte ani nepoužívejte otevřený oheň.
- Používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy nekontrolujte nabití akumulátoru zkratováním pólů kovovými předměty. Použijte voltmetr nebo hustoměr.
- Kable akumulátoru vždy ved'te směrem od pólů akumulátoru.
- Nestartujte motor rozjižděním stroje ani nedobíjejte akumulátorovou baterii se zamrzlým elektrolytem. Ohřejte akumulátor podle specifikací.

Specifikace

Akumulátor—Teplota. 16 °C (60 °F)

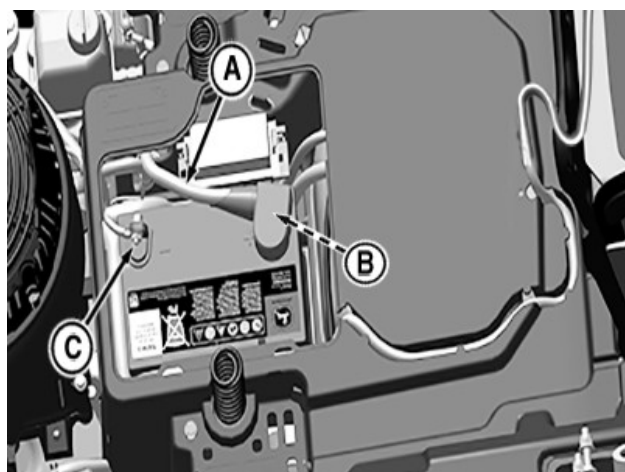

APY08036—UN—18MAY18

1. Stáhněte a sejměte z kladné svorky akumulátoru (+) červenou ochrannou krytku kladné svorky (+).
2. Dobijte akumulátor.
 - Akumulátor je zcela nabit, poskytuje-li napájecí napětí 12.6 V.
3. Připojte kladný (+) kabel ke kladné (+) svorce akumulátoru.
4. Připojte záporný (–) kabel k záporné svorce akumulátoru.
5. Pro zabránění koroze naneste na svorky univerzální mazivo, nebo silikonový olej ve spreji.
6. Nasad'te červený kryt na kladný kabel akumulátoru.

SU68010,000009E-16-17MAY18

Montáž sedadla (je-li použito)

POZNÁMKA: Sedadla u těchto modelů jsou z přepravních důvodů dodávána s opěradlem ve sklopené horizontální poloze. Nepoužívejte stroj se sedadlem v této horizontální poloze.

Montáž



GXT002404—UN—15JUL15

1. Odstraňte zadní šroub (A) a zlikvidujte plastovou podložku nacházející se na každé straně držáku sedadla (B).
2. Uvolněte přední šroub (C) na každé straně držáku sedadla.
3. Zvedněte opěradlo do pracovní polohy a do otvorů (D) na každé straně čerpadla namontujte dříve vymontované šrouby.
4. Nejprve čtyři šrouby ručně utáhněte. Poté čtyři šrouby utáhněte podle specifikace.

Specifikace


Montážní prvky sedadla—Utahovací moment 24 N·m (18 lb.-ft.)

RM87422,000076F-16-07JUN17

Montáž sedadla

Modely Z540R

POZNÁMKA: Modely Z540R jsou dodávány se sedadlem otočeným dopředu a opřeným o přední plochu pouze pro účely dodání. Nepoužívejte stroj se sedadlem v této otočené poloze.

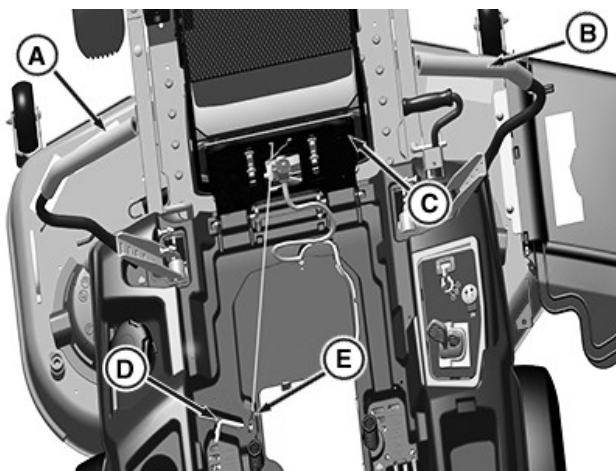

APY08037—UN—16MAY18


1. Posuňte páky pro pohyb dopředu (A) a doprava (B) směrem od stroje.
2. Otáčejte sedadlem, dokud není dolní část sedadla (C) ve svislé poloze.
3. Zvedněte rukojeť s L čepem (D) a posuňte ji směrem ven ze stroje. Zasuňte volný konec západky sedadla do otvoru v těle sedadla (E).

4. Vložte L čep do otvoru západky a zatlačte rukojeť L čepu dolů do drážky v těle sedadla.

SU68010,000009F-16-17MAY18


Seřízení pák pro ovládání pohybu

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

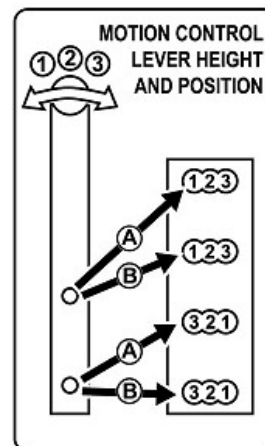

GXT002159—UN—03JUN15

2. K seřízení výšky páky pro ovládání pohybu si přečtete štítek k návodem k obsluze na čelním panelu stroje a následující pokyny.

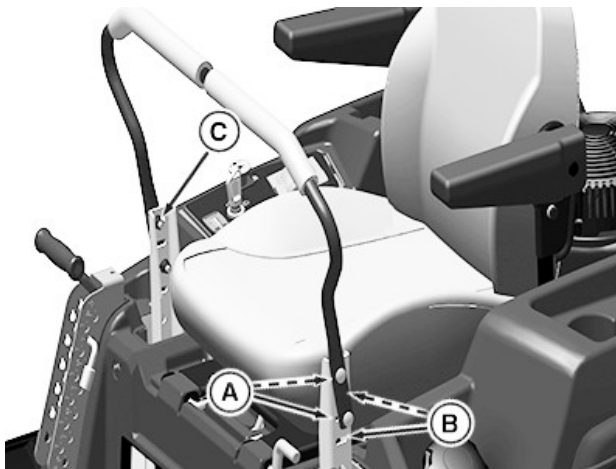

APY08038—UN—18MAY18

3. Nejprve vymontujte dva šrouby a matice a zvedněte každou ovládací páku do nejvyšší polohy. V případě, že je poloha nepohodlná, proveďte nastavení podle požadavků pracovníka obsluhy.
 - Chcete-li nastavit nejvyšší polohu páky, použijte otvory (A).
 - Chcete-li nastavit nejnižší polohu páky, použijte otvory (B).
4. Pomocí drážkových otvorů lze každou páku pro ovládání pohybu seřadit mírně směrem dopředu, resp. dozadu (C).

SU68010,000008E-16-17MAY18

Kontrola tlaku v pneumatikách

Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. (Viz Kontrola tlaku v pneumatikách v části ÚDRŽBA – RŮZNÉ.)

MP47322,00F4629-16-15MAR13

Vyrovnnání žacího ústrojí

Provedte vyrovnnání žacího ústrojí. (Viz Vyrovnnání žacího ústrojí v části PROVOZ.)

MP47322,00F462A-16-31MAY13

Kontrola výšky hladiny motorového oleje

Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje. (Viz Kontrola množství motorového oleje v části ÚDRŽBA MOTORU).

MP47322,00F462B-16-15MAR13

Kontrola bezpečnostního systému stroje

Provádějte kontrolu bezpečnostního systému stroje, abyste se ujistili, zda je funkční elektronický bezpečnostní blokovací okruh. Provádějte všechny testy. (Viz Testování bezpečnostního systému v části PROVOZ.)

MP47322,00F462C-16-15MAR13

Kontrola hladiny převodového oleje


Kontrola hladiny převodového oleje (Viz Kontrola hladiny oleje v převodovce s rozvodovkou, v části ÚDRŽBA PŘEVODOVKY)

MX00654,0000322-16-02JUN13

Obsluha ovládacích prvků

Obsluha ovládacích prvků

Ovládací prvky na plošině obsluhy

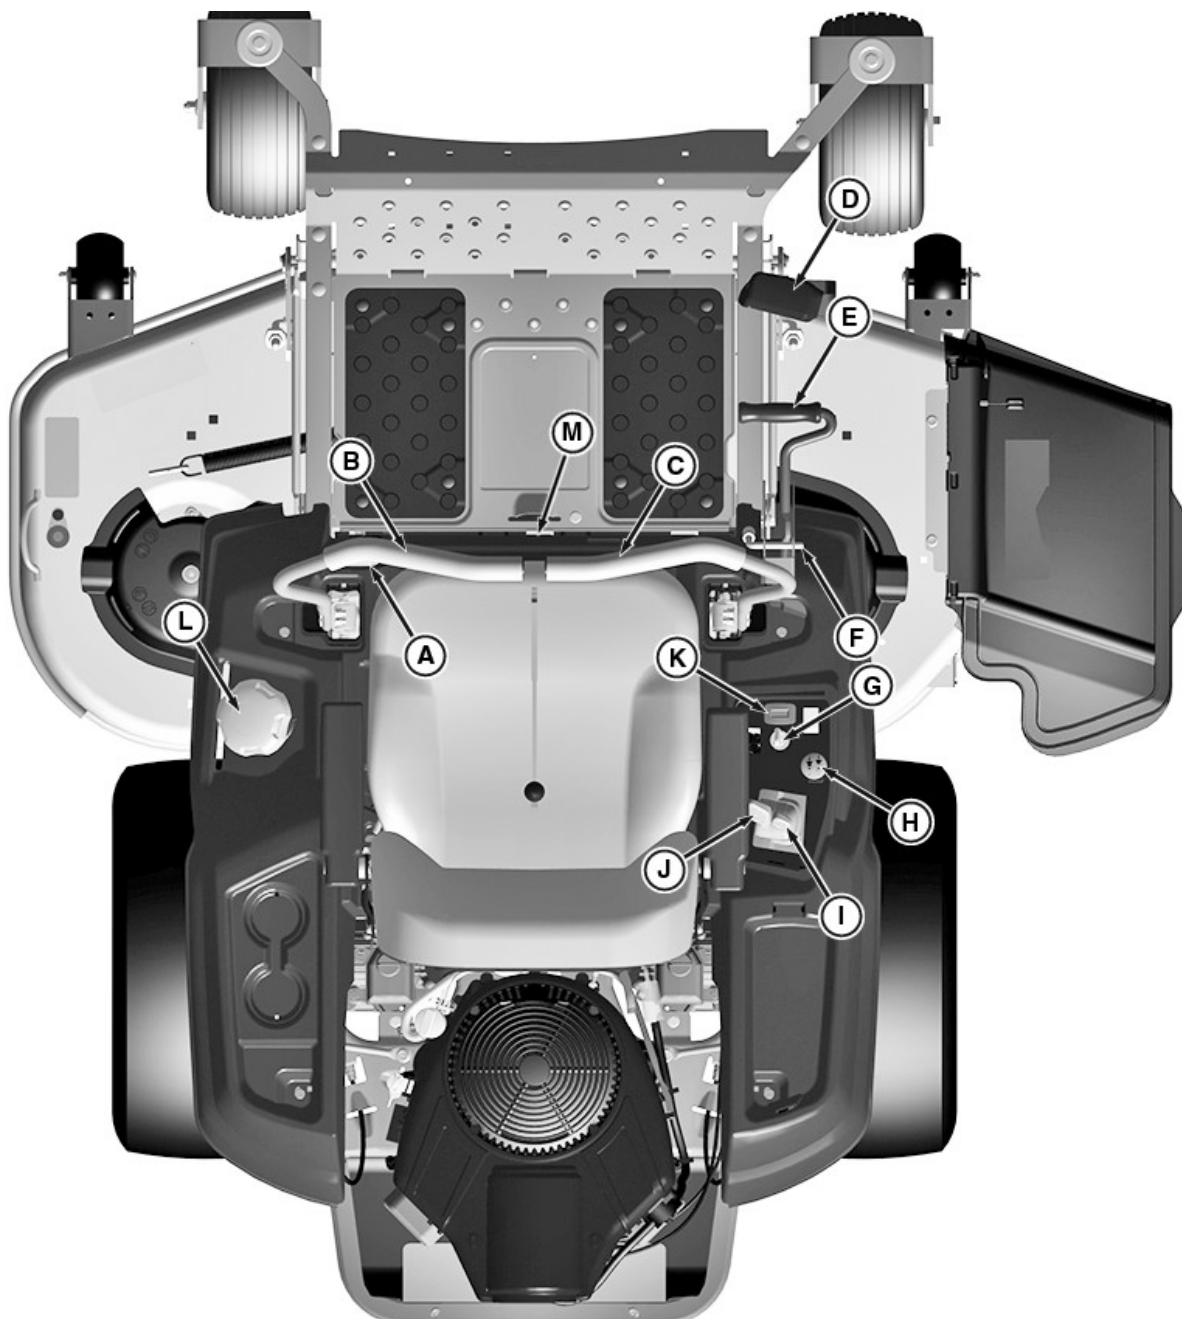

A—Páka parkovací brzdy
B—Levá páka pro ovládání pohybu
C—Pravá páka pro ovládání pohybu
D—Pedál zvedání žacího ústrojí (pokud je součástí výbavy)
E—Páka zvedání žacího ústrojí
F—Čep pro nastavení výšky žacího ústrojí
G—Klíček spínací skříňky

H—Spínač zapnutí sekačky
I—Ovládací páka sytiče
J—Ovládací páka škrticí klapky
K—Počítadlo provozních hodin
L—Uzávěr palivové nádrže
M—Kontrolní průzor hladiny paliva

PY38745—UN—05JUL17

RM87422,000075D-16-07JUL17

Provoz

Každodenní kontrolní pracovní list

- ☐ Otestujte bezpečnostní systémy.
- ☐ Zkontrolujte množství paliva. (Viz část ÚDRŽBA - RÚZNÉ, Použití správného paliva a stabilizátoru)
- ☐ Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje.
- ☐ Před zahájením práce odstraňte rostlinné zbytky z motorového prostoru, z okolí tlumiče výfuku a z horní plochy žacího ústrojí.
- ☐ Odstraňte zbytky nečistot z pevných i otočných sítok nasávaného vzduchu motoru.
- ☐ Zkontrolujte množství oleje v převodovce s rozvodovkou pomocí kontrolního průzoru na nádržce.
- ☐ Očistěte sací síto vzduchu.
- ☐ Zkontrolujte plochu pod strojem, zda nedochází k úniku provozním kapalin.
- ☐ Při čištění žacího ústrojí vodou vždy používejte vyplachovací kanál.


MX00654,0000328-16-16JUL13

Zabraňte poškození plastových a lakovaných ploch

- Neotírejte plastové součásti bez předchozího opláchnutí. Použití suché tkaniny způsobí poškrábání.
- Plastové nebo lakované plochy se poškodí repelenty proti hmyzu. Neprovádějte postřik repelenty proti hmyzu v blízkosti stroje.
- Dávejte pozor, abyste nerozlili palivo na stroj. Palivo poškozuje povrchy. Rozlité palivo ihned setřete.
- Dlouhodobé působení slunečního světla způsobuje poškození některých povrchů.

MP47322,00F4630-16-15APR19

Nasedání na stroj a opuštění stroje

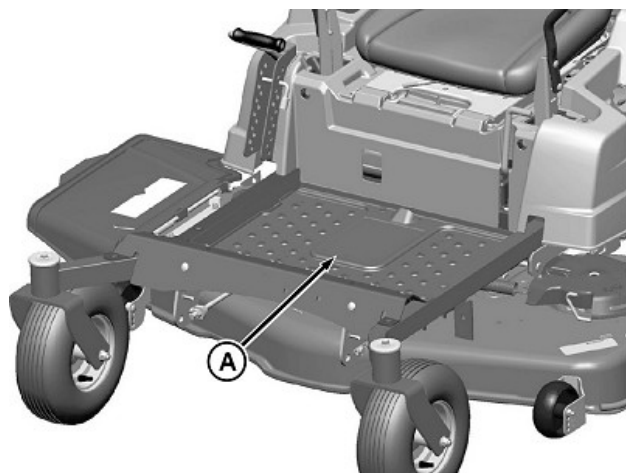

GXT002179—UN—05JUN15

- Při nasedání na stroj a při opuštění stroje si nestoupejte na žací ústrojí.
- Nasedejte na stroj zepředu (A).
- Před sesednutím stroj bezpečně zaparkujte (viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST).
- Udržujte opěrnou desku pro nohy v čistotě.

TH84124,00001E2-16-24JUN15

Nastavení sedadla




APY08040—UN—23MAY18

1. Vychyľte páku (A) doľava do strany.
2. Posuňte sedadlo do požadovanej polohy smerom dopredu, alebo dozadu.
3. Uvoľnite páku.

SU68010,00000A0-16-17MAY18

Nastavení opěrek ruky

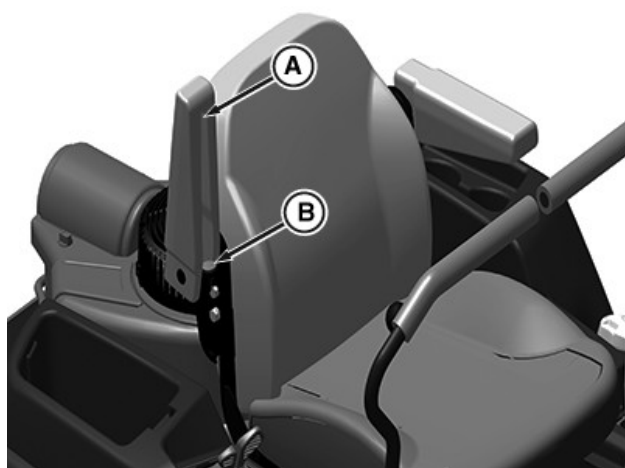


APY08042—UN—16MAY18

1. Zvednēte obē opērky ruky (A).
2. Otáčajte otočným spínačom (B) ve smeru pohybu hodinových ručičiek, aby došlo k spusteniu opērky ruky, a proti smeru pohybu hodinových ručičiek, aby došlo k zvednutiu opērky ruky.

SU68010,00000AB-16-18MAY18


Seřizení pák pro ovládání pohybu

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

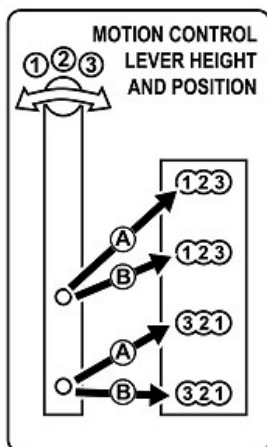

GXT002159—UN—03JUN15

2. K seřízení výšky páky pro ovládání pohybu si přečtěte štítek k návodem k obsluze na čelním panelu stroje a následující pokyny.

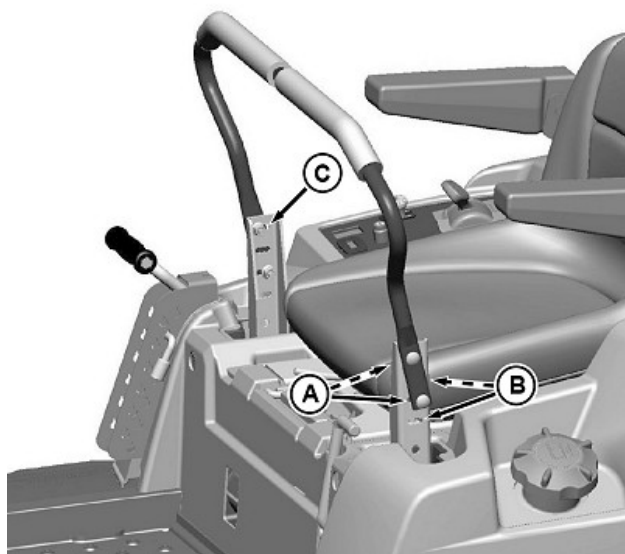


GXT002182—UN—05JUN15

3. Nejdříve vymontujte dva šrouby a matice a zvedněte každou ovládací páku do nejvyšší polohy. V případě, že je poloha nepohodlná, proveďte nastavení podle požadavků pracovníka obsluhy.
 - Chcete-li nastavit nejvyšší polohu páky, použijte otvory (A).
 - Chcete-li nastavit nejnižší polohu páky, použijte otvory (B).
4. Pomocí drážkových otvorů lze každou páku pro ovládání pohybu seřídit mírně směrem dopředu, resp. dozadu (C).

MX52301,000103B-16-13SEP16

Seřízení výšky sečení

Výška sečení může být nastavena v rozsahu zhruba 25 - 100 mm (1-4 in). Je-li žací ústrojí sekačky v přepravní poloze, výška sečení je zhruba 100 mm (4 palce).

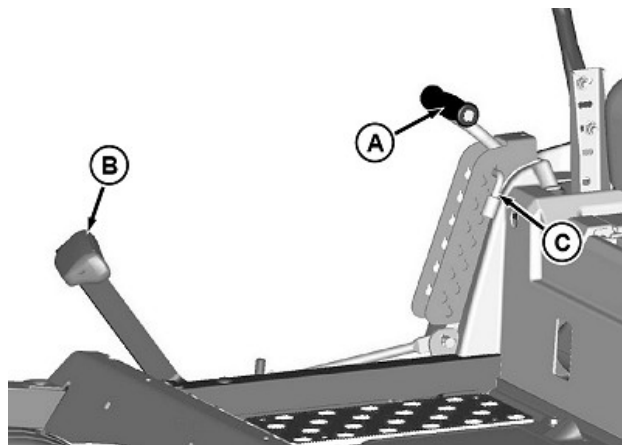

GXT002184—UN—05JUN15

1. Zvednutí žacího ústrojí sekačky:

- **Řada Z500 s žacím ústrojím 48A:** K zablokování ve zdvižené poloze zatáhněte za páku zvedání na žacím ústrojí (A) směrem do středu stroje.
- **Řada Z500 s žacím ústrojím 48HC:** Chcete-li žací ústrojí zablokovat ve zdvižené poloze, sešlápněte pedál zvedání (B), zatáhněte za páku zvedání žacího ústrojí (A) směrem nahoru a poté ji zatlačte směrem ven.

2. Zasuňte čep pro nastavení výšky žacího ústrojí (C) do správného otvoru, abyste nastavili požadovanou výšku sečení.

3. Spuštění žacího ústrojí:

- **Řada Z500 s žacím ústrojím 48A:** Jemně zatáhněte za páku zvedání žacího ústrojí, mírně zatlačte směrem ke středu a páku zvedání (A) spusťte na čep pro nastavení výšky žacího ústrojí (C).
- **Řada Z500 s žacím ústrojím 48HC:** Položte chodidlo na pedál zvedání (B) a uvolněte pedál zvedání dozadu. Při tom spusťte páku zvedání žacího ústrojí (A) na čep pro nastavení výšky žacího ústrojí (C).

SU68010,000010D-16-17JUL18

Vyrovnění sekačky


⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby sekačky:

- Odpojte kabel(y) zapalovacích svíček nebo záporný kabel (-) akumulátoru, abyste zamezili náhodnému rozběhnutí motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

POZNÁMKA: Opěrná kola žacího ústrojí se při seřizování vodorovné polohy nesmějí dotýkat země.


1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak.
3. Nastavte kolečka do polohy pro jízdu vpřed.
4. Nastavte u sekačky požadovanou výšku sečení a spusťte žací ústrojí do polohy pro sečení.
5. Změřte zarovnání sekačky (ze strany na stranu).

Provoz

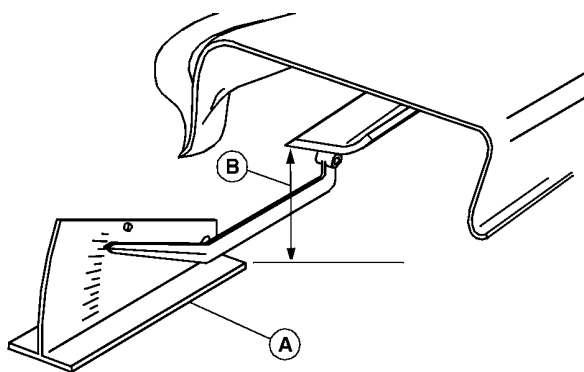


U autorizovaného prodejce si můžete zakoupit vhodnou nivační měrku (A) (AM130907).

- Nastavte polohu nožů sekačky následujícím způsobem a změřte vzdálenost od každé vnější špičky nože (B) k rovnému povrchu.

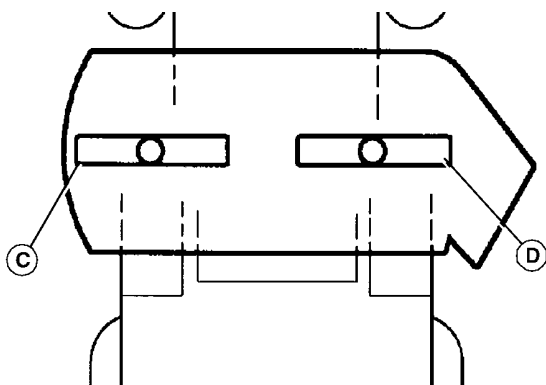

- Otočte levý nůž (C) tak jako na obrázku. Přidržte řemen a otočte nožem (D) doprava podle obrázku. Proveďte měření pro oba nože.


Rozdíl mezi hodnotami jednotlivých nožů nesmí být větší než 3 mm (1/8 in.).

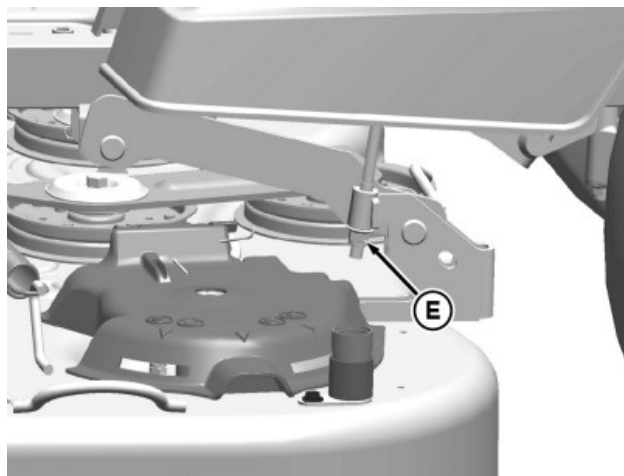


- Je-li to nutné, proveďte vyrovnání sekačky otáčením zadních matic (E) ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k zdvižení boční části žacího ústrojí, nebo proti směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k spuštění žacího ústrojí.

POZNÁMKA: Aby nedošlo k povolení příslušenství za provozu, ověřte, zda je spodní pojistná matice utažena na armaturě se závitem.

- Změřte vyrovnání sekačky (v podélném směru).

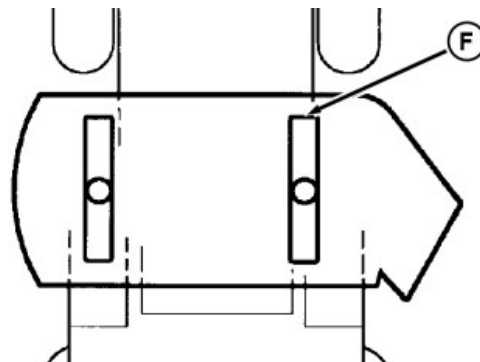


- Natočte pravý nůž (F) tak, aby jeho špička směřovala přímo dopředu.
- Změřte vzdálenost od špičky nože k povrchu terénu. Proveďte měření pro oba nože. Hrot předního nože musí být o 3 - 6 mm (1/8 - 1/4 in.) níže než hrot zadního nože.

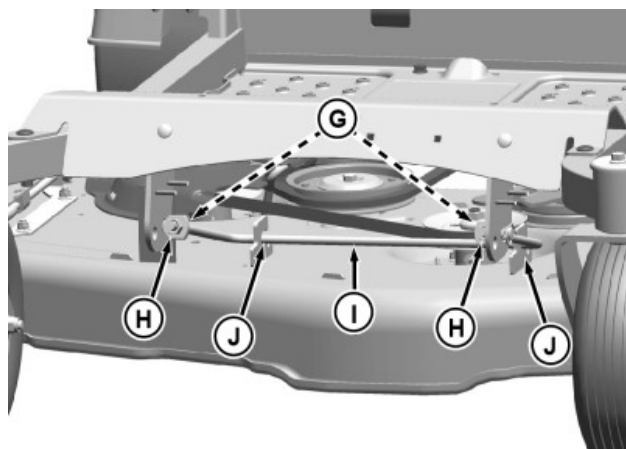

Je zobrazeno žací ústrojí 48 palců.

- Žací ústrojí 48A: Je-li to nutné, proveďte vyrovnání sekačky v úrovni zepřed dozadu uvolněním zadních matic (G) na táhlo předního zdvihu. Otáčejte předními maticemi (H) ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k zvednutí přední části sekačky nebo proti směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k spuštění přední části sekačky. Ujistěte se, zda je táhlo předního zdvihu (I) na obou stranách stroje (J) v kontaktu s držákem žacího ústrojí, aby byla maximalizována stabilita žacího ústrojí. Jakmile bude seřízení ukončeno, utáhněte zadní matici.

Provoz

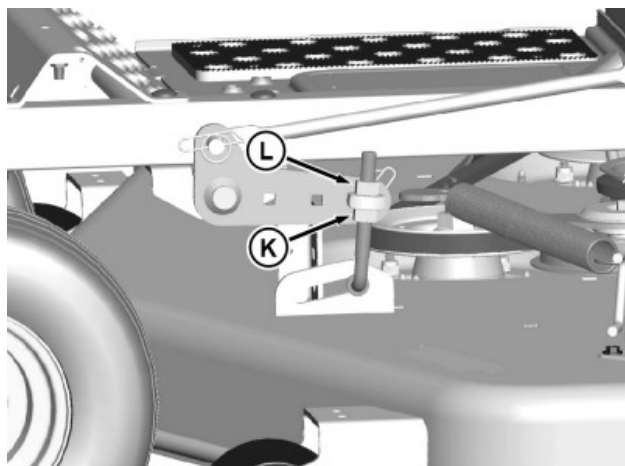

GXT002518—UN—17JUL15

- d. Žací ústrojí 48HC: Je-li to nutné, proveďte vyrovnaní sekačky uvolněním spodní matice (K) na obou stranách žacího ústrojí. Otácejte horní maticí (L) na každé straně žacího ústrojí ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k zdvižení přední části sekačky nebo proti směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k spuštění přední části sekačky. Jakmile bude seřízení ukončeno, utáhněte spodní matice.

POZNÁMKA: Ověřte, zda se žací ústrojí zajistí v přepravní poloze. Pokud se ústrojí nezajistí, otočte shodně obě zadní seřizovací matice proti směru hodinových ručiček a zadní část ústrojí snižte, dokud západka ústrojí nezapadne. Zkontrolujte seřízení přední zvedací tyče a v případě potřeby ji seřídte.

MX52301,0000FD0-16-15JUL16

Seřízení koleček sekačky

POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby žacího ústrojí:


- Odpojte kabel(y) zapalovacích svíček nebo záporný kabel (-) akumulátoru, abyste zamezili náhodnému rozběhnutí motoru.
- Při manipulaci s noži nebo při práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Jsou-li kolečka sekačky špatně seřizena, může dojít k poškození žacího ústrojí:

- Kolečka nesmí jet po povrchu terénu tak, aby nesla hmotnost sekačky.
- Kontrolujte seřízení koleček při každé změně výšky sečení.

1. Stroj bezpečně zaparkujte na rovném povrchu. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Nahustěte pneumatiky na správný tlak.
3. Zvedněte páku pro zvedání žacího ústrojí a zajistěte ji v přepravní poloze.
4. Nastavte kolečka sekačky na správnou výšku:

Žací ústrojí 48A a 48HC

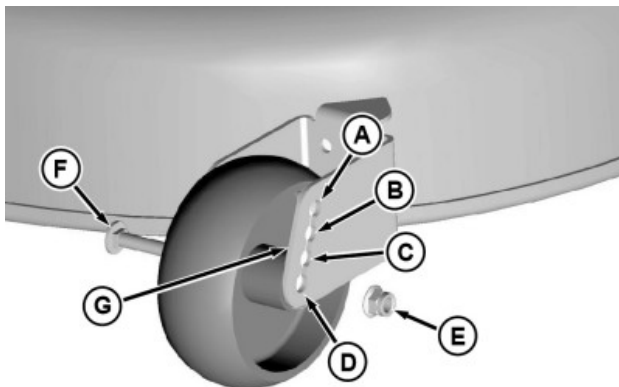

GXT001459—UN—02JUN15

Poloha 1 (A)	Výška sečení 25 - 38 mm (1 - 1-1/2 in)
Poloha 2 (B)	Výška sečení 38 - 50 mm (1-1/2 - 2 in)
Poloha 3 (C)	Výška sečení 50 - 76 mm (2 - 3 in.)
Poloha 4 (D)	Výška sečení 76 - 101 mm (3 - 4 in.)

- Demontujte matici (E) pomocí nástroje nastavování výšky sečení nebo montážním klíčem 13 mm. Vytáhněte vratový šroub (F) dokud se na vnější stěně konzoly (G) opěrného kola neobjeví konec šroubu. Poté posuňte šroub a sestavu kola do požadované pozice. Zatlačte šroub zpět vnější stěnou konzoly. Namontujte matici (E) a utáhněte ji podle specifikace.


Specifikace

Matice kolečka sekačky—Utahovací

moment. 24 N·m (18 lb.-ft.)

MG39705,00001EB-16-24JUN19

Testování bezpečnostních systémů

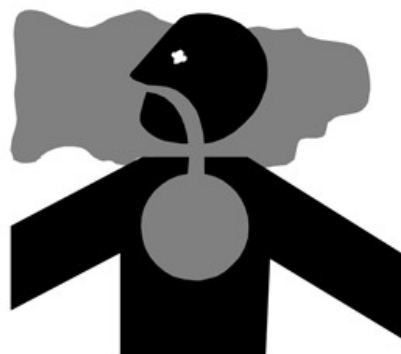

MXAL42804—UN—09APR13

POZOR: Nebezpečí úrazu! Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a mohou způsobit vážné zdravotní potíže nebo smrt.

Nenechávejte stroj v činnosti v uzavřeném prostoru, například v garáži, a to ani s otevřenými dveřmi nebo okny.

Před uvedením motoru do chodu přemístěte stroj na otevřené prostranství.

Bezpečnostní systémy namontované na Vašem stroji musí být zkontrolovány před každým použitím stroje. Před prováděním těchto kontrol bezpečnostních systémů prostudujte návod k použití stroje a seznámte se s obsluhou stroje.

Při kontrole běžného provozu stroje se řiďte níže uvedeným postupem.

Provoz

Pokud je během některé z těchto procedur zjištěna závada stroje, nepracujte se strojem. **Požádejte o údržbu svého autorizovaného prodejce produktů John Deere.**

Testy provádějte vždy na volném otevřeném prostranství. Zajistěte, aby se okolostojící osoby nezdržovaly v blízkosti stroje.

MP47322,00F4637-16-25APR19

Test spínače parkovací brzdy

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Sedněte si na sedadlo.
3. Odjistěte parkovací brzdou.
4. Pokuste se spustit motor.

Výsledek: Motor nesmí naskočit. Pokud motor naskočí, došlo k závadě v bezpečnostním blokovacím obvodu.

MP47322,00F4638-16-09APR19

Zkouška parkovací brzdy

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
3. Aktivujte ovládání obtokového ventilu.
4. Pokuste se ručně odtlačit stroj.

Důsledek: Parkovací brzda musí zabránit pohybu stroje. Pokud se stroj pohybuje, vyhledejte servis u autorizovaného prodejce.

POZNÁMKA: Jakmile je testování hotové, před vrácením stroje do provozu odpojte řízení obtokového ventilu.

TH84124,0000115-16-19MAY14

Zkouška spínače zapojení sekačky (PTO)

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz část Bezpečné parkování v oddílu BEZPEČNOST.)
2. Posadte se na sedadlo.
3. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
4. Zapojte sekačku.
5. Pokuste se spustit motor.

Výsledek: Motor se nesmí protáčet. Pokud se motor protáčí, bude problém v bezpečnostním obvodu.

MP47322,00F463A-16-27MAR13

Test spínače sedadla

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. První zkouška:
 - a. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
 - b. Spusťte motor.
 - c. Přestavte páku škrticí klapky do polohy odpovídající maximálním otáčkám motoru.
 - d. Zapojte sekačku.
 - e. Zvedněte se ze sedadla. Nesestupujte ze stroje.

Výsledek: Motor a nože sekačky by se měly zastavit. Pokud se motor a nože sekačky nezastaví, je problém v bezpečnostním blokovacím obvodu.

3. Druhá zkouška:
 - a. Odpojte sekačku.

- b. Spusťte motor.
- c. Uvolněte parkovací brzdou stroje.
- d. Zvedněte se ze sedadla. Nesestupujte ze stroje.

Výsledek: Motor by se měl zastavit. Pokud se motor nevypne, je problém v bezpečnostním blokovacím obvodu.

4. Třetí zkouška:

- a. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
- b. Odpojte sekačku.
- c. Spusťte motor.
- d. Zvedněte se ze sedadla. Nesestupujte ze stroje.

Výsledek: Motor musí pokračovat v činnosti. Pokud dojde k zastavení motoru, závada je v bezpečnostním blokovacím elektrickém obvodu.

MP47322,00F463B-16-19MAR13

Zkouška spínače páky ovládání pohybu

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Posadte se na sedadlo.
3. První zkouška:
 - a. Nespouštějte motor se zataženou parkovací brzdou.
 - b. Přitáhněte pravou páku ovládání pohybu směrem dovnitř.

Výsledek: Motor by se měl zastavit. Pokud se motor nevypne, je problém v bezpečnostním blokovacím obvodu.

4. Druhá zkouška:


- a. Spusťte motor.
- b. Uvolněte parkovací brzdou.
- c. Přitáhněte pravou páku ovládání pohybu směrem dovnitř.

Výsledek: Motor musí pokračovat v činnosti. Pokud dojde k zastavení motoru, závada je v bezpečnostním blokovacím elektrickém obvodu.

5. Zopakujte první i druhou zkoušku také u levé páky pro ovládání pohybu.

MP47322,00F463C-16-19MAR13

Kontrola hladiny paliva

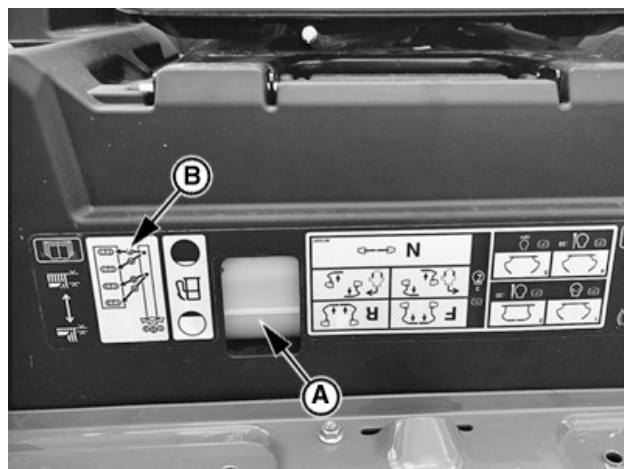

PY44505—UN—06JUL17

Průhled do palivové nádrže umožňuje zjišťovat množství paliva v palivové nádrži. Průhled do palivové nádrže se nachází mezi sedadlem a deskou pro nohy na žacím ústrojí. Obsluha na něj vidí ze

Provoz

sedadla. Štítek hladiny paliva (B) je orientován vůči obsluze sedící na sedadle.

RM87422,00007BA-16-06JUL17

Použití parkovací brzdy

POZOR: Nebezpečí úrazu! Stroj ponechaný bez dozoru může přitahovat pozornost dětí nebo jiných osob v okolí.

Před ponecháním stroje bez dozoru vždy zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.

Nastavení parkovací brzdy


1. Zvedněte páku parkovací brzdy pro zajištění parkovací brzdy.

Uvolnění parkovací brzdy

1. Spusťte páku parkovací brzdy dolů pro uvolnění parkovací brzdy.

TH84124,000024A-16-25JUL16

Použití spínací skříňky

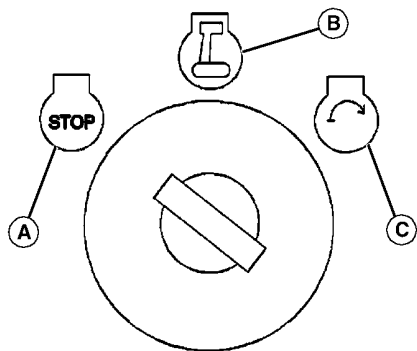

MXAL42805—UN—09APR13

A – Poloha STOP (vypnuto) – Je-li klíček v poloze STOP, napájení je odpojeno a motor by neměl být v chodu.

B – Poloha Run (zapnuto) – Po otočení klíčku z polohy STOP do této polohy budou napájeny všechny obvody.

C – Poloha Start – Po otočení klíčku do této polohy dojde k protočení motoru. Po rozběhnutí motoru klíček uvolněte – automaticky se vrátí do zapínací polohy. Motor poběží dále.

MP47322,00F463E-16-15MAR13

Použití spínače zapojení sekačky

- Zapojení sekačky – Vytáhněte spínač zapojení sekačky nahoru.
- Odpojení sekačky – Stlačte spínač zapojení sekačky dolů.

MP47322,00F463F-16-15MAR13

Použití počítadla provozních hodin

- Počítadlo provozních hodin zobrazuje počet provozních hodin motoru. Je-li klíček ve spínací skříňce v poloze pro chod motoru při vypnutém motoru, počítadlo provozní hodiny nepočítá. Používejte počítadlo provozních hodin k určení, kdy Váš stroj dosáhl doporučených intervalů údržby.
- Nebude-li stroj používán, přepněte klíček ve spínací skříňce do polohy STOP.
- Počítadlo provozních hodin nelze vynulovat.

MP47322,00F4640-16-05JUN15

Použití pák pro ovládání pohybu

POZOR: Nebezpečí úrazu! Učte se používat páky pro ovládání pohybu pouze s polovičním plynem, dokud zcela nezvládnete kompletní ovládání stroje.


Nepohybujte rychle s pákami pro ovládání pohybu z polohy pro jízdu vpřed do polohy pro couvání a naopak. Náhlé změny směru jízdy by mohly způsobit ztrátu kontroly nad strojem nebo jeho poškození.

Před použitím stroje se seznámte s použitím pák pro ovládání pohybu stroje a s jejich reakcemi. Je bezpodmínečně nutné, abyste věděli, jak stroj zrychluje, jak se řídí a jak se zastavuje.

Funkce pák pro ovládání pohybu jsou následující:

- Duální funkce neutrální polohy.
- Řízení.
- Akcelerace.
- Brzdění.


Poloha start/vypnuto

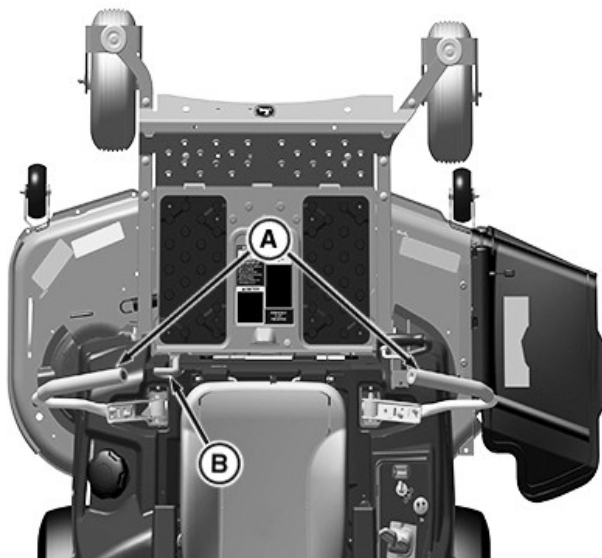

APY08043—UN—23MAY18

- Chcete-li nastartovat motor, páky pro ovládání pohybu musí být v poloze start/vypnuto (A) a musí být zabrzděna parkovací brzda (B).
- Jsou-li páky pro ovládání pohybu nastaveny do polohy start/vypnuto, je zabráněno pohybu ovládacích pák směrem dopředu a dozadu.
- Obsluha může opustit stroj s motorem v chodu, je-li pomocí spínače odpojena sekačka, jsou-li páky pro ovládání pohybu v poloze start/vypnuto a je-li zabrzděna parkovací brzda.
- Chcete-li bezpečně nasednout na sedadlo stroje nebo chcete-li sedadlo opustit, páky pro ovládání pohybu musí být v poloze start/vypnuto.

Neutrální poloha

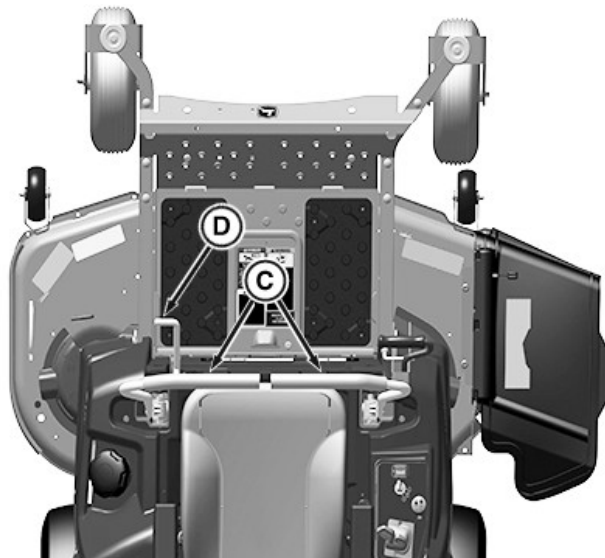

APY08044—UN—23MAY18


- Rychlost stroje, pohyb a směr mohou být ovládány, je-li v chodu motor, jsou-li páky pro ovládání pohybu v neutrální poloze (C) a je-li odbrzděna parkovací brzda (D).
- Musíte-li v krizové situaci provést nouzové zastavení stroje, nastavte páky pro ovládání pohybu rychle zpět do neutrální polohy.

Jízda dopředu a dozadu

Rovná jízda směrem vpřed na vzad vyžaduje praxi. Nepojede-li stroj při jízdě vpřed nebo vzad v přímém směru, možná bude muset být provedeno seřízení páky pro ovládání pohybu.

1. Nastavte páčku plynu do polohy pro sečení.
2. Odjistěte parkovací brzdu.
3. Přesuňte obě páky pro ovládání pohybu z polohy start/vypnuto směrem dovnitř do neutrální polohy.
4. Chcete-li zahájit jízdu vpřed, nastavte páky pro ovládání pohybu směrem dopředu.
5. Chcete-li zahájit jízdu vzad, nastavte páky pro ovládání pohybu směrem dozadu.
6. Chcete-li pojezd stroje zastavit, nastavte páky pro ovládání pohybu zpět do neutrální polohy.


Jízda vpřed

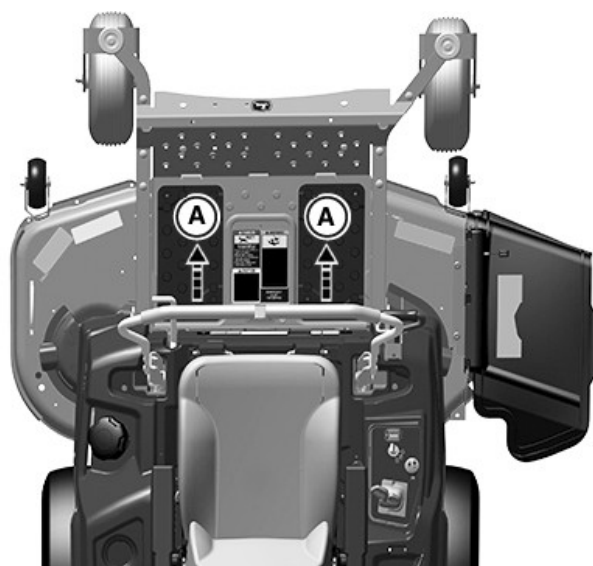

APY08045—UN—23MAY18

1. Postupně přesunujte obě páky pro ovládání pohybu z neutrální polohy rovnoměrně dopředu (A). Chcete-li zvýšit rychlost, posuňte páky dále dopředu. Chcete-li plynule zpomalit, přesunujte páky pomalu směrem k neutrální poloze.

Couvání

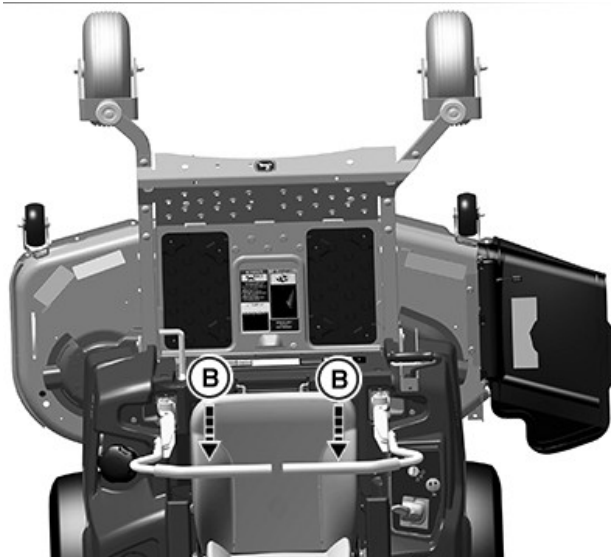


APY08046—UN—23MAY18

1. Podívejte se dolů a za sebe a potom postupně přesunujte obě páky pro ovládání pohybu rovnoměrně směrem dozadu (B) z neutrální polohy. Chcete-li zvýšit rychlost, posuňte páky dále dozadu. Chcete-li plynule zpomalit, přesunujte páky pomalu směrem k neutrální poloze.


Provoz

Zatočení doleva

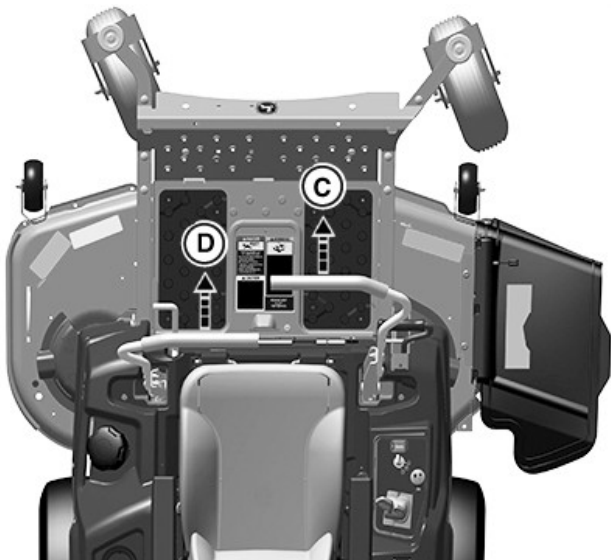

APY08047—UN—23MAY18


1. Chcete-li zatočit mírně doleva, zatlačte pravou ovládací páku (C) dále dopředu, než je levá ovládací páka (D).

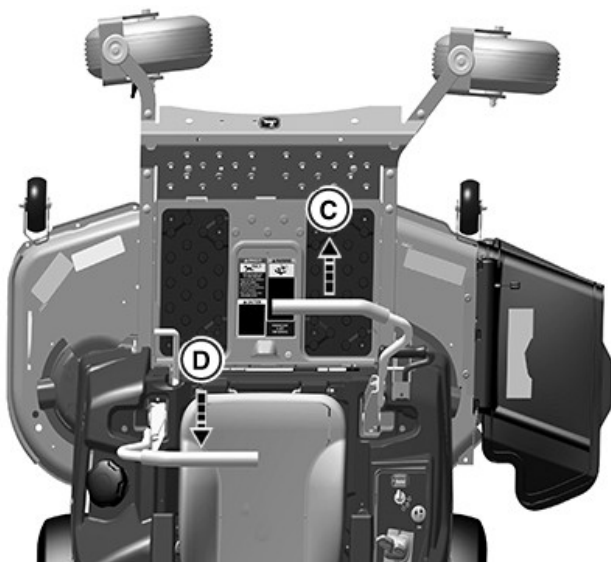

APY08048—UN—23MAY18


2. Chcete-li zatočit prudce doleva, zatlačte pravou ovládací páku (C) dopředu a současně přitáhněte levou ovládací páku (D) směrem dozadu.

Zatočení doprava

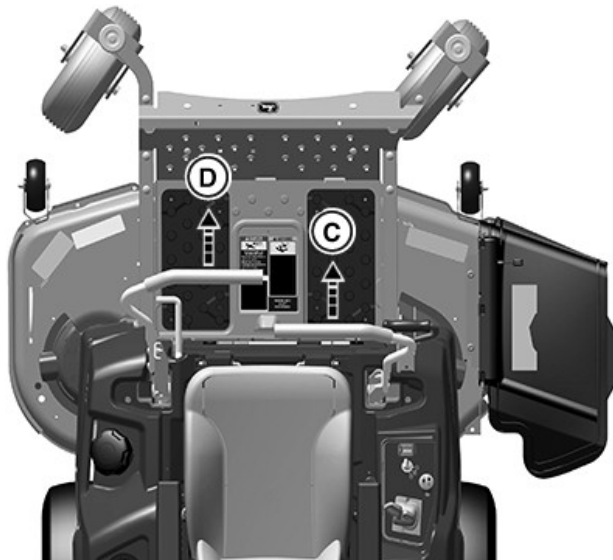

APY08049—UN—23MAY18

1. Chcete-li zatočit mírně doprava, zatlačte levou ovládací páku (D) dále dopředu, než je pravá ovládací páka (C).

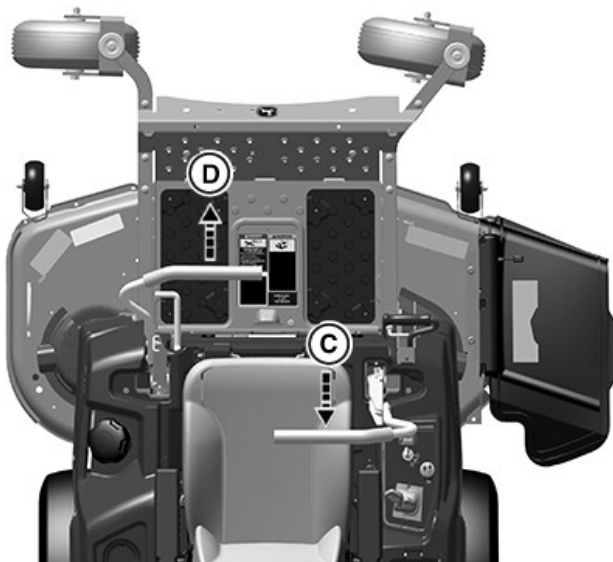

APY08050—UN—23MAY18

2. Chcete-li zatočit prudce doprava, zatlačte levou ovládací páku (D) dopředu a současně přitáhněte pravou ovládací páku (C) směrem dozadu.

SU68010,00000A1-16-17MAY18

Spouštění motoru



POZOR: Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a mohou způsobit vážné zdravotní potíže nebo smrt.

Nenechávejte stroj v činnosti v uzavřeném prostoru, například v garáži, a to ani s otevřenými dveřmi nebo okny.

Před spuštěním motoru přemístěte stroj na otevřené prostranství.

1. Posad'te se na sedadlo obsluhy.
2. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
3. Stlač'te dolů ovladač zapojení sekačky, aby došlo k odpojení sekačky.
4. Nastav'te obě páky pro ovládání pohybu do polohy start/vypnuto.

Provoz

5. Nastavte páčku škrticí klapky do polohy odpovídající nastaveným otáčkám motoru:

- **Spouštění studeného motoru:** Nastavte páčku škrticí klapky do polohy pro spuštění motoru. V případě potřeby použijte sytič (je-li jím stroj vybaven).
- **Spouštění zahřátého motoru:** Nastavte páčku škrticí klapky do polohy pro sečení.

DŮLEŽITÉ: Je-li spouštěč nepřetržitě v činnosti déle než 20 sekund, může dojít k jeho poškození:

- Pokud se motor nerozběhne, před opakovaným pokusem o spuštění vyčkejte nejméně dvě minuty.

6. Otočte klíček ve spínací skříňce do spouštěcí polohy.
7. Jakmile se motor rozběhne, uvolněte klíček ve spínací skříňce do provozní polohy, zavřete sytič (je-li jím stroj vybaven) a nastavte páčku škrticí klapky do polohy pro sečení.

DŮLEŽITÉ: Zbytečný provoz motoru při volnoběžných otáčkách může způsobit poškození motoru. Příliš dlouhý provoz ve volnoběžných otáčkách může způsobit nadměrné zahřívání motoru, usazování uhlíkových sloučenin a snížení výkonu motoru.

8. Nechejte motor zahřívát asi 20 sekund.
9. Uvolněte parkovací brzdu.
10. Nastavte obě páky pro ovládání pohybu do neutrální polohy.

MX00654,000032F-16-04JUN13

Zapojení sekačky

! POZOR: Při použití tohoto stroje nepovolte žádným osobám vstup do pracovního prostoru. Odmrštěné předměty by mohly způsobit vážná nebo smrtelná zranění.

Nepřibližujte ruce a nohy k rotujícím nožům a k otvoru pro odvod posečené trávy.

Neprovádějte sečení při couvání, pokud to není absolutně nezbytné.

1. Nastavte u sekačky požadovanou výšku sečení.
2. Spuštěte motor.
3. Uvolněte parkovací brzdu.
4. Nastavte obě páky pro ovládání pohybu do neutrální polohy.
5. Nastavte páčku škrticí klapky do provozní polohy (RUN).

POZNÁMKA: Žací ústrojí může být nastaveno do přepravní polohy a potom může být spuštěno na požadovanou výšku sečení, aby bylo usnadněno jeho zapojení.

6. Nastavte spínač zapojení sekačky do horní polohy, aby došlo k jejímu zapojení.

POZNÁMKA: Rychlost pojezdu a zatáčení stroje budou záviset na rozsahu pohybu ovládacích pák.

7. Zatlačte páky pro ovládání pohybu stroje pomalu dopředu. Provádějte sečení bezpečnou rychlostí pojezdu.

MP47322,00F4643-16-15MAR13

Zastavení motoru

1. Zastavte stroj na vodorovné ploše, ne na svahu.
2. Stlačte dolů ovladač zapojení sekačky, aby došlo k odpojení sekačky.
3. Nastavte páky pro ovládání pohybu do polohy start/vypnuto.

4. Zajištěte stroj parkovací brzdou.
5. Nastavte páčku škrticí klapky do polohy pro zastavení motoru.
6. Nechejte motor asi 20 sekund ochlazovat.
7. Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy STOP (vypnuto).

! POZOR: Stroj ponechaný bez dozoru může přitahovat pozornost dětí nebo jiných osob v okolí stroje.

Před ponecháním stroje bez dozoru vždy zajištěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.

8. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.

MP47322,00F4644-16-15MAR13

Ruční přemístění stroje

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Pokud je otevřený obtokový ventil, lze stroj bez omezení přemísťovat.


- Neotvírejte obtokový ventil, pokud je stroje zastavený na svahu, aby nedošlo k jeho nekontrolovanému rozjetí.

DŮLEŽITÉ: Je-li stroj vlečen nebo přemísťován nesprávným způsobem, může dojít k poškození převodovky:

- Stroj přemísťujte pouze manuálně.
- Při přemísťování stroje nepoužívejte jiné vozidlo.
- Nepřemísťujte stroj vlečením.

Musí-li být stroj přemístěn bez nastartování motoru, použijte obtokové ventily:

POZNÁMKA: Nepoužívejte obtokové ventily za provozu stroje. Nepoužívejte stroj, je-li ovladač v poloze aktivního obtokového ventilu.

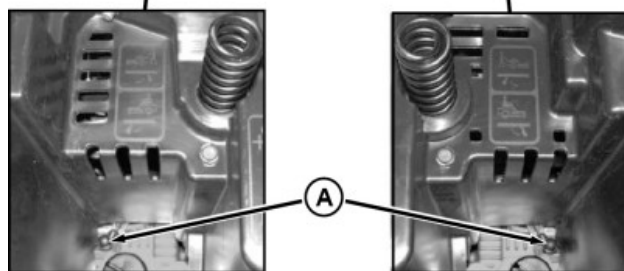

GXT002403—UN—30JUL15

1. Otáčejte páky (A) směrem dovnitř, dokud se páka nezastaví o doraz.
2. Uvolněte parkovací brzdu.
3. Odtlačte stroj na požadované místo a zabrzděte parkovací brzdou.
4. Otočte pákou obtokového ventilu (A) směrem ven do deaktivované polohy.

TH84124,00001EA-16-16JUL15

Odpojení sekačky, sběrného koše nebo sběrného zařízení materiálu

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se pročistit nářadí, dokud je stroj v chodu.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním stroje za účelem kontroly stroje a nářadí zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před sejmutím vyhazovacích žlabů se ujistěte, že jsou zastaveny všechny součásti stroje.

Kontrola zanesení při jízdě

Pokud dochází k usazování trávy před vyprazdňovacím skluzem, zkontrolujte, zda je skluz průchozí nebo zda sestava ventilátoru nevykazuje závadu (pokud je tato sestava ve výbavě).

Pokud za žacího ústrojí zůstává pruh rostlinných zbytků nebo jsou rostlinné zbytky vyhazovány do strany, zkontrolujte průchodnost skluzu, zaplnění sběrných košů nebo závadu sestavy ventilátoru.

Odstranění nečistot z kontrolních bodů:

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Ucpané žací ústrojí nebo sestavu ventilátoru neuvolňujte pomocí rukou nebo nohou. Akumulovaná energie může způsobit otočení nožů.


1. Stroj bezpečně zaparkujte. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly.
2. Otevřete kryt zásobníku. Zkontrolujte výstupní otvor skluzu.
3. Sejměte skluz z žacího ústrojí nebo ze sestavy ventilátoru. Zkontrolujte vstupní otvor skluzu.
4. Zkontrolujte prostor pod žacího ústrojí sekačky, zda v něm nejsou nečistoty.

MP47322,00F4646-16-10APR19

Použití vývodu pro čištění žacího ústrojí sekačky

POZNÁMKA: Po každém použití tohoto stroje proveďte tuto činnost, aby se zabránilo hromadění nečistot a odstranily se korozivní chemikálie pro ošetřování trávníku.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST).

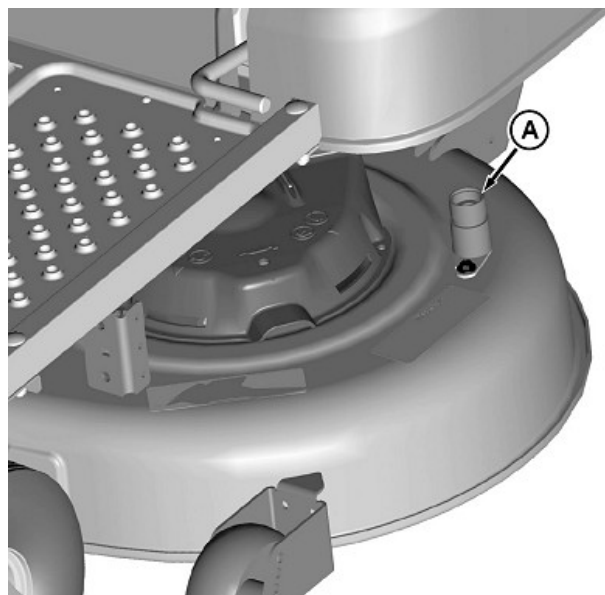

GXT002324—UN—06JUL15

2. Připojte rychlospojku k zahradní hadici.
3. Pomocí rychlospojky připojte zahradní hadici k vývodu pro čištění (A) na žací ústrojí.
4. Pust'te vodu.
5. Spust'te motor.
6. Nastavte maximální otáčky motoru.
7. Zapněte sekačku.
8. Nasměrujte proud vody pod žací ústrojí po dobu přibližně jedné minuty.
9. Odpojte nože sekačky.
10. Zastavte motor.
11. Zastavte vodu a odpojte zahradní hadici a rychlospojku od výstupu pro přívod vody.
12. Odpojte rychlospojku od zahradní hadice a uložte ji pro další použití.

TH84124,000024E-16-06JUL15

Přeprava stroje na přívěsu

POZNÁMKA: Nosnost přívěsu musí být vyšší než součet hmotnosti stroje a hmotnosti nářadí. (Viz část Technické údaje v návodu k obsluze.)


Dbejte na to, aby přívěs byl vybaven nezbytnými světly a značkami požadovanými zákonem.

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Při nakládání a vykládání stroje z dopravního prostředku dbejte zvýšené opatrnosti. Kola stroje mohou sklouznout z rampy nebo z podlahy přívěsu, což může způsobit převrácení a pád stroje.

- Při nakládání couvejte pomalu a v přímém směru. Udržujte dostatečnou vzdálenost kol od hran terénních nerovností.
- Nepoužívejte dvě samostatné nakládací rampy. Používejte jednodílnou nakládací rampu, která je minimálně o 30 cm (12 in.) širší, než je šířka stroje, aby se kolečka stroje nemohla dostat mimo rampu.
- Používejte přívěs s bočnicemi.


1. Zaparkujte přívěs na rovném povrchu.
2. Před najetím stroje na přepravní vozidlo zvedněte žací ústrojí.

Servisní intervaly

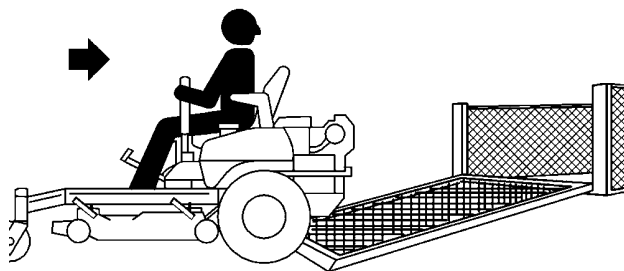


MXAL42817—UN—09APR13

3. Nacouvejte se strojem na přepravní vozidlo najetím na jednoduchou nakládací rampu.
4. Spusťte žací ústrojí zcela dolů.
5. Zajištěte parkovací brzdu.

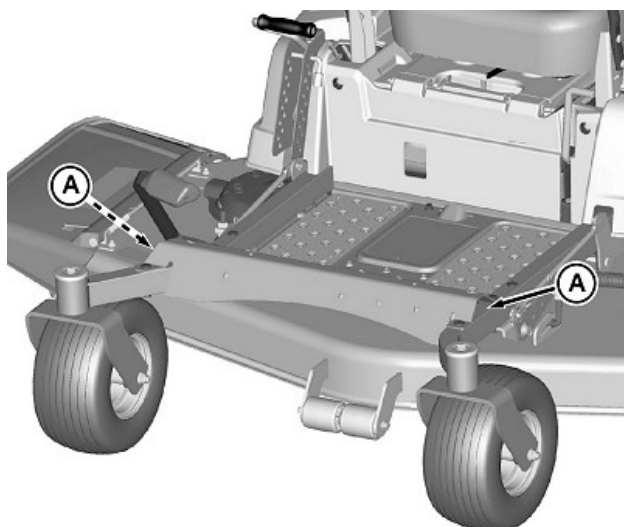

GXT002198—UN—08JUN15

6. Pomocí upínacích pásů, řetězů nebo lan s dostatečnou nosností připevněte přední část stroje na obou stranách rámu v bodech (A). Popruhy musí směřovat dolů, dopředu a od stroje.
7. Zastavte stroj a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.

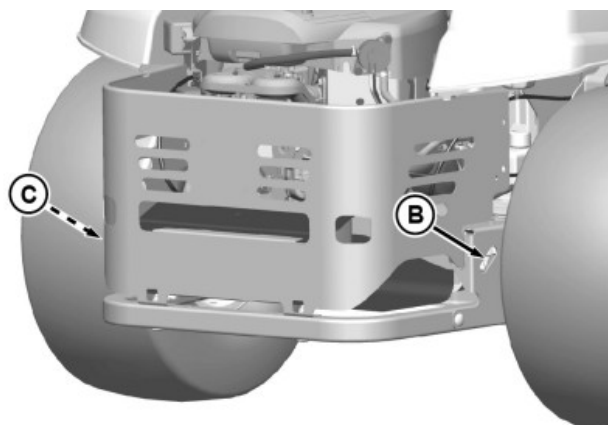

GXT002405—UN—16JUL15

8. Pomocí upínacích pásů, řetězů nebo lan s vysokou nosností připevněte zadní část stroje na obou stranách nápravy k přívěsu v bodech (B napravo, C nalevo). Popruhy musí směřovat dolů, dozadu a od stroje.

TH84124,00001EB-16-16JUL15

Přeprava sběrného zařízení materiálu (pokud je součástí výbavy)

Bude-li sběrné zařízení během přepravy ponecháno na stroji, dodržujte při přepravě zařízení tyto pokyny:

- Vyprázdněte textilní vaky a vyjměte je ze sběrného koše. Plné vaky zvětšují hmotnost, což může na nerovných cestách přetížít rám sběrného koše. Při pojezdových rychlostech na cestě může vítr způsobit předčasné opotřebení textilních vaků.
- Ujistěte se, že kryt sběrného koše je spolehlivě zajištěn v rámu sběrného koše.
- Bude-li sběrné zařízení přepravováno na dlouhou vzdálenost nebo vysokou rychlostí, demontujte před přepravou sběrné zařízení nebo vyprazdňovací skluz.

TH84124,000020A-16-10APR19

Rady pro sečení

- Provádějte sekání trávy s páčkou regulátoru otáček v poloze pro maximální rychlost sekání.
- Sečte trávu, je-li suchá.
- Udržujte žací ústrojí a výstupní otvor pro posečenou trávu v čistotě.
- Provádějte sekání s nabroušenými noži.
- Proveďte řádné vyrovnaní žacího ústrojí, aby bylo zajištěno plynulé sečení.
- Provádějte sečení často.
- Používejte pojezdovou rychlost odpovídající provozním podmínkám:
 - Vysokou nebo vlhkou trávu sečte dvakrát. Nejprve sečte trávu na polovinu požadované výšky - potom proveďte sečení na požadovanou výšku.
 - Sečete-li vysokou nebo hustou trávu, jeďte pomalu.
 - Vyvarujte se poškození trávníku prokluzováním nebo smykem hnacích kol stroje. Provádějte plynulé pohyby ovládacími pákami.
 - Prováděte-li prudké zatáčení, zabraňte tomu, aby došlo k zastavení hnacího kola stroje a k jeho protáčení na místě.

MP47322,00F4649-16-15MAR13

Výběr nožů

Pro sekačky ZTrak řady Z500 je k dispozici několik typů nožů:

- Nože pro boční vyhazování. Tyto nože jsou určeny pro optimální výkon při bočním odvádění posečené trávy a při odeslání z výrobního závodu jsou namontovány na sekačkách řady Z500.
- Mulčovací nože. Tyto nože jsou určeny pro optimální výkon, je-li na stroji namontován mulčovací kryt nebo mulčovací zástěna.

SU68010,000010E-16-17JUL18

Servisní intervaly

Údržba stroje

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození!

Při práci v extrémních provozních podmínkách může být nutné zkrátit intervaly údržby:

- Při práci v extrémně vysokých teplotách, v nadměrně prašném prostředí nebo jiných nepříznivých podmínkách může dojít ke znečištění nebo ucpání součástí motoru.
- Pokud je stroj dlouhodobě provozován při nízkých nebo volnoběžných otáčkách motoru, nebo opakovaně jen po krátkou dobu, může dojít ke zhoršení kvality motorového oleje.

Mazání při údržbě

Mytí pod vysokým tlakem může způsobit poškození dílů stroje. Doporučujeme Vám mýt vozidlo ručně, nebo zahradní hadicí s použitím slabého mýdlového roztoku.

Vyvarujte se ostřiku vodou pod velkým tlakem v blízkosti, nebo do následujících míst:

- Sání vzduchu
- Elektrické spoje (včetně prostoru akumulátoru)
- Ložiska kol
- Chladič (je-li součástí výbavy)
- Výstražné štítky
- Další nálepky
- Spínací skříňka
- Přístrojová deska (ukazatele a spínače)
- Odvzdušňovač/odvětrávací trubky
- Vřetena sekačky
- Ložiska napínacích kladek sekačky
- Ventilátory chlazení převodovky

Při provádění pravidelné údržby stroje používejte níže uvedené tabulky intervalů údržby.

Zaparkujte vozidlo bezpečným způsobem. (Viz Bezpečné parkování v oddílu BEZPEČNOST.)

OUMX068,00006EF-16-22NOV16

Servisní intervaly

Záběh po 8 provozních hodinách

- Zkontrolujte nebo vyrovnejte žací ústrojí.

Každých 50 provozních hodin nebo každý rok (podle toho, co nastane dříve)

- Vyměňte motorový olej. (V prašných provozních podmínkách provádějte údržbu v kratších intervalech.)
- Vyměňte filtr motorového oleje. (V prašných provozních podmínkách provádějte údržbu v kratších intervalech.)
- Promažte hřídele žacího ústrojí sekačky.
- Promažte napínací rameno žacího ústrojí sekačky
- Zkontrolujte vyrovnaní žacího ústrojí. V případě potřeby je upravte.

Každých 100 provozních hodin nebo každý rok (podle toho, co nastane dříve)

- Vyměňte zapalovací svíčky.
- Vyměňte filtrační vložku/vložky. (V prašných provozních podmínkách provádějte údržbu v kratších intervalech.)
- Vyměňte palivový filtr.
- Zkontrolujte řemen sekačky. Podle potřeby vyměňte.
- Naostřete/vyměňte nože žacího ústrojí.
- Vyčistěte prostor pod žacím ústrojím.
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
- Vyčistěte chladicí žebra motoru.

Každých 200 provozních hodin

- Zkontrolujte nebo seřídte vůli ventilů motoru. Svěřte tento úkon údržby autorizovanému servisu John Deere.

RM87422,00007B5-16-14JUL17

Mazání při údržbě

Mazací tuk

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Používejte doporučená maziva John Deere pro zabránění poruchy nebo nadměrného opotřebování součástí.

K údržbě doporučujeme použít následující mazací tuk:


- Víceúčelový mazací tuk John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex
- Grease-Gard™ Premium Plus

Ne všechny typy mazacích tuků jsou vzájemně slučitelné, a proto společnost John Deere nedoporučuje používání směsí mazacích tuků. Pokud při údržbě používáte jakýkoli jiný produkt než doporučený mazací tuk, odstraňte ze systému před jeho nanesením veškerý zbývající původní tuk. Není-li to možné, provádějte mazání dvakrát častěji, dokud nebude ze systému odstraněn všechn starý tuk.

OUMX068,0000642-16-03APR19

Mazání hřídelů žacího ústrojí


1. Demontujte desku pro nohy. (Informace o demontáži a montáži desky pro nohy na žacím ústrojí naleznete v části ÚDRŽBA SEKAČKY.)

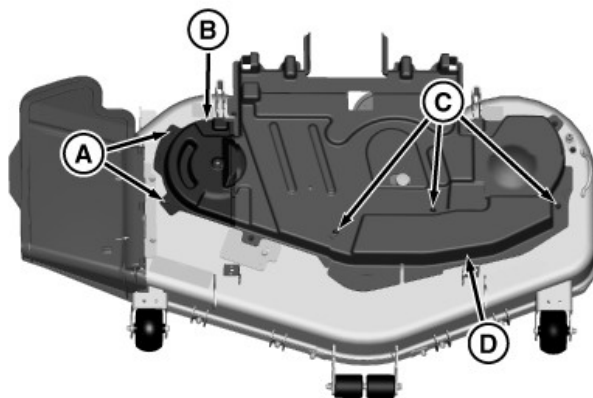

GXT003043—UN—19JUL16

2. Demontujte dva šrouby (A) a pravé kryty žacího ústrojí (B).
3. Vyšroubujte tři šrouby (C) sejměte levý kryt žacího ústrojí (D).

Údržba motoru

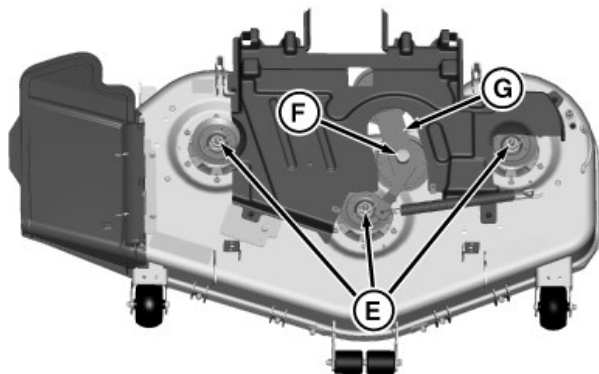


GXT003044—UN—19JUL16

4. Namažte tři mazníčky (E) hřídelů žacího ústrojí dvěma stisky mazacího lisu ve specifikovaném intervalu.
5. Sejměte kryt (F) a promažte otočný čep napínacího ramena (G).
6. Namontujte pravý a levý kryt žacího ústrojí s použitím původních montážních prvků.
7. Namontujte desku pro nohy žacího ústrojí sekačky.

MX52301,0000FE1-16-07JUL17

Mazání předního ramena zdvihu

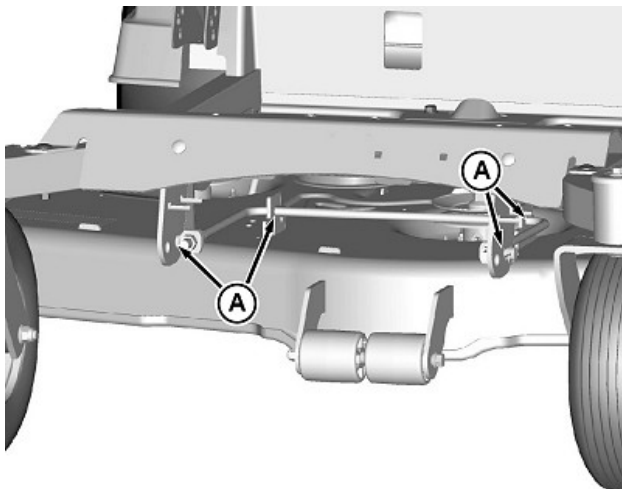

Je zobrazeno žací ústrojí 48A.

GXT002202—UN—08JUN15

Provádějte mazání předních ramen zdvihu v bodech (A), kde se dle potřeby otáčejí v držáku žacího ústrojí, abyste zabránili nebo minimalizovali vrzání během provozu.

TH84124,00001ED-16-11JUN15


Mazání os předních koleček

POZOR: Zabráňte způsobení zranění. Neprovádějte mazání stroje, je-li v chodu jeho motor.



MXAL47075—UN—16APR13

- Držáky dvou předních koleček (A) jsou opatřeny ložisky, která nevyžadují mazání. V držácích koleček nejsou žádné maznice.

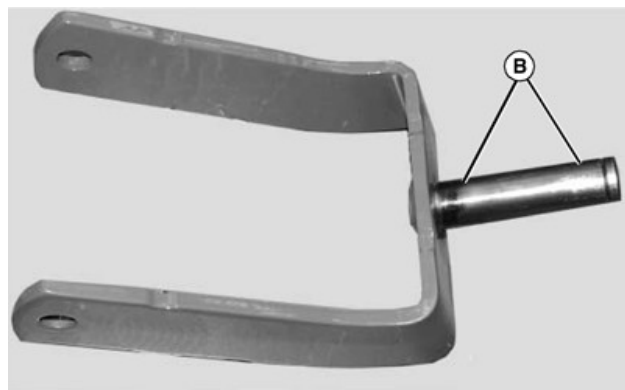

MXAL42825—UN—09APR13

- Je-li prováděna údržba sestavy kolečka, před montáží by měla být lehce namazána osa (B) předního kolečka, aby bylo zabráněno jejímu zadření v pouzdru.

MX00654,000003F-16-31JUL13

Údržba motoru

Emise oxidu uhličitého (CO₂)

Chcete-li identifikovat výstup oxidu uhličitého (CO₂), vyhledejte štítek emisí motoru. Na štítku emisí vyhledejte odpovídající skupinu a podívejte se na níže uvedené webové stránky výrobce motoru.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.Kawasaki-Engines.EU/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

Tato měření CO₂ jsou výsledkem testování během pevně daného testovacího cyklu za laboratorních podmínek prováděného pro zástupce motoru daného typu (skupiny motorů) a nepotvrzuje ani nezaručuje výkon příslušného motoru.

MX71445,000007A-16-13MAY19

Zabránění vzniku výfukových plynů

POZOR: Nebezpečí úrazu! Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a mohou způsobit vážné zdravotní potíže, nebo smrt.

Nenechávejte stroj v činnosti v uzavřeném prostoru, například v garáži, a to ani s otevřenými dveřmi nebo okny.

Údržba motoru


Před uvedením motoru do chodu přemístěte stroj na otevřené prostranství.

MP47322,00F4652-16-13JAN15

- Klasifikace olejů ACEA C2
- Klasifikace olejů ACEA C1

DX,ENOil2-16-20JUL15

Motorový olej pro benzínové motory

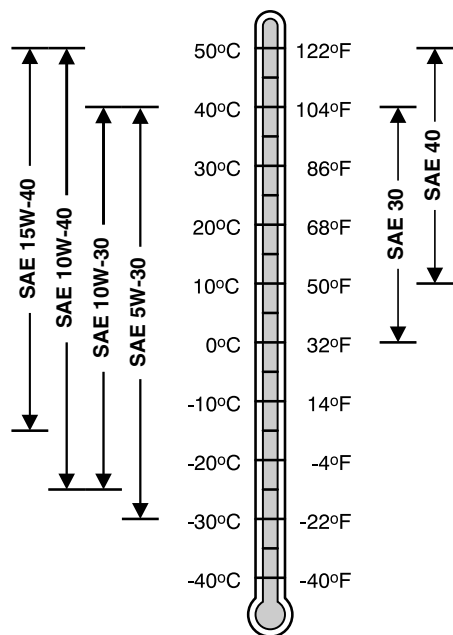

TS1734—UN—04SEP13

Viskozita oleje při různých rozsazích teplot okolního vzduchu

Použijte olej s takovou viskozitou, která vyhovuje očekávané teplotě vzduchu v době mezi výměnami oleje.

Použití jednorozsahových olejů, jako je například SAE 30, nebo SAE 40, může u vzduchem chlazených motorů snížit spotřebu oleje.

Doporučujeme Vám používat oleje John Deere Turf-Gard™.

Jsou doporučeny i následující oleje:

- John Deere Plus-4™
- John Deere Plus-50™ II

Ostatní oleje lze používat, pokud vyhovují minimálně jedné z těchto norem:

- ILSAC GF-5
- Specifikace API SN
- Specifikace API SM
- Specifikace API SL
- Specifikace API SJ
- Klasifikace olejů ACEA A5
- Klasifikace olejů ACEA A3
- Klasifikace olejů ACEA A1
- Klasifikace olejů ACEA C4
- Klasifikace olejů ACEA C3

Turf -Gard je ochranná známka společnosti Deere & Company.
Plus-4 je ochranná známka společnosti Deere & Company.
Plus-50 je ochranná známka společnosti Deere & Company.

Kontrola hladiny motorového oleje

DŮLEŽITÉ: Při nedostatečné kontrole výšky hladiny oleje může dojít k vážnému poškození motoru, pokud je výška hladiny oleje mimo pracovní rozsah:

- Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte hladinu oleje.
- Hladinu oleje kontrolujte tehdy, je-li olej studený a motor zastavený.
- Hladina oleje musí dosahovat mezi značky na ponorné měrce.
- Před doplňováním oleje zastavte motor.


POZNÁMKA: Pokud provozujete motor déle než 4 hodiny denně, kontrolujte výšku hladiny oleje dvakrát denně.

Výšku hladiny oleje kontrolujte, když je olej studený.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

DŮLEŽITÉ: Při kontrole výšky hladiny oleje může dojít k vniknutí nečistot nebo ke kontaminaci. Před uvolněním a vyjmutím měrky oleje očistěte její okolí.

2. Očistěte prostor v okolí měrky pro zabránění vniknutí nečistot do klikové skříně motoru.

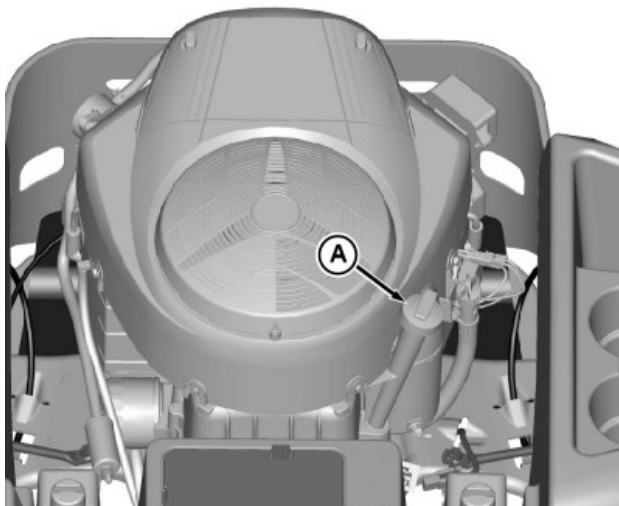

Model Z525E


GXT002409—UN—15JUL15

Údržba motoru



Model Z535M

APY08053—UN—16MAY18

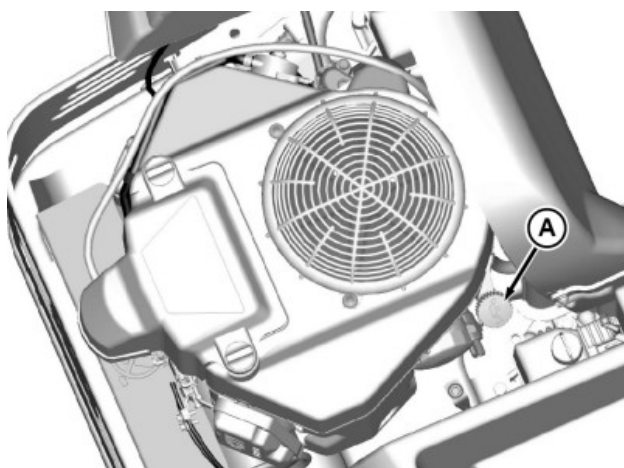

Model Z540R

GXT002415—UN—15JUL15

Výměna motorového oleje a filtru


DŮLEŽITÉ: Při práci v extrémních provozních podmínkách může být nutné zkrátit intervaly údržby:

- Při práci v extrémně vysokých teplotách, v nadměrně prašném prostředí nebo jiných nepříznivých podmínkách může dojít ke znečištění nebo ucpání součástí motoru.
- Pokud je stroj dlouhodobě používán při nízkých nebo volnoběžných otáčkách motoru, nebo opakovaně jen po krátkou dobu, může dojít ke zhoršení kvality motorového oleje.

1. Nechejte motor v chodu, aby se olej zahřál.
2. Zaparkujte stroj bezpečně na rovném povrchu. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

DŮLEŽITÉ: Při kontrole výšky hladiny oleje může dojít k vniknutí nečistot nebo ke kontaminaci. Před uvolněním a vyjmutím měrky oleje očistěte její okolí.

3. Očistěte prostor v okolí měrky pro zabránění vniknutí nečistot do klikové skříně motoru.

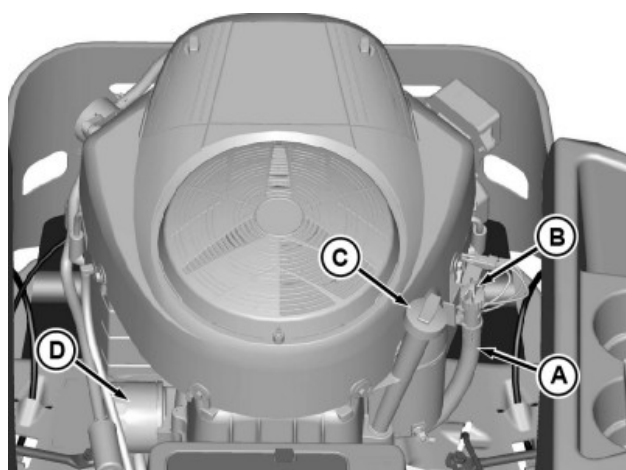

Z525E

GXT002410—UN—15JUL15


3. Postup kontroly výšky hladiny oleje na ponorné měrce:

Modely Z525E a Z535M

- a. Vyjměte ponornou měrku (A). Otřete ji čistým hadrem.
- b. Namontujte a utáhněte kontrolní měrku.
- c. Vytáhněte kontrolní měrku.
- d. Zkontrolujte výšku hladiny oleje na ponorné měrce. Hladina oleje musí být mezi značkami ADD a FULL.

Model Z540R

- a. Vyjměte ponornou měrku (A). Otřete ji čistým hadrem.
 - b. Zasuňte měrku plně do trubky, ale neutahujte ji.
 - c. Vytáhněte kontrolní měrku.
 - d. Zkontrolujte výšku hladiny oleje na ponorné měrce. Hladina oleje musí být mezi značkami ADD a FULL.
4. Je-li množství oleje nedostatečné, doplňte do motoru takové množství oleje, aby jeho hladina po doplnění nepřesahovala rysku FULL (maximální množství). Nádrž nepřepĺňujte.
 5. Namontujte a utáhněte kontrolní měrku.

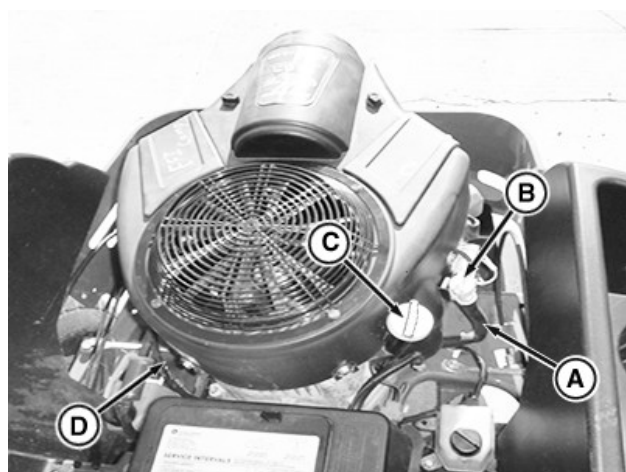


Z535M

APY08054—UN—16MAY18

SU68010,00000A2-16-23MAY18

Údržba motoru

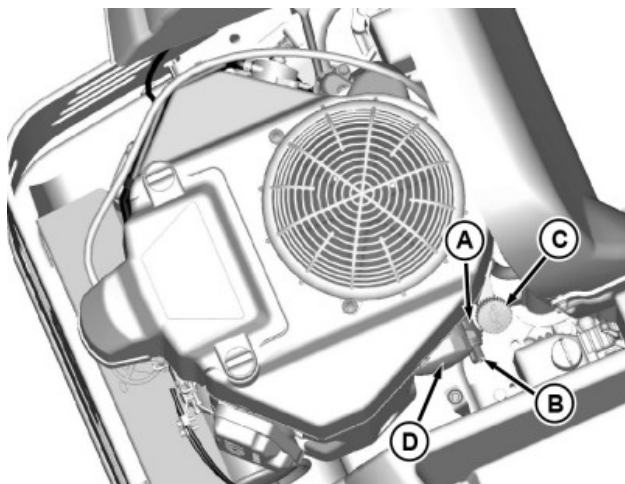

Z540R

GXT002416—UN—15JUL15

4. Připravte se na odsátí oleje:

- Z525E a Z535M — odpojte vypouštěcí hadici oleje (A) z boku motoru a sklopte ji.
- Z540R – umístěte vhodnou nádobu pod vypouštěcí ventil (A).

5. Vypust'te olej:

- Modely Z525E a Z535M – Uvolněte ponornou měрку (C). Demontujte krytku výpustného otvoru oleje (B). Opatrně sklopte rychlou výpusť oleje do vhodné nádoby a nechte olej zcela vytéci.
- Model Z540R – Ponornou měрку (C) neuvolňujte, dokud výpustný ventil oleje nebude částečně otevřený. Výpustný ventil částečně otevřete a uzávěr ponorné měrky uvolňujte pomalu, abyste zajistili, že olej bude vytékat kontrolovaným způsobem. Jakmile olej začne vytékat, uzávěr ponorné měrky uvolněte a nechte olej zcela vytéct. Olej sbírejte do schválené nádoby a nechte jej vytéct všechen.

6. Setřete nečistoty z okolí olejového filtru (D). Postavte pod olejový filtr vhodnou nádobu pro zachycení oleje a sejměte filtr.

7. Naneste slabou vrstvu čerstvého čistého motorového oleje na těsnění nového filtru.

8. Namontujte nový olejový filtr jeho otáčením doprava (ve směru pohybu hodinových ručiček), dokud se těsnění nového filtru nedostane do kontaktu se základnou filtru. Utáhněte filtr ještě o polovinu otáčky.

9. Po vypuštění oleje našroubujte zátku výpustného otvoru zpět (platí pro všechny modely). U modelů Z525E a Z535M připojte k boku motoru sestavu vypouštěcí hadice (A).

10. Olej doplňujte do výšky, která nepřesáhne rysku FULL na měrcce. Začněte dle technických údajů, nepřepřlňujte.

Specifikace

Motorové oleje Z525E a Z535M—Objem.	1,9 l (2.0 qt)
Motorový olej Z540R—Objem.	2,1 l (2.2 qt)

11. Utáhněte měрку oleje.

12. Nastartujte motor, nastavte nízké otáčky volnoběhu a zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Zastavte motor. Před zahájením práce opravte veškeré netěsnosti.

13. Zkontrolujte hladinu oleje. V případě potřeby olej doplňte.


SU68010,00000A3-16-17MAY18

Údržba motoru

Čištění krytu mřížky motoru

Z525E

Motor modelu Z525E obsahuje demontovatelný kryt nad krytem rotačního setrvačnicku v horní části motoru. Společně s kontrolou motorového oleje by měl být tento kryt každý den snímán z důvodu provedení kontroly a odstranění nečistot.

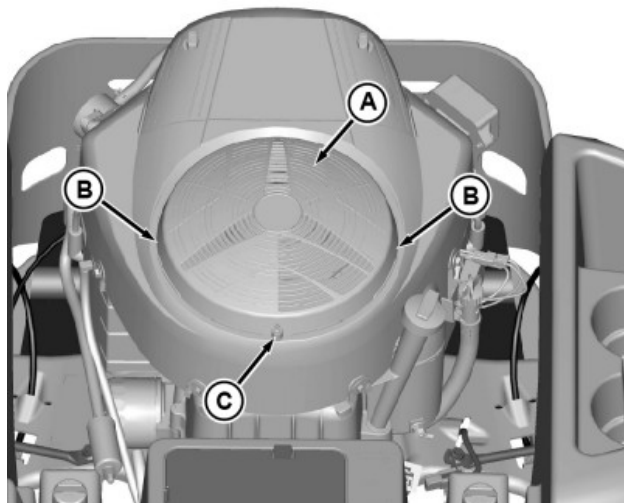


GXT002411—UN—15JUL15

1. Vyhledejte kryt otočné mřížky (A) na horní části motoru a dva zajišťovací výstupky (B), na kterých jsou vyraženy symboly prstu.
2. Demontujte šroub (C) (je-li ve výbavě). Stiskněte oba zajišťovací výstupky (B) a zvedněte kryt (A).
3. Očistěte kryt a kryt setrvačnicku od špíny a jiných nečistot.
4. Po očištění kryt namontujte zpět.


Z535M

Chráníč průhledu na motor není třeba demontovat.

Z540R

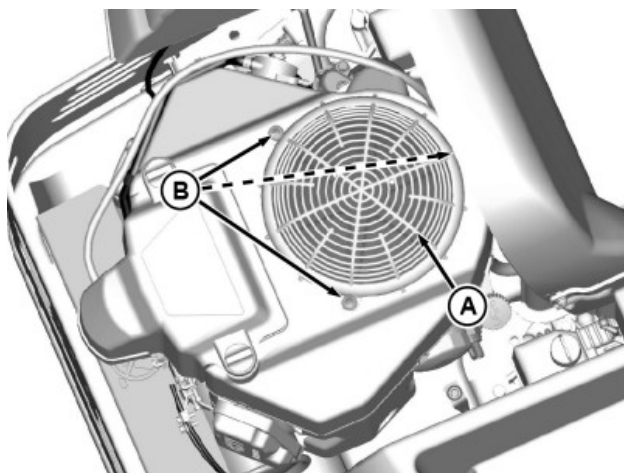

GXT002417—UN—15JUL15

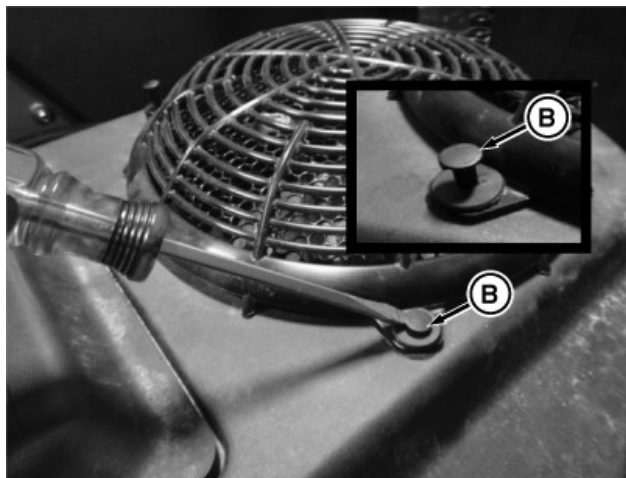

MXT005379—UN—31JUL13

1. Vyhledejte kryt otočné mřížky (A) v horní části motoru a demontujte tři nýty (B) vypáčením pomocí šroubováku pod hlavou, dokud nevyskočí. Zvedněte kryt mřížky.
2. Očistěte ochranný kryt, kryt setrvačnicku a otočnou mřížku setrvačnicku od nečistot.
3. Po očištění kryt namontujte zpět. Nýty lze znovu vložit zatlačením do upevněné polohy.

RM87422,0000772-16-05JUL17

Čištění krytu motoru

POZOR: Stlačený vzduch může způsobit vymrštění částí nečistot na velkou vzdálenost.

- Zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nezdržují žádné osoby.
- Při používání stlačeného vzduchu na účely čištění používejte prostředky pro ochranu zraku.
- Snižte tlak vzduchu na 210 kPa (30 psi).


DŮLEŽITÉ: Zanesená mřížka sání vzduchu může způsobit poškození motoru v důsledku přehřátí. Udržujte v čistotě ochranné mřížky sání vzduchu do motoru a ostatní vnější plochy motoru, včetně chladicích žebér, abyste umožnili odpovídající sání vzduchu do motoru.

POZOR: Styk s horkými povrchy může způsobit popálení kůže. Motor, součástky a kapaliny jsou po provozu motoru horké. Před prováděním údržby motoru nebo před prováděním prací v blízkosti motoru a jeho součástí nechte motor vychladnout.

Z525E

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v oddílu BEZPEČNOST.)
2. Očistěte ochrannou mřížku sání vzduchu do motoru a ostatní vnější plochy motoru (viz Čištění ochranné mřížky sání vzduchu do motoru a žebér motoru v části MOTOR).

Údržba motoru

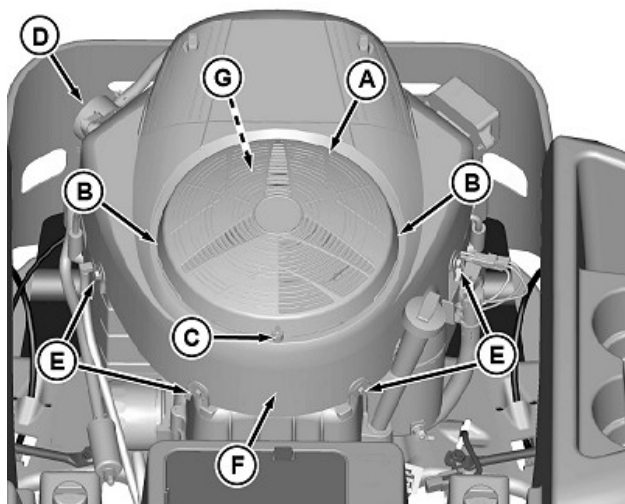

GXT002522—UN—17SEP15

3. Vyhledejte kryt otočné mřížky (A) na horní části motoru a dva zajišťovací výstupky (B), na kterých jsou vyraženy symboly prstu. Demontujte šroub (C) v přední části krytu mřížky (je-li ve výbavě).


4. Stiskněte oba zajišťovací výstupky a zvedněte kryt (A).

5. Očistěte kryt a kryt setrvačniku od špíny a jiných nečistot.

DŮLEŽITÉ: Při vyjímání dílů z boční části motoru dávejte pozor, abyste nezměnili polohu sestavy palivového čerpadla (D), přichytek pro palivové potrubí a všech ostatních připojených komponentů.

6. Sejměte šrouby (E) a kryt motoru (F).

7. Vyšroubujte čtyři šrouby a sejměte otočnou mřížku (G) pod mřížkou sání.

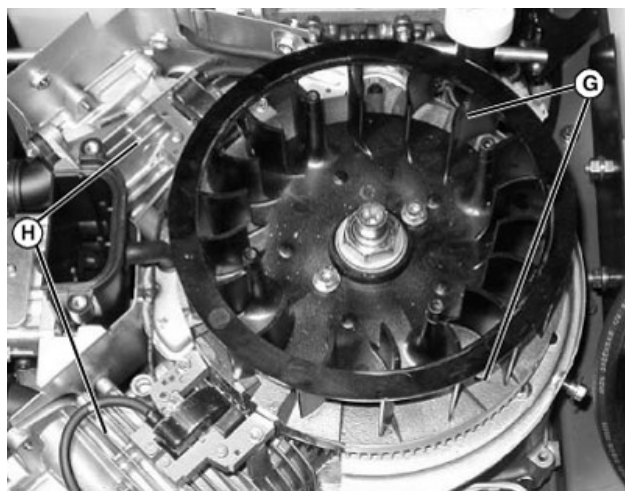

MXAL47082—UN—16APR13

8. Odstraňte nečistoty z:

- Prostoru ventilátoru (G)
- Chladicích žebířek hlavy válce (H)
- Žebra chlazení motoru
- Prostor mezi motorem a rámem

9. Pomocí čtyř šroubů připevněte otočnou mřížku.

DŮLEŽITÉ: Kryt motoru musí být nasazen tak, aby byly drážky v krytu srovnány se hřbetem v sání vzduchu a s kontaktními povrchy podél motoru. Nesprávně provedená montáž zabrání utěsnění vzduchového filtru a může způsobit poškození motoru.


10. Připevněte kryt pomocí montážních prvků.

Z535M

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v kapitole BEZPEČNOST.)

2. Očistěte ochrannou mřížku sání vzduchu do motoru a ostatní vnější plochy motoru (viz Čištění ochranné mřížky sání vzduchu do motoru a žebířek motoru v části MOTOR).

3. Demontujte kryt vzduchového filtru motoru.

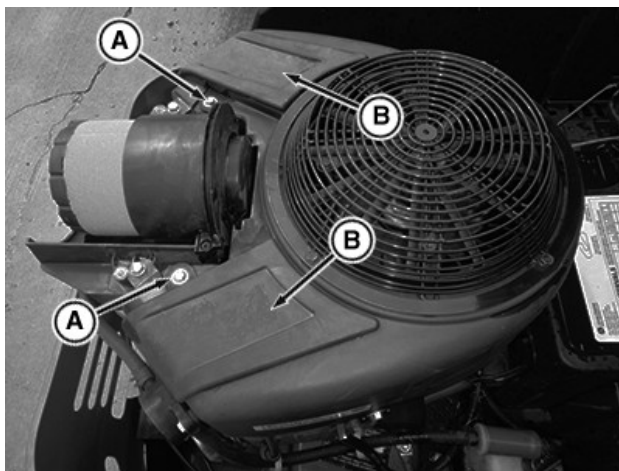

APY08056—UN—16MAY18

4. Povolujte šrouby čisticích přípojek (A), dokud příslušné kryty nebude možné sejmut.

5. Demontujte kryty přípojek (B).



APY08057—UN—16MAY18

6. Z čisticích přípojek (C) po obou stranách vzduchového filtru motoru vyčistěte nečistoty.

7. Namontujte kryty přípojek.

8. Dříve povolené šrouby zašroubujte.


9. Nasadte kryt vzduchového filtru motoru.

Z540R

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v oddílu BEZPEČNOST.)


2. Očistěte ochrannou mřížku sání vzduchu do motoru a ostatní vnější plochy motoru (viz Čištění ochranné mřížky sání vzduchu do motoru a žebířek motoru v části MOTOR).

Údržba motoru

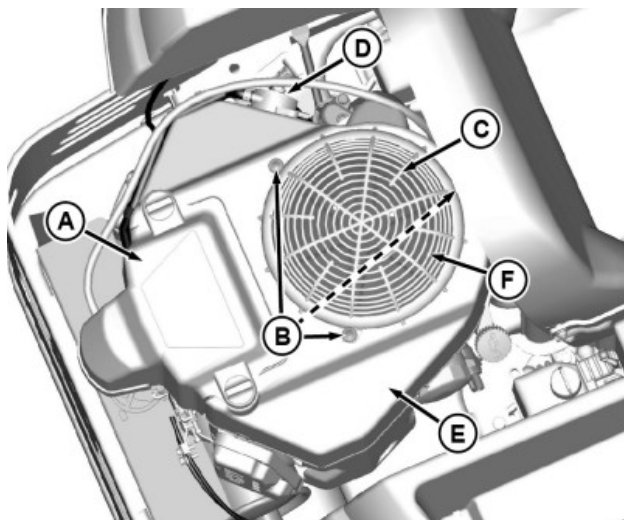

GXT002418—UN—15JUL15

3. Povolte dva knoflíky a demontujte kryt filtru sání vzduchu (A) a vzduchový filtr.

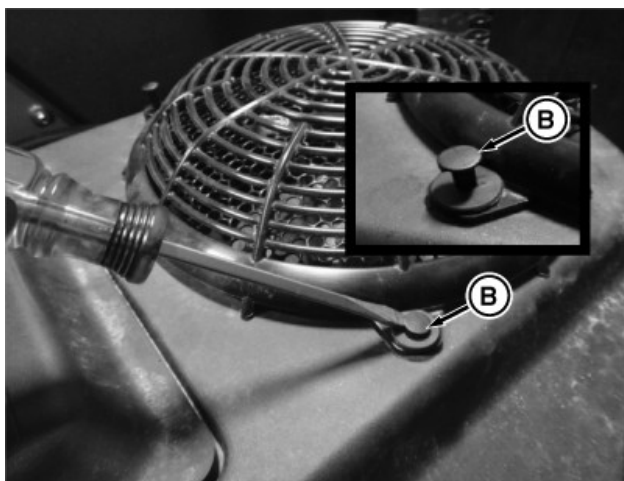


MXT005379—UN—31JUL13

4. Demontujte tři nýty (B) vypáčením pomocí šroubováku pod hlavou, dokud nevyskočí.
5. Demontujte kryt otočné mřížky (C).

DŮLEŽITÉ: Při vyjímání dílů z boční části motoru dávejte pozor, abyste nezměnili polohu sestavy palivového čerpadla (D), příchyt pro palivové potrubí a všech ostatních připojených komponentů.

6. Vyšroubujte dva šrouby připevňující palivové čerpadlo (D) k boku motoru.
7. Vyšroubujte šrouby, otočnou mřížku (F) a kryt motoru (E).

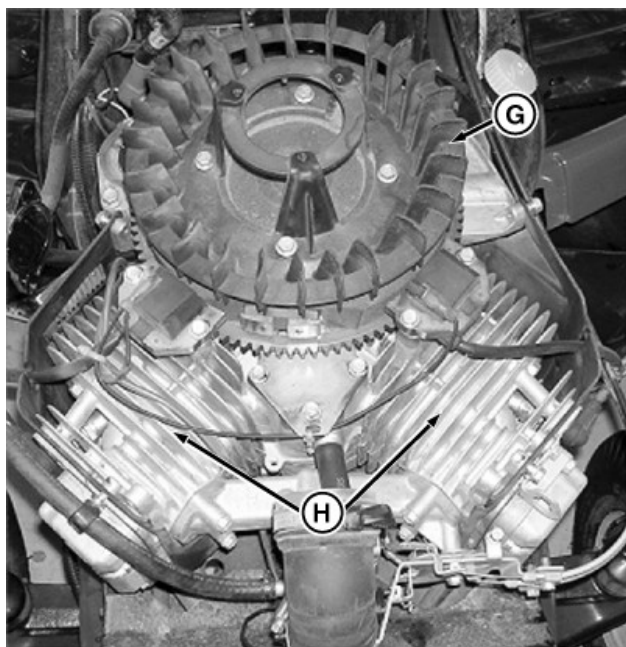

MXT005356—UN—31JUL13

8. Odstraňte nečistoty z:

- Prostoru ventilátoru (G)
- Chladicích žebér hlavy válce (H)
- Prostor mezi motorem a rámem


DŮLEŽITÉ: Kryt motoru musí být nasazen tak, aby byly drážky v krytu srovnány se hřbetem v sání vzduchu a s kontaktními povrchy podél motoru. Nesprávně provedená montáž zabráni utěsnění vzduchového filtru a může způsobit poškození motoru.

9. Namontujte kryt, palivové čerpadlo, otočnou mřížku a další dříve demontované součásti.
10. Namontujte kryt otočné mřížky pomocí tří nýtů. Nýty lze znovu vložit zatlačením do upevněné polohy.
11. Namontujte vzduchový filtr a kryt filtru.

SU68010,00000A4-16-17MAY18

Kontrola a čištění vložky filtru sání vzduchu


1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Nechejte motor vychladnout.

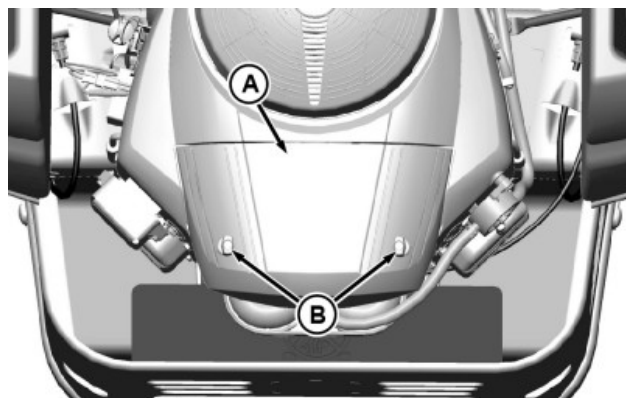


Z525E

GXT002412—UN—15JUL15


Údržba motoru

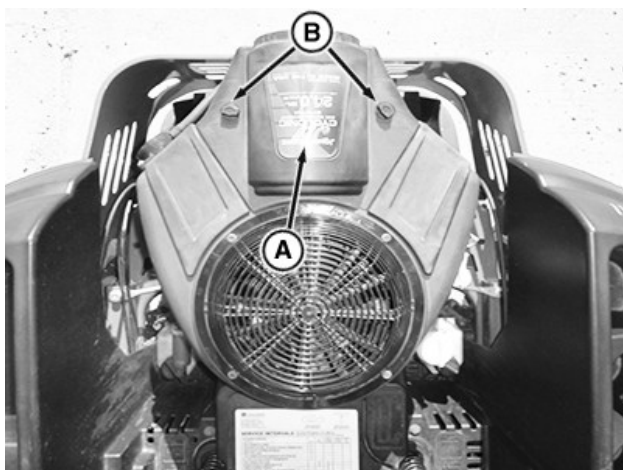

APY08058—UN—13JUN18

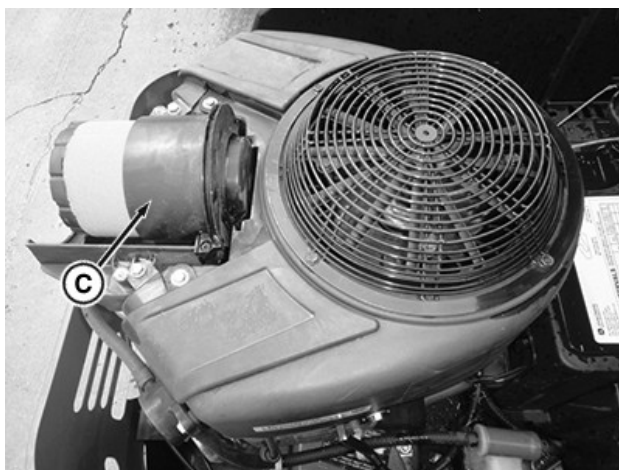


APY08059—UN—16MAY18

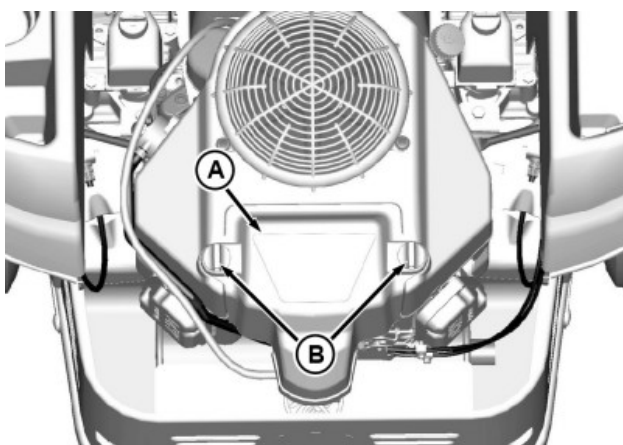

GXT002419—UN—15JUL15

Z540R

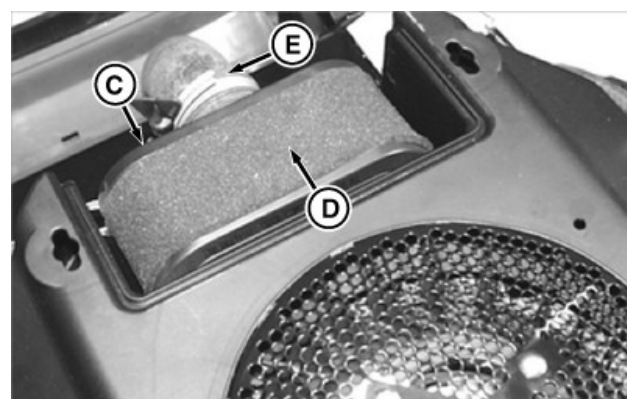


MXT005354—UN—08JUN13

Z540R

3. Odstraňte nečistoty a cizí předměty z krytu vzduchového filtru (A).
4. Uvolněte dva šrouby (B) a sejměte kryt.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte pádu jakéhokoli předmětu do sání karburátoru, abyste zabránili poškození motoru.

POZNÁMKA: Dojde-li během vyjmutí vložky filtru k pádu jakéhokoli materiálu nebo cizího předmětu do sání vzduchu, před vložením vložky filtru musí být tento materiál nebo předmět odstraněn.

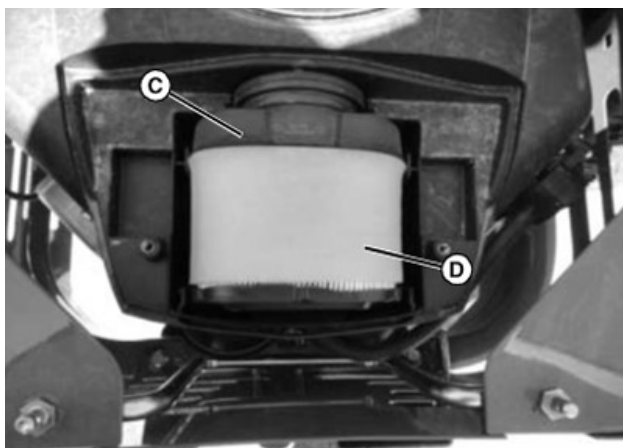

MXAL47088—UN—16APR13

Z525E

5. Zvedněte těleso filtru (C) a zkontrolujte jeho poškození.

DŮLEŽITÉ: Přes poškozenou filtrační vložku se do motoru mohou dostat nečistoty a úlomky:

- Papírovou filtrační vložku neumývejte.
- Nepokoušejte se čistit papírovou filtrační vložku poklepem o jiný předmět.
- K čištění filtrační vložky nepoužívejte stlačený vzduch.
- Výměnu filtrační vložky provádějte pouze tehdy, je-li velmi znečištěna, poškozena nebo je-li prasklé těsnění.

6. Zkontrolujte molitanový předfiltr (D), aniž by došlo k jeho vyjmutí. Pokud je molitanový předčistič znečištěn:

- a. Opatrně jej vyjměte z filtru.
- b. Vyperte předčistič v roztoku teplé vody a tekutého čisticího prostředku.

POZNÁMKA: Nevystavujte předčistič motorovému oleji. Motorový olej se může nasát do papírové filtrační vložky a způsobit snížení výkonu motoru.

- c. Důkladně předčistič opláchněte. Přebytečnou vodu vymačkejte v suchém hadru, dokud nebude předčistič zcela suchý.
- d. Vyměňte předčistič, pokud je poškozený nebo zcela chybí.

7. Zkontrolujte papírovou filtrační vložku. Vyměňte filtrační vložku, pokud je poškozena nebo znečištěna.

Údržba motoru


8. Pečlivě vyčistěte podstavec filtru sání vzduchu. Zabraňte pádu nečistot do karburátoru nebo trubky sání vzduchu.
9. Nasadte molitanový předčistič (D) síťovanou stranou nahoru na papírovou filtrační vložku. Umístěte vzduchový filtr na podstavec vzduchového filtru:
 - Namontujte vložku filtru modelu Z525E. Ujistěte se, zda jsou vložka a těsnění řádně usazeny a zda utěsňují sání do karburátoru.
 - U všech dalších modelů namontujte také trubku sání vzduchu (E). Srovnajte svorku vzduchového filtru na drážku trubky sání vzduchu a svorku dotáhněte otáčením křídlatého šroubu na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
10. Nasadte kryt filtru sání vzduchu a přitáhněte šrouby. Neutahujte nadměrně.

SU68010,00000A5-16-17MAY18

Kontrola zapalovací svíčky

POZOR: V případě dotyku horkých ploch může dojít k popálení. Motor, součástky a kapaliny jsou po provozu motoru horké. Před prováděním údržby motoru nebo před prací v jeho blízkosti nechte motor vychladnout.

1. Proveďte bezpečné zaparkování stroje (viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST).

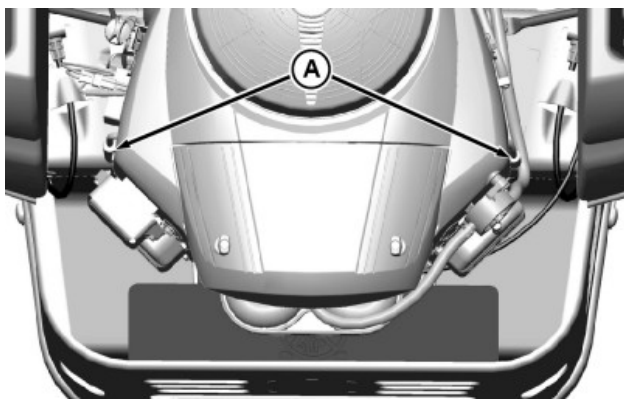


Je zobrazen standardní dvouválcový motor.

GXT002413—UN—15JUL15

2. Odpojte kabel zapalovací svíčky (A). U dvouválcových motorů se zapalovací svíčka (B) nachází na každé straně motoru.
3. Vymontujte všechny zapalovací svíčky.
4. Očistěte zapalovací svíčku pečlivě drátěným kartáčem.
5. Proveďte kontrolu zapalovací svíčky:
 - Zda nedošlo k prasknutí porcelánové izolace.
 - Zda nedošlo ke korozi nebo poškození elektrod.
 - Zda nedošlo k opotřebování nebo jinému poškození.

POZNÁMKA: V Kanadě používejte pouze odporovou zapalovací svíčku.

6. Je-li to nutné, proveďte výměnu zapalovacích svíček.

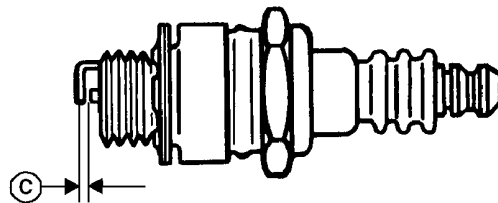

MXAL47092—UN—16APR13

7. Drátěnou měrkou zkontrolujte odtrh zapalovací svíčky (C). Chcete-li tuto mezeru upravit, nastavte vnější elektrodu. Mezera musí být nastavena podle specifikace.

Specifikace

Zapalovací svíčka—Vzdálenost elektrod. 0,75 mm (0,030 in.)

8. Namontujte zapalovací svíčky a utáhněte je předepsaným momentem.

Specifikace

Zapalovací svíčka—Utahovací moment. 20 Nm (180 lb-in.)

9. Připojte kabely k zapalovacím svíčkám.

TH84124,0000267-16-17SEP15

Seřízení karburátoru

POZNÁMKA: Karburátor je kalibrován výrobcem motoru a nelze jej seřizovat.

Pokud motor provozujete ve výšce nad 1006 m (3 300 ft), může být nezbytné namontovat do některých typů karburátorů hlavní trysku pro vyšší nadmořské výšky. Kontaktujte autorizovaného prodejce.

Pokud dochází k problémům při spouštění motoru nebo je-li jeho chod nepravidelný, postupujte podle pokynů v části ZJIŠŤOVÁNÍ A ODSTRANOVÁNÍ ZÁVAD v tomto návodu.

Při provozu motoru ve vysokých otáčkách, se zařazeným neutrálem (N) a s ovládací pákou žacího ústrojí v poloze odpojeno, bude docházet k nárůstu otáček motoru. Jedná se o normální stav, který je způsoben systémem kontroly emisí.

Pokud motor nepracuje správně ani po provedení kontrol popsaných v kapitole Poruchy a postupy pro jejich odstranění, kontaktujte autorizovaného prodejce John Deere.

MP47322,00F465A-16-15MAR13

Výměna palivového filtru

POZOR: Páry paliva jsou výbušné a hořlavé:

- Při manipulaci s palivem nekuřte.
- Zabraňte vzniku jisker a nepoužívejte otevřený oheň v blízkosti paliva.
- Před údržbou zastavte motor.
- Před údržbou nechejte motor vychladnout.
- Pracujte v dobře větraných prostorech.
- Rozlité palivo ihned setřete.

POZNÁMKA: Pokud je hladina paliva nízká, vyměňte filtr.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Nechejte motor vychladnout.
3. Je-li to nutné, zvedněte sedadlo obsluhy.

Údržba převodovky

4. Umístěte pod palivový filtr vhodnou nádobu.



Zobrazený model Z525E.

5. Pomocí kleští stáhněte hadicové svorky na obou stranách palivového filtru (A) z koncové části palivového filtru.

6. Odpojte hadice od filtru.

DŮLEŽITÉ: Nesprávná montáž palivového filtru může způsobit poškození motoru. Pro správnou funkci namontujte filtr tak, aby šipka ukazovala ve směru proudění paliva (směrem k motoru).

7. Připojte hadice k novému filtru a ujistěte se, zda šipka na filtru ukazuje stejným směrem, jakým proudí palivo.

8. Nasuňte zpět hadicové svorky a zkontrolujte, zda nedochází k únikům paliva.

TH84124,0000239-16-17SEP15

Údržba převodovky

Olej rozvodovky

Převodovky s rozvodovkou jsou naplněny z výroby. Nemíchejte různé druhy oleje.

Doporučujeme tento olej:

- JD Hy-Gard™

POZNÁMKA: Pokud olej Hy-Gard™ není k dispozici, použijte olej 10W-30

SR99263,00000A8-16-26OCT18

Kontrola hladiny oleje v hnacím ústrojí

1. Bezpečně zaparkujte stroj na rovném povrchu. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)


DŮLEŽITÉ: Horký hydraulický olej bude expandovat a bude zobrazovat nesprávné množství oleje. Zkontrolujte hladinu oleje:

- Je-li olej studený.
- Není-li motor v chodu.

2. Nechejte stroj vychladnout.

DŮLEŽITÉ: Znečištění může způsobit poškození hydraulického systému. Před otevřením řádně očistěte prostor v blízkosti uzavěru plnicího otvoru nádržky.

Hy-Gard je obchodní značka Deere & Company

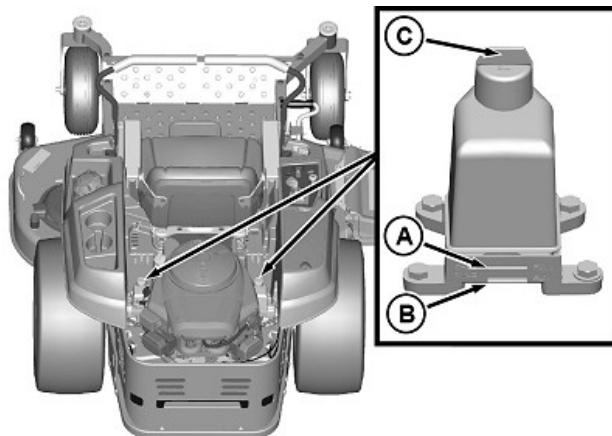

GXT002204—UN—09JUN15

3. Vyhledejte nádržky na levé a pravé straně v zadní části stroje. Každý převod má vlastní nádržku převodového oleje.
4. Na nádržkách jsou dvě značky, FULL (A) a ADD (B). Zkontrolujte výšku hladiny s nezahřátou kapalinou.
5. Je-li množství oleje níže než značka ADD (B), očistěte prostor kolem víčka nádržky a sejměte víčko (C).
6. Vyjměte pěnovou vložku.
7. Doplněte olej, dokud jeho hladina nebude u značky FULL (A) na nádržce.
8. Vložte pěnovou vložku.
9. Namontujte krytky (C).
10. Spusťte motor.
11. Popojed'te se strojem několikrát dopředu a dozadu.
12. Bezpečně zaparkujte stroj na rovném povrchu. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
13. Počkejte, než dojde k vychladnutí hydraulického oleje.
14. Znovu zkontrolujte hladinu oleje. Dopln'te olej podle potřeby.

TH84124,00001FB-16-16JUL15

Výměna oleje a filtru převodovky s rozvodovkou

Převodovky s rozvodovkou u těchto modelů nevyžadují výměnu oleje ani filtru. Hladinu oleje je nutné udržovat na rysce FULL na nádrži.

MG39705,000020B-16-16JUL19


Kontrola a seřízení neutrálu u plazivé rychlosti

Provádějte kontrolu neutrálu u plazivé rychlosti s motorem v chodu, s ovládacími pákami pohybu stroje v poloze start/vypnuto, s nepoužitou parkovací brzdou a se strojem na rovném povrchu.

Jsou-li ovládací páky pohybu stroje v poloze start/vypnuto a pohybuje-li se stroj plazivou rychlostí dopředu nebo dozadu, seříd'te závěsy ovládacích pák pohybu stroje:

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Zvedněte sedadlo.

Údržba převodovky

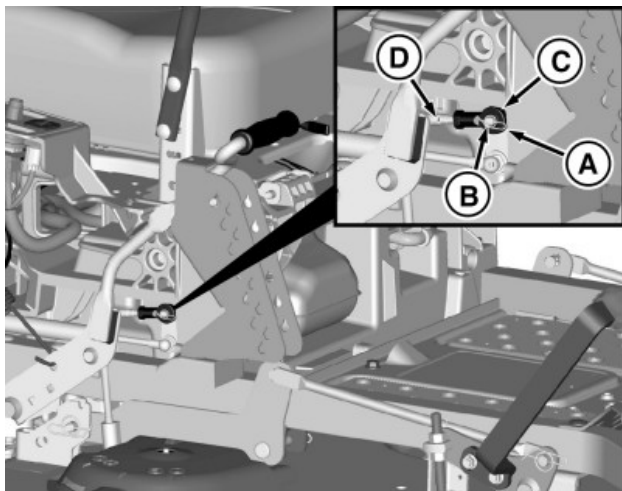

Z důvodu lepší názornosti je zobrazena pravá strana stroje s demontovanými díly.
GXT002408—UN—30JUL15


3. Na straně závěsu, který musí být seřízen (je zobrazena pravá strana), vyjměte z otočného čepu (C) zajišťovací kolík (A) a sejměte konec tyče (B). Otáčejte koncovou částí tyče (B) na tyči (D) ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k snížení plazivé rychlosti směrem dopředu a budete-li koncovou částí tyče otáčet proti směru pohybu hodinových ručiček, dojde k snížení plazivé rychlosti směrem dozadu. Podle potřeby zopakujte stejný postup i na druhé straně. Nasaďte konce tyčí zpět na ramena a zajistěte se pomocí zajišťovacích kolíků.

TH84124,0000266-16-17SEP15

Seřízení sledování stopy

Jede-li stroj dopředu a nesleduje-li stopu v přímém směru, proveďte nastavení sledování stopy.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

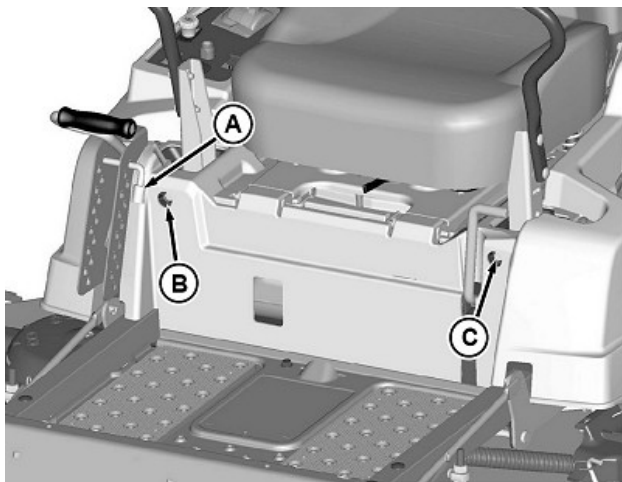

GXT002205—UN—09JUN15

2. Upravte sledování stopy pomocí 13mm klíče na volném konci nastavení výšky ústrojí (A) následujícím postupem:

POZNÁMKA: Šrouby sledování stopy omezují nejvyšší rychlost pojezdu směrem vpřed. Jestliže obě páky narazí do šroubů pro sledování stopy, otáčejte rovnoměrně oběma šrouby proti směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude v kontaktu s pákou pouze jeden šroub. Tímto způsobem dosáhnete maximální rychlosti pro jízdu vpřed.

- Jestliže stroj zatáhá doleva, otáčejte šroubem pro sledování stopy (B) ve směru pohybu hodinových ručiček.

- Jestliže stroj zatáhá doprava, otáčejte šroubem pro sledování stopy (C) ve směru pohybu hodinových ručiček.

TH84124,00001FD-16-05JUL17


Čištění chladicích ventilátorů zadní nápravy s diferenciálem a převodovkou

POZOR: Nebezpečí úrazu! Tlakový vzduch může způsobit vymrštění částecek nečistot na velkou vzdálenost.

- Zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nezdržují žádné osoby.
- Při používání tlakového vzduchu na účely čištění používejte prostředky pro ochranu zraku.
- Snižte tlak vzduchu na 210 kPa (30 psi).

DŮLEŽITÉ: Udržujte chladicí žebra hnacího ústrojí a prostor v jejich blízkosti stále v čistotě, aby bylo zajištěno správné chlazení. Provoz hnacího ústrojí se znečištěnými chladicími žebry by mohl způsobit poškození stroje nebo přehřívání motoru.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

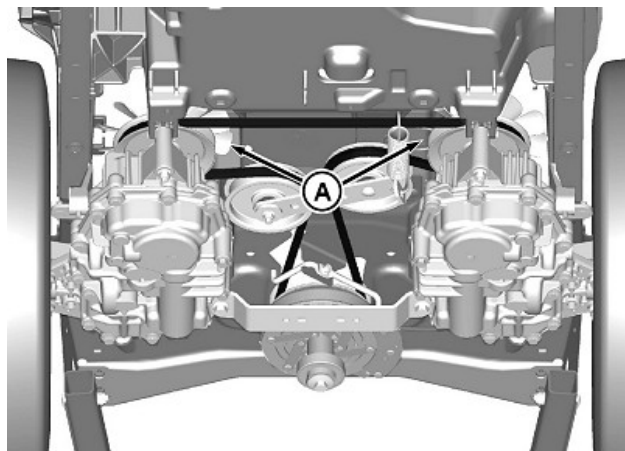

GXT002207—UN—09JUN15

Pohled z přední části stroje.

2. Očistěte chladicí žebra hnacího ústrojí (A) a prostor v blízkosti ventilátoru hadrem, kartáčem nebo proudem stlačeného vzduchu.

TH84124,00001FE-16-24JUN15

Kontrola a výměna hnacího řemenu hnacího ústrojí/převodovky


POZOR: Nebezpečí úrazu! Kontakt s řemenem nebo s řemenicí může způsobit vážné zranění. Zastavte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se díly.

POZNÁMKA: Hnací řemeny převodovky se nastavují automaticky pomocí napínáku a nevyžadují žádné seřízení napnutí.

Kontrola hnacích řemenů hnacího ústrojí/převodovky

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

Údržba sekačky

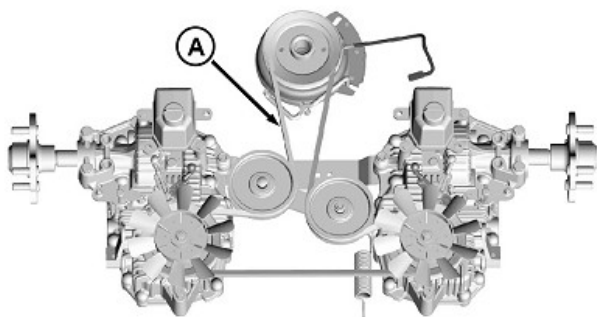


Pohled na komponenty zepředu shora.

2. Zkontrolujte hnací řemen (A) nacházející se na řemenicích, zda není nadměrně opotřebován, poškozen nebo příliš vytažen.

Výměna hnacího řemenu hnacího ústrojí/převodovky


1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Sejměte tvarovaný panel. (Viz Demontáž a montáž tvarovaného krytu v části RŮZNÁ ÚDRŽBA.)
3. Demontujte žací ústrojí sekačky.
4. Odpojte konektor svazku vodičů elektrické spojky od konektoru hlavního svazku vodičů.

POZOR: Nebezpečí úrazu! Komponenty jsou nainstalovány pod tlakem pružiny. Při montáži a demontáži součástí předepjatých pružinou používejte ochranu zraku a správné nářadí.

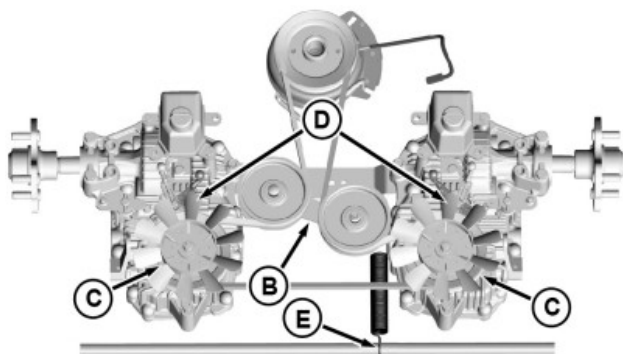

Pohled na komponenty zepředu shora.

5. Vložte ráčnu 3/8 palců do otvoru napínacím ramenu (B) a otočením ramene předepjatého pružinou uvolněte napnutí řemenu. Sejměte řemen z řemenic (C) a přes horní část ventilátorů chladiče (D).
6. Sejměte řemen z řemenice na motoru.
7. Odpojte pružinu (E) z hřídele.
8. Vyjměte řemen zpod stroje.

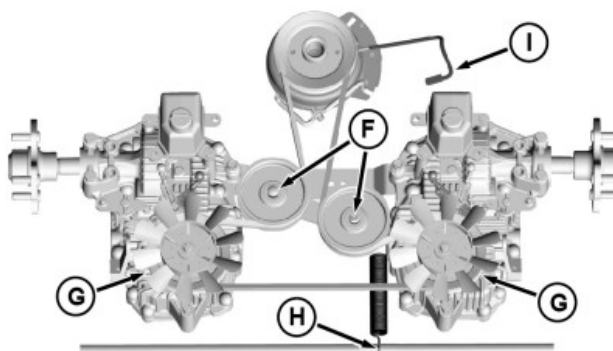

GXT002515—UN—30JUL15

9. Vložte náhradní řemen kolem pohonné řemenice na motoru a vedte jej k řemenicím napínáku (F).
10. Vedte řemen na řemenice převodovky (G) a a napněte jej pomocí připojení pružiny (H) na hřídel.
11. Připojte konektor svazku vodičů elektrické spojky (I) ke konektoru hlavního svazku vodičů.
12. Namontujte žací ústrojí sekačky.
13. Namontujte tvarovaný kryt.

TH84124,00001FF-16-30JUL15

Údržba sekačky

Identifikace žacího ústrojí

Žací ústrojí v následujících pokynech jsou identifikována kódovým označením. Kódy jsou následující:

Kód	Popis
48A	Žací ústrojí o šířce 48 palců Accel Deep™
48HC	Žací ústrojí 48 palců High Capacity Edge™

Accel Deep obchodní známka společnosti Deere & Company
Edge je ochranná známka společnosti Deere & Company.

TH84124,0000263-16-16SEP15


Demontáž a montáž desky pro nohy na žacím ústrojí

POZOR: Nebezpečí úrazu! Vždy používejte sekačku pouze s namontovanou deskou pro nohy. Provoz sekačky s demontovanou deskou pro nohy může vést k způsobení vážného zranění.

Demontáž desky pro nohy

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

Údržba sekačky

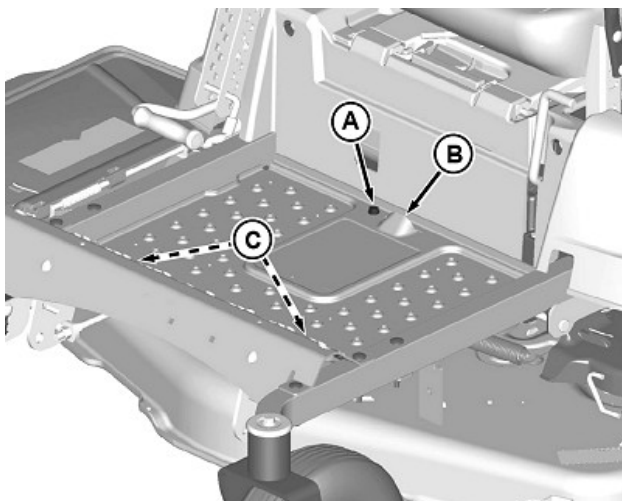

GXT002215—UN—10JUN15

2. Demontujte šroub (A).
3. Tahem prstu (B) otočte desku pro nohy směrem nahoru.
4. Sejměte desku pro nohy.

Montáž desky pro nohy

1. Zasuňte výstupky (C) na desce pro nohy do drážek v rámu.
2. Uložte desku pro nohy.
3. Zajistěte desku pro nohy pomocí šroubu (A).

TH84124.0000210-16-24JUN15


Demontáž žacího ústrojí (48A a 48HC)

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Motor a tlumič výfuku nechte zcela vychladnout.

POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby sekačky:

- Odpojte kabel(y) zapalovacích svíček nebo záporný kabel (-) akumulátoru, abyste zamezili náhodnému rozběhnutí motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.


3. Zvedněte žací ústrojí do přepravní zajištěné polohy.

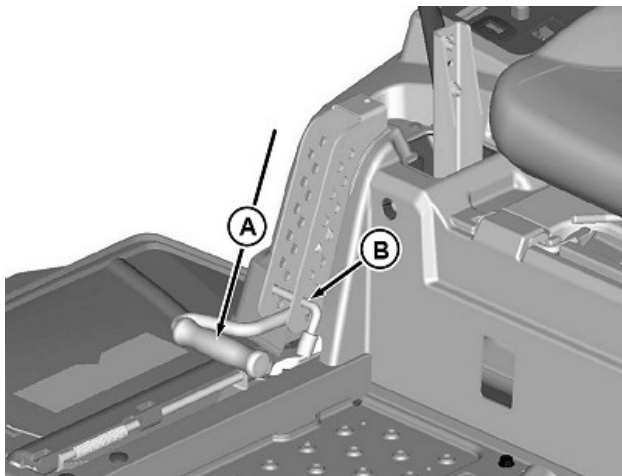

GXT002216—UN—10JUN15

4. Vyměňte zajišťovací kolík, stlačte rukojeť do její nejnižší polohy (A) a umístěte kolík těsně nad páku (B), aby došlo k zajištění žacího ústrojí ve spuštěné poloze.

5. Demontujte desku pro nohy.

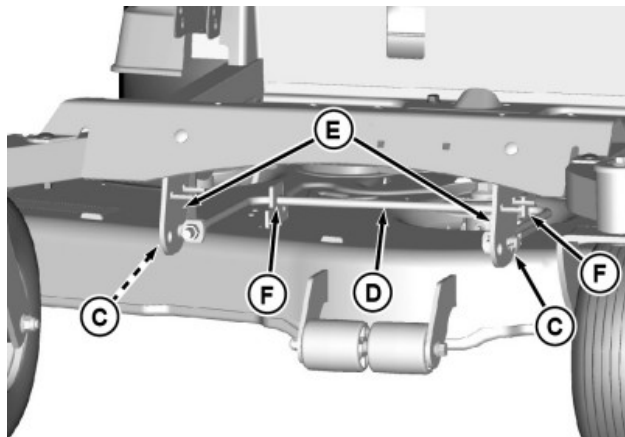


GXT002297—UN—22JUN15

6. Demontujte mechanismus předního táhla sekačky:

Pouze žací ústrojí 48A:

- Vyměňte dvě zajišťovací svorky (C) z tyče předního tažného závěsu (D).
- Vyměňte přední táhlo z držáku táhla (E) a držáků žacího ústrojí (F).


Pouze žací ústrojí 48HC:

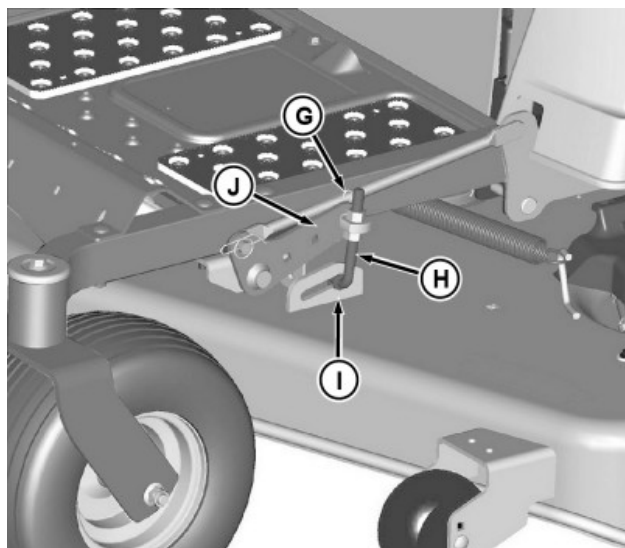

GXT002298—UN—22JUN15

- Vyměňte zajišťovací svorku (G) z předního tažného závěsu (H).
- Vyměňte přední táhlo z držáku žacího ústrojí (I) a držáku táhla (J).
- Zopakujte postup na druhé straně ústrojí.


Údržba sekačky

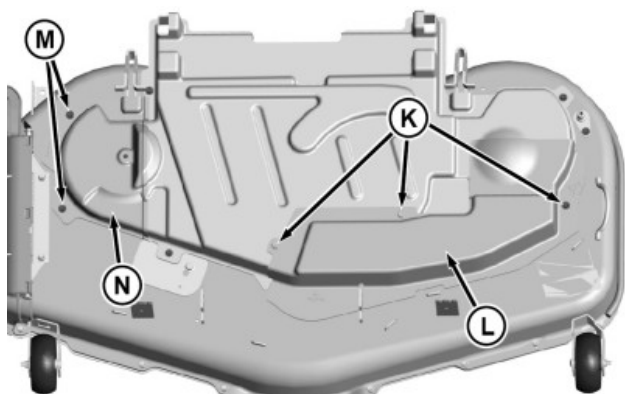

GXT002299—UN—22JUN15

Zobrazené žací ústrojí 48A. Žací ústrojí 48HC je podobné.


7. Vyšroubujte tři šrouby (K) a sejměte levý kryt žacího ústrojí (L).
8. Vyšroubujte dva šrouby (M) a pravý kryt žacího ústrojí (N).

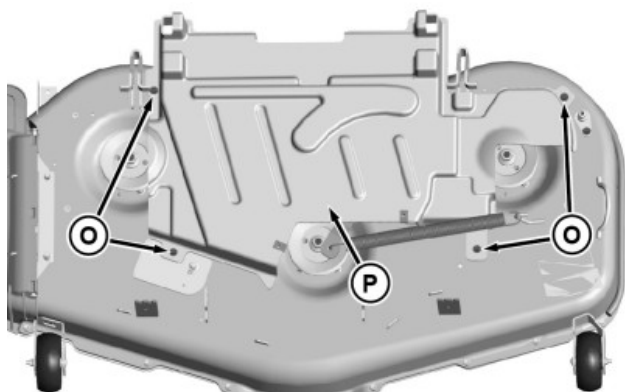

GXT002300—UN—22JUN15


9. Vyšroubujte čtyři šrouby (O) a středový kryt (P) z ústrojí.

POZOR: Nebezpečí úrazu! Tato součást je předepjatá pružinou. V případě náhlého uvolnění dílu předpjatého pružinou může dojít ke zranění.

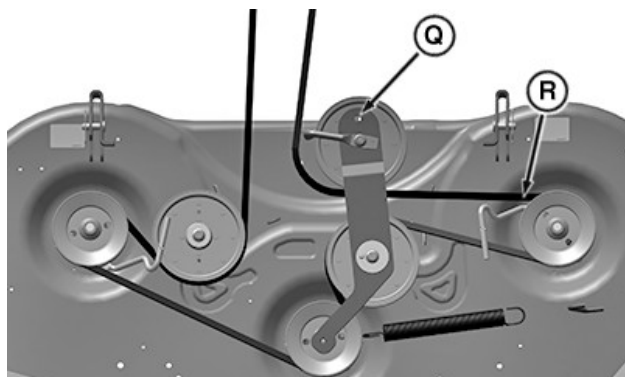

PY44506—UN—06JUL17

10. Z levé strany stroje vložte ráčnu 3/8 palců do hranatého otvoru (Q) v napínacím ramenu. Zatažením po směru hodinových ručiček podržte a uvolněte napnutí řemenu. Sejměte řemen (R) z otočného čepu.
11. Demontujte hnací řemen žacího ústrojí z řemenice motoru.

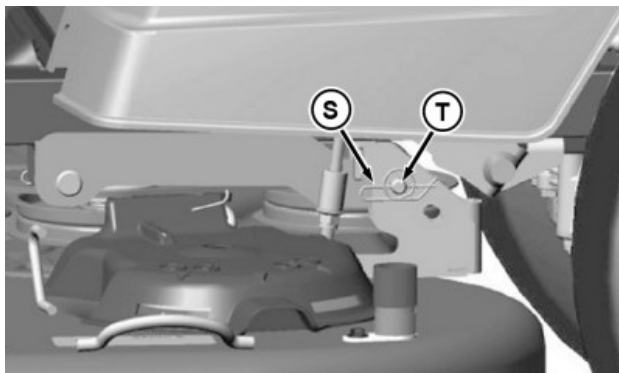

GXT002523—UN—22SEP15

12. Na každé straně odstraňte pružnou pojistku (S) a zajišťovací kolík (T) ze zadního držáku sekačky.
13. Zvedněte tažná ramena do přepravní polohy:
 - a. Přitáhněte a zvedněte páku zdvihu sekačky zcela nahoru.
 - b. Umístěte čep přímo pod páku zdvihu, aby došlo k zajištění ve zdvižené poloze.
14. Otáčejte předními kolečky, aby byla maximalizována vůle.
15. Vysuňte sekačku zespodu stroje.
 - Nepoužívejte tento stroj bez žacího ústrojí: Není-li na stroji namontováno žací ústrojí, stroj se může stát velmi nestabilním. Přemísťujte stroj pouze ručně. (Viz Ruční přemístění stroje v části OBSLUHA.)

TH84124,0000242-16-06JUL17


Montáž žacího ústrojí (48A a 48HC)

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Motor a tlumič výfuku nechte zcela vychladnout.

POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby sekačky:

- Odpojte kabel(y) zapalovacích svíček nebo záporný kabel (-) akumulátoru, abyste zamezili náhodnému rozběhnutí motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.


3. Zvedněte páku zdvihu sekačky zcela nahoru, do přepravní zajištěné polohy.
4. Zasuňte žací ústrojí pod stroj.

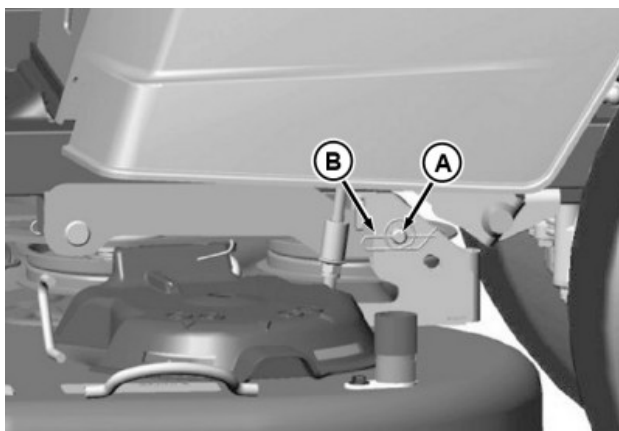

GXT002259—UN—10JUN15

5. Spustte páku zdvihu sekačky a zasuňte čep (A) a pružnou příchytку (B) na každé straně do zadního držáku sekačky.

Údržba sekačky

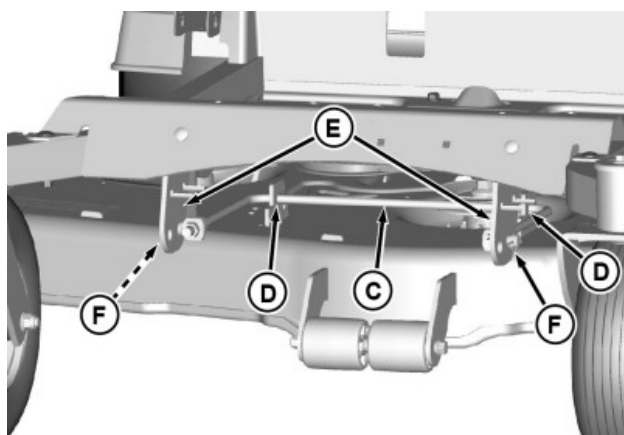


GXT002304—UN—22JUN15

6. Namontujte přední mechanismus táhla žacího ústrojí sekačky:

Pouze žací ústrojí 48A:


- Připevněte přední táhlo (C) k držáku sekačky (D) a k držáku táhla (E).
- Zajistěte konec každé závitové tyče pomocí pojistky (F).

Pouze žací ústrojí 48HC:

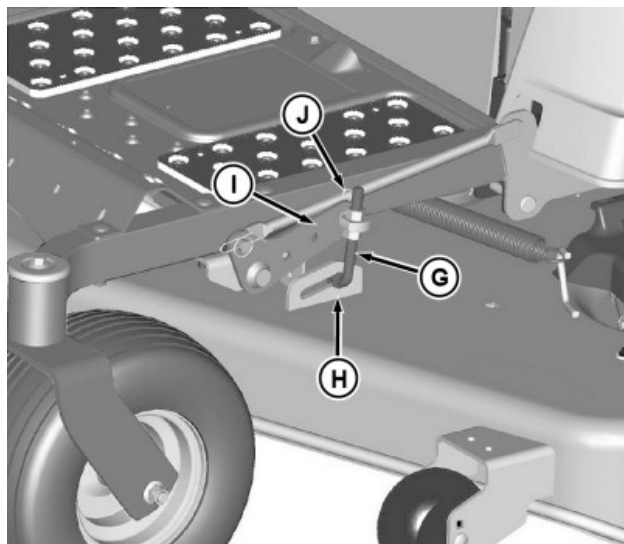

GXT002305—UN—22JUN15


- Připevněte přední táhlo (G) k držáku sekačky (H) a k držáku táhla (I).
- Namontujte pojistku na tyč táhla (J).
- Zopakujte postup na druhé straně ústrojí.

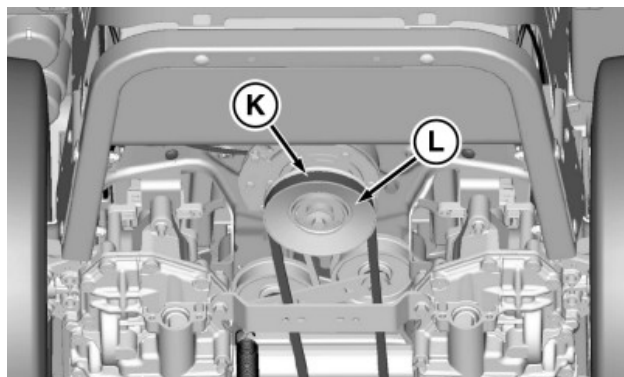

GXT002524—UN—22SEP15


7. Nasadte řemen (K) na řemenici motoru (L).

POZOR: Nebezpečí úrazu! Tato součást je předepjatá pružinou. V případě náhlého uvolnění dílu předpjetého pružinou může dojít ke zranění.

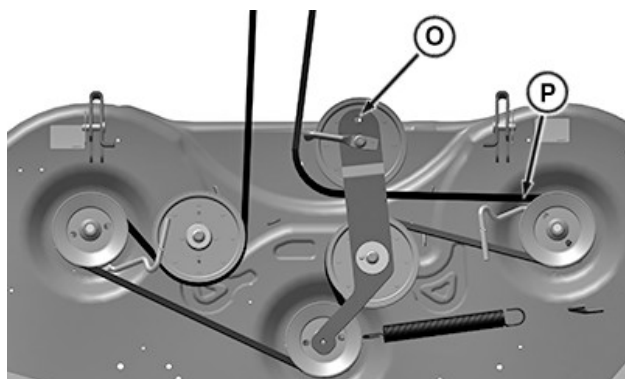


PY44507—UN—06JUL17

8. Vložte ráčnu 3/8 palců do hranatého otvoru (O) v napínacím ramenu a otočením po směru hodinových ručiček uvolněte napnutí řemenu na napínáku. Nasadte hnací řemen řemen žacího ústrojí na řemenici levého vřetena (P). Ujistěte se, zda je řemen řádně usazen ve všech řemenicích. Uvolněte napínací rameno.

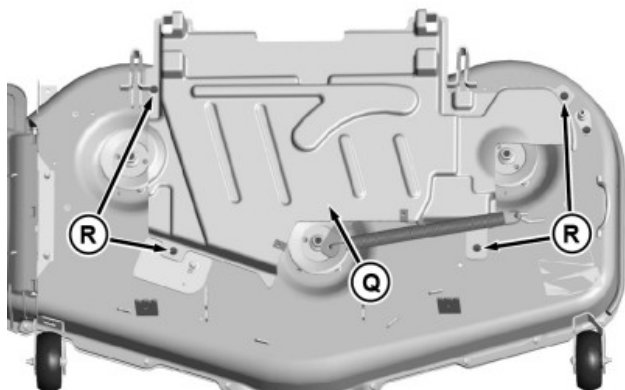

GXT002309—UN—22JUN15

9. Namontujte středový kryt žacího ústrojí (Q) pomocí čtyř šroubů (R).

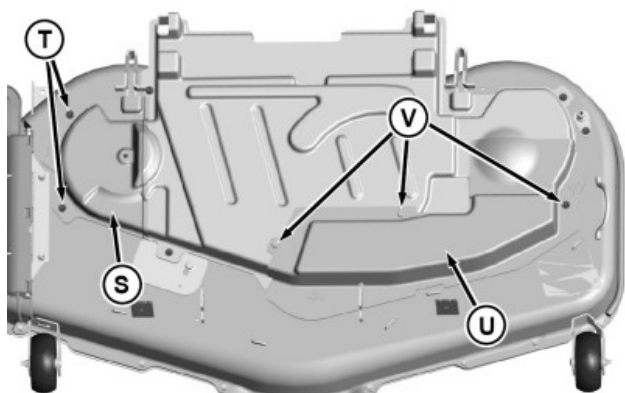

GXT002310—UN—22JUN15

10. Namontujte pravý kryt žacího ústrojí (S) pomocí dvou šroubů (T).

11. Namontujte levý kryt žacího ústrojí (U) pomocí dvou šroubů (V).

12. Namontujte desku pro nohy žacího ústrojí sekačky.

TH84124,0000243-16-06JUL17

Údržba sekačky

Výměna hnacího řemenu sekačky (řada Z500 s žací ústrojím 48A a 48HC)


Demontáž řemenu sekačky

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v oddílu BEZPEČNOST.)
2. Motor a tlumič výfuku nechte zcela vychladnout.


⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby sekačky:

- Odpojte kabel(y) zapalovacích svíček nebo záporný kabel (-) akumulátoru, abyste zamezili náhodnému rozběhnutí motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

3. Zvedněte žací ústrojí do přepravní zajištěné polohy.

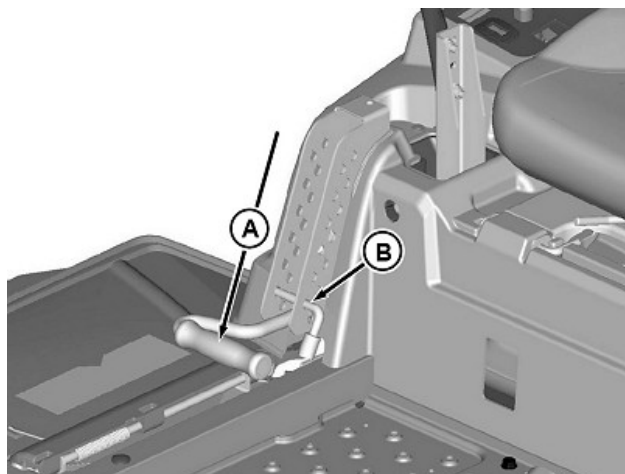


4. Vyjměte zajišťovací kolík, stlačte rukojeť do její nejnižší polohy (A) a umístěte kolík těsně nad páku (B), aby došlo k zajištění žacího ústrojí ve spuštěné poloze.
5. Demontujte podlahový panel žacího ústrojí.

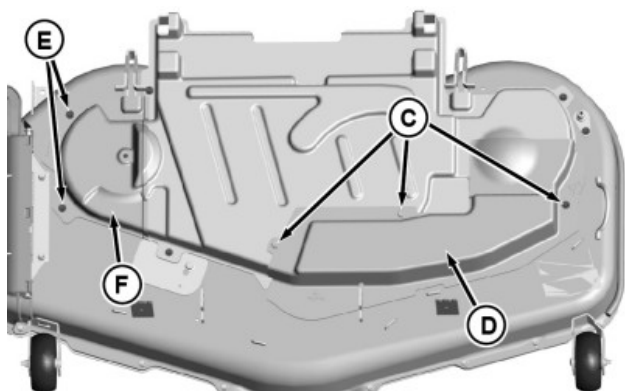


Zobrazené žací ústrojí 48A. Žací ústrojí 48HC je podobné.

6. Vyšroubujte tři šrouby (C) a sejměte levý kryt žacího ústrojí (D).
7. Vyšroubujte dva šrouby (E) a pravý kryt žacího ústrojí (F).

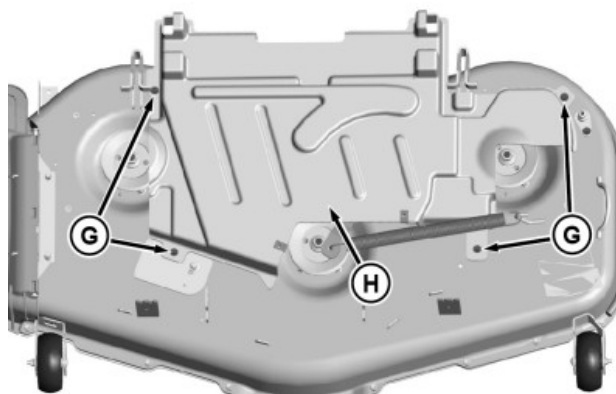


8. Vyšroubujte čtyři šrouby (G) a středový kryt žacího ústrojí (H).

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Tato součást je předepjatá pružinou. V případě náhlého uvolnění dílu předpjatého pružinou může dojít ke zranění.

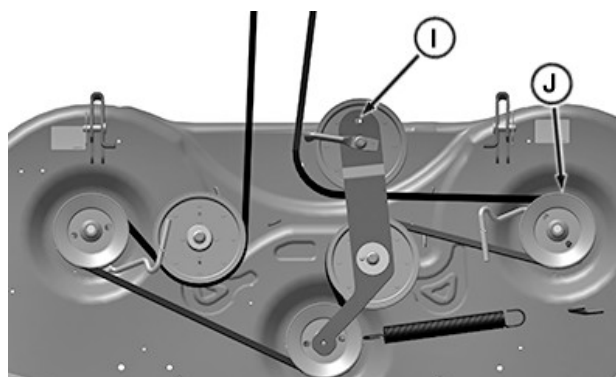

9. Z levé strany stroje vložte ráčnu 3/8 do hranatého otvoru (I) v napínacím ramenu. Zatažením po směru hodinových ručiček podržte a uvolněte napnutí řemenu. Sejměte řemen z otočného čepu (J).


10. Demontujte hnací řemen žacího ústrojí z řemenice motoru.

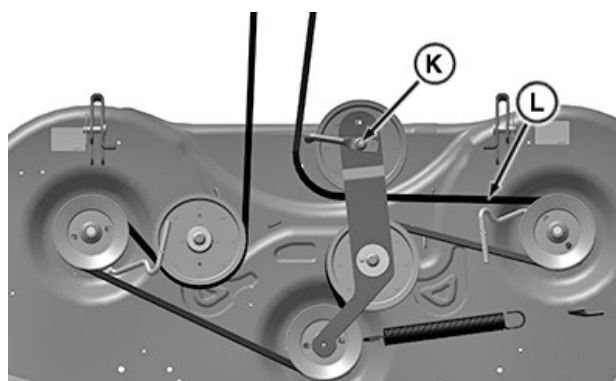

11. Uvolněte matici (K) na napínáku a sejměte řemen (L) ze všech řemenic.
12. Zkontrolujte, zda není řemen nadměrně opotřebený nebo poškozen. Je-li to nutné, proveďte jeho výměnu.
13. Očistěte horní část žacího ústrojí sekačky a řemenice.


Údržba sekačky

Montáž řemenu sekačky

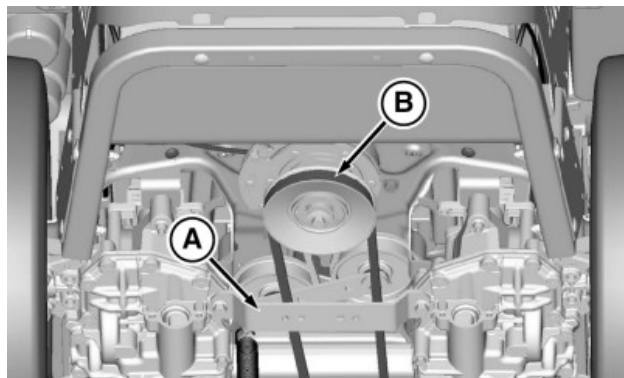

GXT002526—UN—22SEP15

1. Ved'te řemen nad nápravou s diferenciálem a převodovkou (A) a nasad'te jej na řemenici motoru (B).

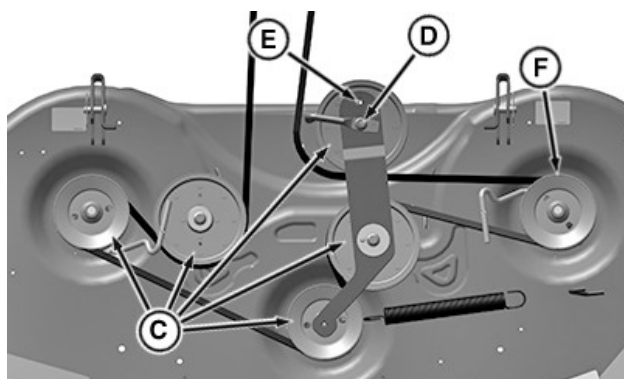

PY44510—UN—06JUL17

Zobrazené žací ústrojí 48A. Žací ústrojí 48HC je podobné.


2. Namontujte řemen na pět řemenic ústrojí (C) podle obrázku.
3. Utáhněte matici (D) na řemenici kladky podle specifikace.

Specifikace

Matice řemenice—Utahovací moment. 47 Nm (35 lb-ft)


! POZOR: Nebezpečí úrazu! Tato součást je předepjatá pružinou. V případě náhlého uvolnění dílu předpjetého pružinou může dojít ke zranění.

4. Z levé strany stroje vložte ráčnu 3/8 do hranatého otvoru (E) v napínacím ramenu. Otáčejte ramenem proti směru hodinových ručiček a řemen namontujte na řemenici levého větenu (F).

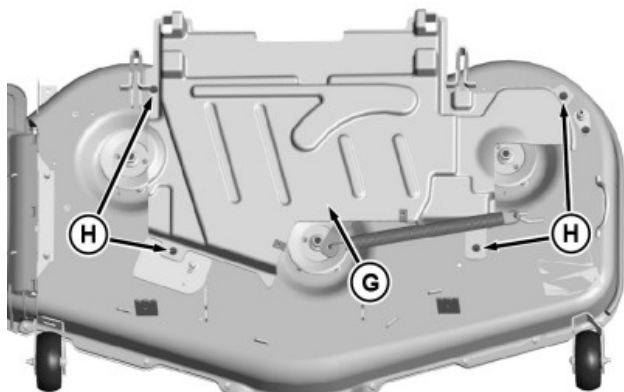

GXT002318—UN—23JUN15

5. Namontujte prostřední kryt (G) na žací ústrojí s původním příslušenstvím (H).

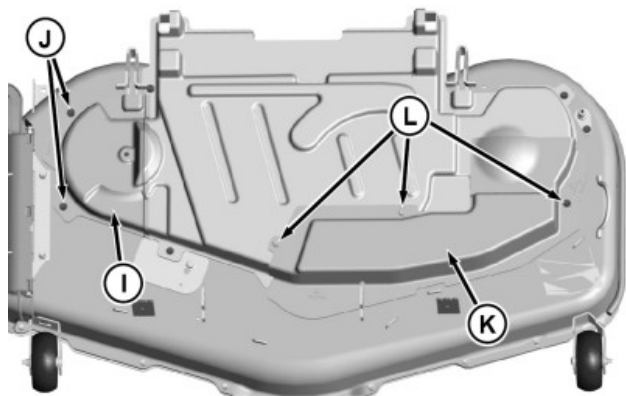

GXT002319—UN—23JUN15

Zobrazené žací ústrojí 48A. Žací ústrojí 48HC je podobné.

6. Namontujte pravý kryt (I) na žací ústrojí s původním příslušenstvím (J).
7. Namontujte levý kryt (K) na žací ústrojí s původním příslušenstvím (L).
8. Namontujte desku pro nohy a zajistěte ji pomocí originálních upevňovacích prvků.


TH84124,0000244-16-07JUL17

Kontrola ohnutí nožů sekačky

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože jsou ostré. Při manipulaci s noži nebo při práci v jejich blízkosti vždy používejte ochranné rukavice.

Jsou-li nože poškozeny, vyměňte je. Nikdy je nevyrovňujte ani nesvařujte.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Pro získání přístupu k nožům zvedněte žací ústrojí do nejvyšší polohy.

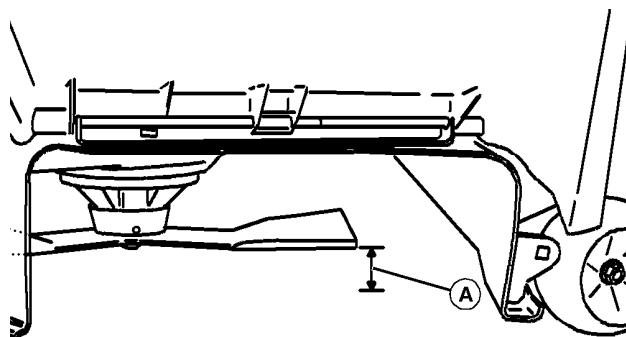

MXAL42867—UN—09APR13

Pro ilustraci zobrazeno žací ústrojí s bočním výstupem

3. Změřte vzdálenost (A) mezi špičkou nože a povrchem terénu.
4. Otočte nůž o 180° a změřte vzdálenost mezi druhou špičkou nože a povrchem terénu.
5. Je-li rozdíl mezi dvěma naměřenými hodnotami větší než 3 mm (1/8 in), namontujte nový nůž.
6. Zopakujte tento postup u každého nože.

MP47322,00F466C-16-25JUL18

Údržba elektrické soustavy


Údržba nožů sekačky

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby sekačky:

- Odpojte kabel(y) zapalovacích svíček nebo záporný kabel (-) akumulátoru, abyste zamezili náhodnému rozběhnutí motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

Demontáž nožů sekačky

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Zvedněte žací ústrojí, abyste získali přístup k nožům sekačky. V případě potřeby proveďte demontáž žacího ústrojí.
3. Zablokujte nůž sekačky kouskem dřeva pro zabránění jeho otáčení.

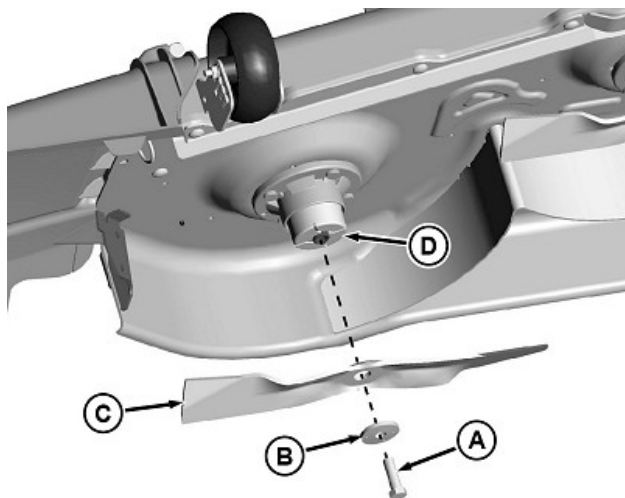

GXT002321—UN—18SEP15
Je zobrazeno žací ústrojí 48A. Žací ústrojí 48HC je podobné.

4. Uvolněte a sejměte šroub (A), podložku (B) a nůž (C).
5. Zkontrolujte nože. Je-li to nutné, proveďte jejich nabroušení, vyvážení nebo výměnu.

Montáž nožů sekačky

1. Ujistěte se, zda je miska deflektoru (D) řádně usazena mezi hřídelem sekačky a nožem.
2. Nasadte nůž (C) na hřídel sekačky tak, aby jeho ostří směřovalo k zemi.
3. Nasadte podložku (B) tak, aby byla její miskovitá strana otočena k noži a pomocí šroubu (A) připevněte nůž k hřídeli sekačky.
4. Zablokujte nůž sekačky pomocí kusu dřeva, abyste zabránili jeho protáčení a utáhněte šroub specifikovaným momentem.

Specifikace

Šroub nože sekačky—Utahovací moment. 68 N·m (50 lb.-ft.)

TH84124,0000245-16-22SEP15

Údržba elektrické soustavy

Bezpečnostní pokyny pro údržbu akumulátoru



MXAL42869—UN—09APR13

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Akumulátor vytváří hořlavý a výbušný plyn.

Pro zabránění výbuchu akumulátoru:


- V blízkosti akumulátoru nekuřte ani nepoužívejte otevřený plamen.
- Používejte ochranné brýle a rukavice.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k propojení kontaktů akumulátorové baterie nakrátko pomocí kovového předmětu.
- Při odpojování odpojte nejprve záporný kabel.
- Při připojování připojte záporný kabel jako poslední.
- Kabely akumulátorové baterie vždy vedte směrem od pólů akumulátorové baterie.

MX52301,000102B-16-12SEP16

Demontáž a montáž akumulátoru

Demontáž

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Otočte sedadlo obsluhy směrem dopředu.
3. Demontujte kryt prostoru pro akumulátoru.

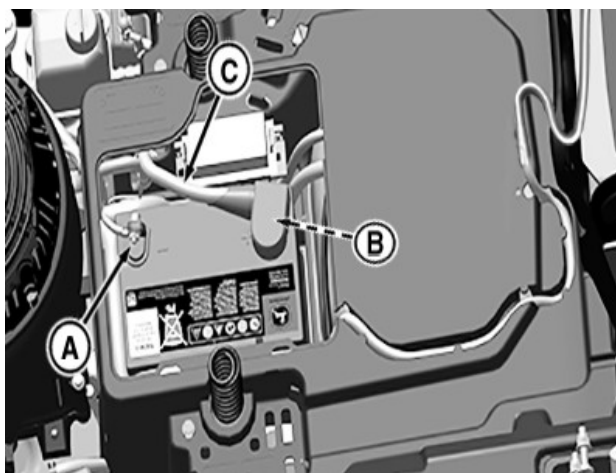

APY08060—UN—16MAY18

4. Odpojte záporný kabel (-) (A) akumulátoru.
5. Odstraňte z kladného kabelu akumulátoru (+) červenou krytku (B) a odpojte kabel (C) od akumulátoru.

Údržba elektrické soustavy

6. Vyjměte akumulátor.

Montáž

1. Akumulátorovou baterii umístěte do prostoru pro akumulátor podle obrázku.
2. Připojte k akumulátoru nejdříve kladný kabel (+) a potom záporný kabel (-).
3. Na kontakty naneste univerzální mazivo nebo silikonový, čímž je ochráníte proti korozi.
4. Nasuňte na kladnou svorku akumulátoru červenou krytku.
5. Namontujte kryt prostoru akumulátoru.
6. Sklopte sedadlo řidiče.

SU68010,00000A6-16-17MAY18

Čistění akumulátoru a kontaktů

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)
2. Odpojte a demontujte akumulátorovou baterii.
3. Omyjte akumulátor roztokem čtyř lžic jedlé sody ve čtyřech litrech vody. Dbejte na to, aby roztok sody nevnikl do článků akumulátoru.
4. Opláchněte akumulátorovou baterii čistou vodou a osušte ji.
5. Očistěte kontakty akumulátoru a kontakty kabelů drátěným kartáčem do kovového lesku.
6. Namontujte akumulátorovou baterii.
7. Připojte kabely ke kontaktům akumulátoru. Nejprve připojte kladný kabel s použitím podložek a matic.
8. Na kontakty naneste univerzální mazivo nebo silikonový sprej, čímž je ochráníte proti korozi.

SU68010,000010C-16-17JUL18

Použití pomocného akumulátoru

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Akumulátor vytváří hořlavý a výbušný plyn.


Pro zabránění výbuchu akumulátoru:

- V blízkosti akumulátoru nekuřte ani nepoužívejte otevřený plamen.
- Používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nestartujte pomocným akumulátorem a nenabíjejte zmrzlý akumulátor. Ohřejte akumulátor podle specifikací.

Specifikace

Akumulátor—Teplota 16 °C (60 °F)

- Nepřipojujte záporný (-) kabel pomocného akumulátoru k zápornému (-) kontaktu vybitého akumulátoru. Připojte tento kabel ke kvalitnímu ukostření mimo vybitý akumulátor.

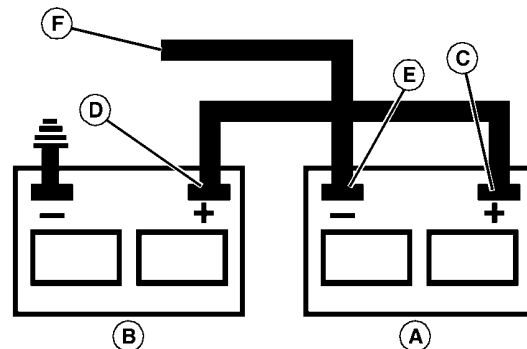

MXAL42872—UN—09APR13

A—Pomocná akumulátorová baterie

B—Nefunkční akumulátor vozidla

C—Kladný pól (+)

D—Kladný pól (+)

E—Záporný pól (-)

F—Koncovka záporného (-) kabelu pomocného akumulátoru

1. Připojte kladný (+) pomocný kabel (A) ke kladnému (+) kontaktu (C) pomocného akumulátoru.
2. Připojte druhý konec kladného (+) kabelu ke kladnému (+) kontaktu (D) vybité akumulátorové baterie vozidla (B).
3. Připojte záporný (-) kabel k zápornému (-) kontaktu pomocné akumulátorové baterie (E).

DŮLEŽITÉ: Zabráňte poškození! Elektrický výboj z pomocného akumulátoru poškodí součásti stroje. Nepřipojujte záporný pomocný kabel k rámu stroje. Připojujte kabel pouze k bloku motoru.

Umístěte záporný pomocný kabel mimo pohyblivé součásti v motorovém prostoru, například řemeny nebo lopatky ventilátoru.

4. Připojte druhý konec (F) záporného (-) pomocného kabelu ke kovovému dílu motoru nefunkčního vozidla mimo akumulátorovou baterii.
5. Spustěte motor stroje a nechte jej v činnosti několik minut.
6. Opatrně odpojte pomocné kabely v přesně obráceném pořadí: nejprve záporný kabel a poté kladný kabel.

MP47322,00F4672-16-05JUN15

Výměna pojistky

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz část Bezpečné parkování v oddílu BEZPEČNOST.)
2. Zvedněte sedadlo obsluhy.
3. Odmontujte kryt prostoru pro akumulátorové baterie.
4. Informace o označení a umístění obvodu pojistky vyhledejte na servisním štítku nacházejícím se za sedadlem obsluhy.
5. Vyjměte pojistku a zkontrolujte kovový pásek v jejím tělese. Je-li pásek přerušený, pojistku zlikvidujte.
6. Zasuňte novou pojistku se správnou proudovou hodnotou do správné patice.
7. Sklopte sedadlo obsluhy do dolní polohy.

MP47322,00F4673-16-15MAR13

Různá údržba

Použití správného paliva a stabilizátoru

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Použití zvětralého, znečištěného nebo nesprávného paliva může způsobit poškození motoru a palivového systému. Na opravy způsobené zvětralým, znečištěným nebo nesprávným palivem se nevztahuje záruka.

Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 87 nebo vyšším. Přijatelné je palivo obsahující až 10 % etanolu nebo až 15 % paliva MTBE. Nepoužívejte palivo nebo přísady obsahující metanol, protože by mohlo dojít k poškození motoru.

Vždy používejte čerstvé a čisté palivo zakoupené v množství, které může být spotřebováno zhruba do 30 dnů. Při každém zakoupení paliva by měl být do paliva přidán stabilizátor. Přidejte stabilizátor do nádoby nebo nádrže před doplněním paliva, aby došlo k řádnému promíchání. Takový postup může zabránit problémům s motorem a umožňuje uskladnění paliva ve stroji po celý rok bez nutnosti jeho vypuštění.

Skládujte palivo v plastových nádobách pro omezení kondenzace. Zkontrolujte, zda je víčko nádob na palivo řádně utaženo pro zamezení kontaminace paliva a jeho odpařování. Palivo se nejlepším způsobem skladuje v samotěsnících plastových kanystrech.

Palivo je namícháno tak, aby poskytovalo nejlepší sezónní výkon. Abyste zabránili problémům s výkonem motoru, jako je problémové startování nebo ucpání palivového systému výparů, používejte sezónní palivo. Během teplého počasí používejte palivo, které bylo zakoupeno v tomto období a během chladného počasí používejte palivo, které bylo zakoupeno v tomto období.

Je-li stroj používán sezónně nebo nepravidelně, palivo v palivové nádrži může začít stárnout. Ze starého palivového kanistru se může odlupovat barva, která ucpe komponenty karburátoru nebo systému vstřikování EFI, a ovlivní tak výkon motoru.

Udržujte zásobník paliva dobře uzavřený a skladujte jej na chladném místě mimo dosah slunečních paprsků. Palivo může stárnout a degradovat, pokud není zásobník správně uzavřen nebo je-li vystaven slunečnímu záření a teplotě.

V palivové nádrži může docházet k hromadění vody z důvodu změn provozních a povětrnostních podmínek a z důvodu stárnutí paliva, což může ovlivnit provoz stroje. Každý den po ukončení práce doplňte palivo do palivové nádrže.

MP47322,00F4674-16-26MAY15

Plnění palivové nádrže

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Páry paliva jsou výbušné a hořlavé:

- Před doplňováním paliva zastavte motor.
- Před doplňováním paliva nechte vychladnout motor.
- Při manipulaci s palivem nekuřte.
- Zachovejte bezpečnou vzdálenost otevřeného plamene nebo jisker.
- Palivovou nádrž doplňujte mimo uzavřené prostory, nebo v odvětraném místě.
- Rozlité palivo ihned setřete.
- Pro zabránění elektrostatického výboje používejte schválené čisté nekovové nádoby.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nečistoty a voda v palivu způsobí poškození motoru:

- Odstraňte nečistotu a pevné zbytky z otvoru palivové nádrže.
- Používejte čisté, čerstvé a stabilizované palivo.
- Na konci každého pracovního dne doplňte palivo do

palivové nádrže, aby nedocházelo ke kondenzaci vody v palivové nádrži.

- Případně použitá nálevka musí být z plastu a nesmí být vybavena sítkem nebo filtrem.

Na konci každého pracovního dne doplňte palivo do palivové nádrže pro zamezení kondenzace vody a zmrznutí za chladného počasí.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)
 2. Nechte motor vychladnout.
 3. Očistěte veškeré nečistoty v okolí uzávěru palivové nádrže.
 4. Víčko palivové nádrže povolujte pomalu, aby jakýkoli tlak vytvořený v nádrži mohl uniknout.
 5. Doplňte palivovou nádrž po dolní okraj plnicího hrdla. Nádrž nepřepĺňujte.
 6. Namontujte víčko palivové nádrže.
- Typy se zážehovým motorem: Otočte uzávěr tak, až se zajistí.

MP47322,00F4675-16-05JUL17


Zvedání stroje

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Při používání nedostatečně bezpečného zdvihacího zařízení nebo podpěr může dojít k pádu stroje.

- Používejte bezpečné zdvihací zařízení s nosností odpovídající zdvihanému břemenu.
- Před zahájením údržby spusťte stroj na opěrné stojany, nebo jiné stabilní podpěry a zajistěte kola proti pohybu.


POZNÁMKA: Před zvedáním stroje odstraňte jakákoliv přídavná zařízení na sběr materiálu.

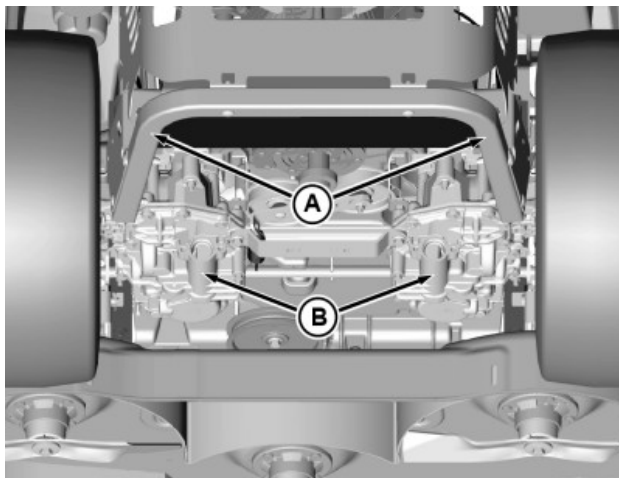

GXT002211—UN—09JUN15

2. Bezpečně zvedněte zadní část stroje v místech (A) rámu. Umístěte pod místa (B) zadní nápravy s diferenciálem a převodovkou opěrné stojany nebo jiné vhodné podpěry.

Různá údržba

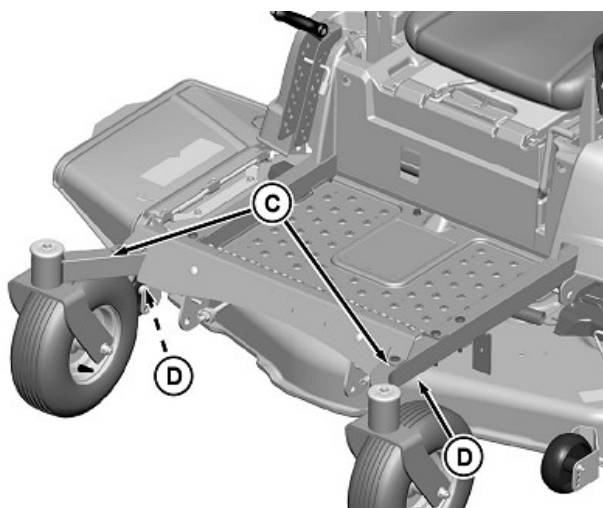

GXT002212—UN—09JUN15

3. Bezpečně zvedněte přední část stroje v místě (C) rámu. Umístěte pod místa (D) rámu stroje opěrné stojany nebo jiné vhodné podpěry.
4. Pokud zvedáte pouze přední stranu stroje, zajistěte zadní kola, která stojí na zemi, aby nedošlo k uvedení stroje do pohybu.
5. Při spouštění stroje zdvihněte přední nebo zadní část stroje a odstraňte opěrné stojany nebo jiné podpěry. Spusťte stroj dolů.

TH84124.0000209-16-24JUN15

Kontrola tlaku v pneumatikách

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Při nesprávné údržbě může dojít k explozivnímu oddělení pneumatiky od ráfku:

- Neprovádějte montáž pneumatik, pokud nemáte k dispozici správné vybavení a zkušenost pro bezpečné provádění této práce.
- Ujistěte se, zda jsou všechny pneumatiky nahuštěny doporučeným tlakem, a to platí zejména při práci na svahu. Nízký tlak v pneumatikách může při práci na svahu způsobit nestabilitu stroje.
- Nesvařujte nebo neohřívejte sestavu kola a pneumatiky. Teplo může způsobit zvýšení tlaku vzduchu, což může vést k explozi. Svařování může zeslabit nebo deformovat konstrukci kola.
- Při huštění pneumatiky nestůjte před nebo nad pneumatikou. Použijte dostatečně dlouhou hadici pro huštění se zajištěním na ventilku, abyste mohli stát vedle pneumatiky.

1. Zkontrolujte, zda nejsou pneumatiky poškozeny.
2. Zkontrolujte nahuštění pneumatik přesným nízkotlakým tlakoměrem. (Správné tlaky v pneumatikách jsou uvedeny v oddílu SPECIFIKACE.)
3. Lepšího záběru a výkonu lze na travnatém povrchu nebo na strmých svazích dosáhnout snížením tlaku v pneumatikách.
4. V případě potřeby upravte tlak vzduchu v pneumatikách.

MP47322.00F4677-16-05JUL17

Demontáž a montáž kola

Demontáž


1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Při používání nedostatečně bezpečného zdvihacího zařízení nebo podpěr může dojít k pádu stroje.

- Používejte bezpečné zdvihací zařízení s nosností odpovídající zdvihanému břemenu.
- Před zahájením údržby spusťte stroj na opěrné stojany, nebo jiné stabilní podpěry a zajistěte kola proti pohybu.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Při zvedání nebo podpírání stroje neumísťujte stojany pod převodovku nebo motor, ale pod rám.

2. Zvedněte stroj pomocí bezpečného zdvihacího zařízení a spusťte jej na opěrné stojany nebo jiné stabilní podpěry. Zablokujte kola, která zůstala na zemi, abyste zabránili pohybu stroje.

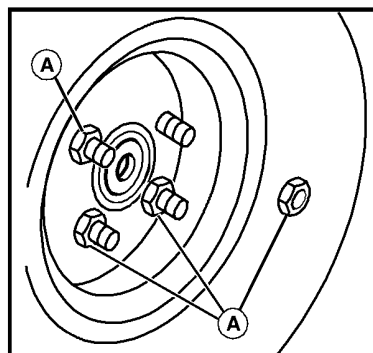

MXAL42875—UN—09APR13

3. Demontujte matice kola (A).

4. Odmontujte sestavu kola.

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Při nesprávné údržbě může dojít k explozivnímu oddělení pneumatiky od ráfku:

- Neprovádějte montáž pneumatik, pokud nemáte k dispozici správné vybavení a zkušenost pro bezpečné provádění této práce.

5. Dopravte sestavu kola do autorizované servisní dílny k opravě.

Montáž

1. Namontujte kolo tak, aby byl ventilék vzdušnice otočený směrem ven.
2. Matice kola přitáhněte rovnoměrně "do kříže".
3. Spusťte stroj úplně na zem.
4. Utáhněte matice kol předepsaným momentem.

Specifikace

Kolové matice—Utahovací moment. 102 Nm (75 lb.-ft.)

MP47322.00F4678-16-26MAY15

Demontáž a montáž předních koleček

Demontáž:

1. Stroj bezpečně zaparkujte. Viz Bezpečné parkování v kapitole BEZPEČNOST.


! POZOR: Nebezpečí úrazu! Při používání nedostatečně bezpečného zdvihacího zařízení nebo podpěr může dojít k pádu stroje.

- Používejte bezpečné zdvihací zařízení s nosností odpovídající zdvihanému břemenu.
- Před zahájením údržby spusťte stroj na opěrné stojany, nebo jiné stabilní podpěry a zajistěte kola proti pohybu.

POZNÁMKA: Před zvedáním stroje odstraňte všechna přídavná zařízení.

Různá údržba


2. Zvedněte přední část stroje a postavte ji na bezpečné stojany.

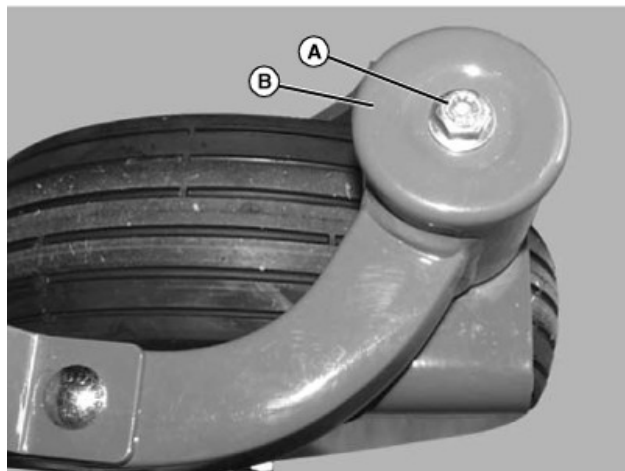

MXAL47137—UN—16APR13

3. Podepřete sestavu předních koleček a sejměte přírubový šroub (A) a krytku (B).

4. Sejměte kolečka ze stroje.

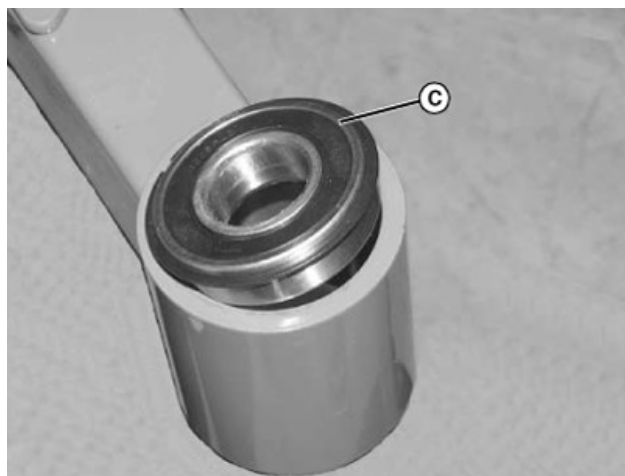

MXAL47138—UN—16APR13

5. Zkontrolujte ložiska (C) nacházející se v horní a spodní části rámu. Poškozená nebo opotřebovaná ložiska vyměňte.

POZNÁMKA: Vnitřní oběžná drážka zasahuje do vnější oběžné drážky ložiska.



MXAL47139—UN—16APR13


6. Vyšroubujte matici (D) a vytáhněte šroub z kolečka.

7. Sejměte sestavu kolečka (E).



MXAL47140—UN—16APR13

8. Sejměte kryt (F) a ložisko (G). Zkontrolujte kryty, kolečka a ložiska, zda nejsou opotřebovány nebo poškozeny. Opotřebované nebo poškozené části vyměňte.

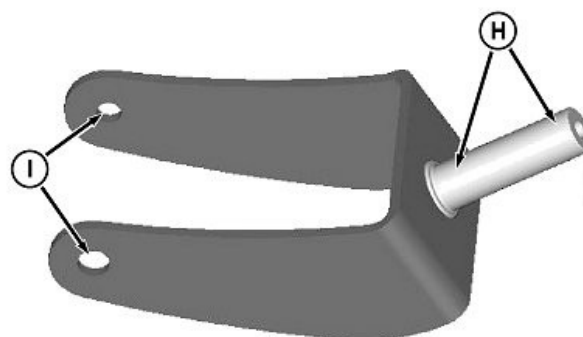

GXT002156—UN—02JUN15

9. Zkontrolujte místa opotřebování ložisek (H) a opotřebování nebo poškození otvorů pro šrouby (I). Podle potřeby vyměňte.

Montáž

- Naneste na osu kolečka a šroub mazivo.
- Proveďte montáž jako demontáž, ale v obráceném pořadí jednotlivých kroků.
- Utáhněte pojistnou matici kolečka a šroub podle specifikace.

Specifikace

Pojistná matice kolečka—Utahovací moment. 47 Nm (35 lb.-ft.)

- Utáhněte přírubový šroub k zajištění třmenu podle specifikace.

Specifikace


Přírubový šroub—Utahovací moment. 47 Nm (35 lb.-ft.)

MX52301,0001044-16-13SEP16

Demontáž a montáž tvarovaného krytu

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části BEZPEČNOST.)

Zjišťování a odstraňování závad

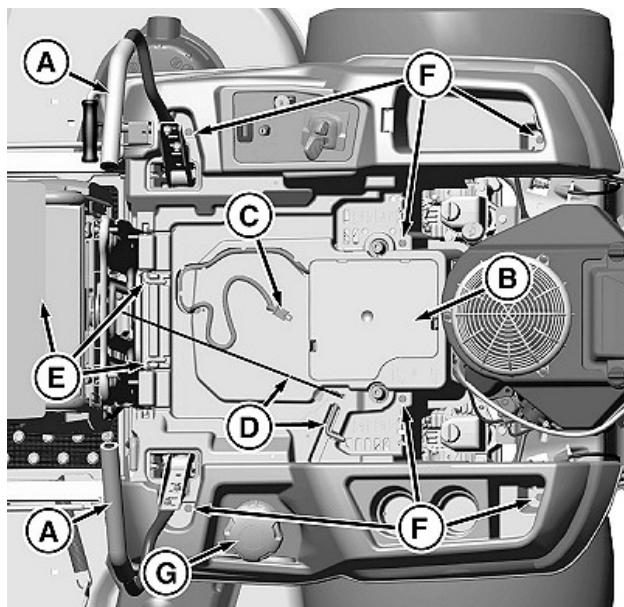

GXT002438—UN—15JUL15

- Vyroubajte dva šrouby a páku pro ovládání pohybu (A) z obou stran stroje.
- Zvedněte sedadlo a otočte je směrem dopředu. Sejměte kryt akumulátoru (B).
- Odpojte konektor spínače kabeláže sedadla (C). Vyjměte kabeláž spínače z proluky v krytu a vložte prostor akumulátorových baterií.
- Odmontujte pojistku a lanko sedadla z krytu (D). Demontujte dva L čepy a sedadlo (B).
- Vyjměte tři úchytky (F) po stranách tvarovaného panelu.
- Sejměte krytku palivové nádrže (G) a kryt nádrže.
- Zvedněte tvarovaný panel a sejměte jej ze stroje a okamžitě zase nasadte krytku nádrže (G).
- Při montáži opakujte uvedené kroky v opačném pořadí.

TH84124,0000255-16-30JUL15

Čistění a oprava kovových povrchů

Čistění:

Pro péči o lakované plochy Vašeho vozidla používejte stejné praktiky, jaké jsou používány u automobilů. Pravidelně používejte vysoce kvalitní vosk používaný pro automobily pro udržení kvality lakovaných ploch Vašeho vozidla, s jakou byly dodány od výrobce.

Oprava drobných povrchových vrypů (poškrábání):

- Důkladně očistěte opravovanou plochu.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nepoužívejte abrazivní prostředky na lakovaných plochách.

- Pro odstranění povrchových vrypů používejte leštící prostředky, používané pro automobily.
- Naneste vosk na celý povrch.

Opravování hlubokých vrypů (zasahujících do základní vrstvy nebo do kovu):

- Očistěte opravovanou plochu alkoholem nebo lakovým benzínem.
- Pro opravu vrypů používejte lakové tyčinky s odstínem barvy podle specifikace výrobce, které získáte od autorizovaného prodejce. Postupujte podle pokynů pro aplikaci a vysoušení, uvedených na lakové tyčince.

- Vyleštěte plochu pomocí leštícího prostředku, používaného pro automobily. Nepoužívejte elektricky poháněnou leštičku.
- Naneste na plochu vosk.

MP47322,00F467A-16-26MAY15

Zjišťování a odstraňování závad

Používání tabulky zjišťování a odstraňování závad

Pokud zjistíte závadu, která není uvedena v této tabulce, prostudujte si technickou příručku nebo se obraťte na svého autorizovaného prodejce s žádostí o servisní zásah.

MP47322,00F467B-16-13NOV18

Motor

PROBLÉM	ZKONTROLUJTE
Nedostatečný výkon motoru	Nečistoty v palivovém systému nebo staré palivo. Nahradejte palivo čerstvým stabilizovaným palivem. Před odstraněním problému se strojem si zajistěte palivo od jiného dodavatele. Dodavatelé míchají paliva různým způsobem a změna dodavatele paliva může vyřešit problémy s výkonem motoru. Palivo smíchané s alkoholem nebo éterem může být jednou z příčin problémů s výkonem motoru. Takové palivo může také způsobovat usazování nečistot v palivu, a to zejména v případě, je-li palivo skladováno několik týdnů nebo ještě déle. Zajistěte si čerstvé palivo.
Motor nelze spustit – neprotáčí se	Není zatažena parkovací brzda. Páky ovládání pohybu nejsou v poloze start/vypnuto. Je zapojena sekačka. Závada brzd, zapojení sekačky nebo spínací skříňky. Problém s elektrickým systémem - viz část Poruchy elektrického systému a postupy pro jejich odstranění
Motor se protáčí, ale nerozbíhá se	Uvolněný nebo odpojený kabel zapalovací svíčky. Nevhodné palivo. Zanesený filtr paliva. Problém s elektrickým systémem - viz část Poruchy elektrického systému a postupy pro jejich odstranění
Spouštění motoru je obtížné	Nesprávně seřazený nebo zanesený karburátor. Není zcela uzavřen sytič. Zanesený filtr paliva. Vadná zapalovací svíčka. Zvětralé nebo nevhodné palivo. Uvolněné nebo zkorodované elektrické kontakty. Viskozita motorového oleje.
Nepravidelný chod motoru	Zanesená chladicí žebra. Uvolněné elektrické kontakty.

Zjišťování a odstraňování závad

PROBLÉM	ZKONTROLUJTE
	Zablokované lanko sytiče nebo ovládání škrticí klapky. Není zcela otevřen sytič. Zanesené vedení nebo filtr paliva. Zvětralé nebo znečištěné palivo. Nevhodné palivo. Zanesená vložka vzduchového filtru.
Motor vynechává při zatížení	Vadná zapalovací svíčka. Zvětralé nebo znečištěné palivo. Zanesený filtr paliva.
Zanesení motoru výpary paliva	Ucpané odvětrání palivové nádrže. Nečistoty v palivovém filtru. Zanesená chladicí žebra. Uvolněná hadicová spojka u palivového filtru nebo palivového čerpadla.
Dochází k nadměrnému zahřívání motoru	Zanesená ochranná mřížka sání motoru. Zanesená chladicí žebra. Nedostatečné nebo nadměrné množství motorového oleje. Příliš dlouhý provoz motoru v nízkých otáčkách.
Motor neběží na volnoběh	Zapalovací svíčka nemá správně seřízenou vzdálenost elektrod. Vadná zapalovací svíčka. Obsluha se zvedla ze sedadla.
Dochází ke klepání motoru	Staré palivo nebo palivo s nízkým oktanovým číslem. Nadměrně zatížený motor. Nízké otáčky motoru. Nízká hladina oleje.
Motor se při práci na svahu zastavuje nebo vynechává	V palivové nádrži je méně než polovina paliva. Obsluha se zvedla ze sedadla.
Zpětné zážehy motoru	Vadná zapalovací svíčka. Obsluha se zvedla ze sedadla.
Ztráta výkonu motoru	Nadměrné zahřívání motoru. Nadměrné množství oleje v motoru. Znečištěný vzduchový filtr. Vadná zapalovací svíčka. Pojezdová rychlost je příliš vysoká vzhledem k provozním podmínkám. Nevhodné palivo.
Příliš vysoká spotřeba paliva	Sytič není zcela otevřen.
Černý kouř ve výfukových plynech.	Znečištěný nebo olejem nasáklý vzduchový filtr.

MX00654,0000351-16-03JUN13

Elektrická soustava

PROBLÉM	ZKONTROLUJTE
Spouštěč nefunguje nebo neprotáčí motor	Není zatažena parkovací brzda. Je zapojena sekačka. Svorky akumulátorové baterie jsou zkorodované. Akumulátorová baterie není nabitá. Páky ovládání pohybu nejsou v poloze start/vypnuto. Poškozená pojistka. Poškozená spínací skříňka
Akumulátorová baterie není dobíjená	Vadný článek v akumulátoru. Přepálená pojistka dobíjení. Kabely a svorky akumulátoru jsou znečištěny. Nízké otáčky motoru nebo nadměrně dlouhá doba nízkých otáček volnoběhu.
Světla nepracují	Odpojený konektor světel. Uvolněná nebo poškozená žárovka. Spálená pojistka světlometu

MP47322,00F467D-16-15MAR13

Stroj

PROBLÉM	ZKONTROLUJTE
Stroj příliš vibruje nebo se nadměrně otřásá	Opotřebované nebo poškozené hnací řemeny nářadí. Nože sekačky nejsou vyváženy. Hnací řemen pohonu je nadměrně opotřebován nebo poškozen. Nečistoty na hnacích řemenicích.
Se stroj nebude pohybovat s motorem v činnosti	Nedostatečné množství převodového hydraulického oleje. Prasklý řemen převodovky. Jsou zapojeny páky obtokového ventilu
Je-li motor v chodu a jsou-li ovládací prvky hydrostatického systému v neutrální poloze, stroj se pohybuje	Neseřízené ovládací páky a táhla. Není nastaven neutrální převodovky
Zdvih sekačky nezapadne do přepravní polohy	Žací ústrojí je nastaveno příliš vysoko.
Přední část stroje během jízdy vrže	Namažte přední táhlo sekačky u předních a zadních otočných bodů.

MP47322,00F467E-16-15MAR13

Žací ústrojí

PROBLÉM	ZKONTROLUJTE
Zanesená výsypka	Příliš vysoká rychlost jezdce. Příliš dlouhá tráva. Příliš vlhká tráva. Otáčky motoru nejsou v poloze pro sečení. Omezení proudění vzduchu. Nesprávně nasazený řemen. Nastavte výšku sečení tak, aby byla tráva sečena pouze z 1/3 délky.
Na trávníku zůstávají místa s neposečenou trávou	Příliš vysoká rychlost jezdce. Otáčky motoru nejsou v poloze pro sečení. Žací ústrojí potřebuje vyčistit.
Prokluzování řemenu	Nečistoty v řemenicích. Opotřebený řemen. Nesprávně napnutí řemenu.
Příliš velké vibrace	Nečistoty na žacím ústrojí nebo v řemenicích. Poškozený hnací řemen. Poškozené řemenice nebo špatně vyvážené řemenice. Nevyvážené nože.
Přední pneumatiky vibrují	Nastavte tlak v předních pneumatikách na hodnotu 10 psi. Budou-li vibrace pokračovat, snižte tlak v pneumatikách o 1 psi, dokud vibrace nepřestanou. Nesnižujte tlak v pneumatikách na hodnotu nižší než 6 psi.
Nože osekávají travu	Příliš nízko nastavená výška sečení. Nesprávně seřízená kolečka sekačky. Příliš vysoká rychlost otáčení. Rýhy v terénu. Nepravidelný nebo nerovný terén. Nízký tlak v pneumatikách.
Sekačka snižuje výkon traktoru	Nedostatečné otáčky motoru. Příliš vysoká rychlost jezdce. Nabalené nečistoty na vřetenech sekačky. Nastavte výšku sečení tak, aby byla tráva sečena pouze z 1/3 délky.
Nerovnoměrné sečení	Nesprávně vyrovnané žací ústrojí. Příliš vysoká rychlost jezdce. Tupé nože. Nesprávně seřízená kolečka sekačky. Různé tlaky v pneumatikách. Nastavte výšku sečení tak, aby byla tráva sečena pouze z 1/3 délky.
Od přední části žacího ústrojí odlétává nadměrné množství posečené trávy	Je příliš suché počasí nebo je příliš nerovný terén, který nemůže zajistit těsný kontakt mezi trávou a žacím ústrojím. Navštivte adresu http://JDParts.deere.com nebo kontaktujte autorizovaného prodejce a zakupte sadu pro provoz v suchých podmínkách.

MP47322,00F467F-16-11JUL13

Uložení

Bezpečné uložení



POZOR: Nebezpečí úrazu! Páry paliva jsou výbušné a hořlavé.

Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a způsobují vážné zdravotní potíže, nebo smrt:

- Nechejte motor v chodu pouze po dobu nutnou pro přemístění stroje na místo uložení, nebo z místa uložení.
- Pokud se stroj uloží před ochlazením, může dojít k požáru stroje a budovy. K požáru může dojít tehdy, pokud nebyly odstraněny nečistoty v okolí motoru a tlumiče výfuku, nebo pokud je stroj uložen v blízkosti hořlavých materiálů.
- Neskladujte vozidlo s palivem v nádrži uvnitř budov, kde vypary paliva jsou v blízkosti otevřeného plamene nebo jisker.
- Před uskladněním stroje v uzavřeném prostoru nechejte motor ochladit.

MP47322,00F4680-16-06MAY15

Příprava stroje na odstavení

1. Vyměňte všechny opotřebené nebo poškozené díly. Podle potřeby vyměňte součástky. Utáhněte uvolněný spojovací materiál.
2. Pro zabránění koroze ošetřete poškrábané nebo odřené kovové povrchy.
3. Odstraňte ze stroje trávu a nečistoty.
4. Očistěte prostor pod rotačním žacím ústrojím a odstraňte trávu a nečistoty ze žlabu a sběrného zařízení, pokud je součástí výbavy.
5. Omyjte stroj a naneste vosk na kovové a plastové povrchy.
6. Pro vysušení řemenů a řemenic nechejte stroj v chodu po dobu několika minut.
7. Pro zabránění koroze naneste na otočné čepy a opotřebitelná místa tenkou vrstvu motorového oleje.
8. Promažte mazací místa a zkontrolujte tlak v pneumatikách.

MP47322,00F4681-16-13JUL16

Příprava paliva a stroje na uložení

Palivo:

Pokud používáte "stabilizované palivo", doplňte stabilizované palivo do nádrže po okraj.

POZNÁMKA: Doplněním nádrže zmenšíte objem vzduchu, který by mohl způsobit pokles kvality paliva.

Pokud nepoužíváte "stabilizované palivo":

1. Zaparkujte stroj na bezpečném a dobře větraném místě. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v oddílu Bezpečnost.)

POZNÁMKA: Pokuste se odhadnout poslední použití stroje v dané sezóně, aby v palivové nádrži zůstalo minimální množství paliva.

2. Nastartujte motor a nechejte jej v chodu, dokud nespoteřebuje veškeré palivo.
3. U strojů vybavených spínací skříňkou otočte klíčový spínač do polohy vypnuto.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Zvětralé palivo může vytvářet fermezové složky a zanášet součásti karburátoru nebo vstřikovačů paliva a ovlivnit tak výkonost motoru.

Specifikace

- **Před doplněním paliva do nádrže přidejte do paliva stabilizační přísady pro ošetření paliva.**

4. Promíchání čerstvého paliva a stabilizačních aditiv provádějte mimo palivovou nádrž. Při míchání stabilizačních aditiv dbejte pokynů.
5. Doplněte do palivové nádrže stabilizované palivo.
6. Nechejte motor v činnosti po dobu několika minut, aby se směs paliva dostala do karburátoru (u zážehových motorů) nebo do vstřikovačů (u vznětových motorů).

Motor:

Pokud vozidlo nebude používáno po dobu delší než 60 dnů, je nutné provést proceduru pro uložení motoru.

1. Vyměňte motorový olej a filtr, dokud je motor zahřátý.
2. Podle potřeby proveďte údržbu filtru sání vzduchu.
3. Očistěte nečistoty z mřížky sání vzduchu motoru.
4. U zážehových motorů:
 - Demontujte zapalovací svíčky. Nalijte do válců 30 ml (1 oz) čistého motorového oleje.
 - Namontujte zapalovací svíčky, ale nepřipojujte k nim kabely.
 - Protočte 5krát nebo 6krát motor, aby se olej dostal na stěny válců.
5. Očistěte motor a motorový prostor.
6. Vyjměte akumulátor.
7. Očistěte akumulátorovou baterii a kontakty akumulátoru. Pokud Váš akumulátor není bezúdržbový, zkontrolujte výšku hladiny elektrolytu.
8. Zavřete uzavírací ventil přívodu paliva, pokud je jím Váš stroj vybaven.
9. Uložte akumulátor baterii na chladném a suchém místě, kde teplota neklesá pod bod mrazu.

POZNÁMKA: Skladovanou akumulátorovou baterii je nutné dobíjet vždy po 90 dnech.

10. Dobijte akumulátor.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Dlouhodobé působení slunečního záření by mohlo způsobit poškození povrchu. Uložte stroj uvnitř budovy, nebo stroj při uložení venku zakryjte.

11. Vozidlo skladujte na suchém, chráněném místě. Pokud je vozidlo uloženo na otevřeném prostranství, zakryjte jej nepromokavou plachtou.

OUMX068,000077B-16-05JUL17

Opětovné uvedení stroje do provozu

1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
2. Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje.
3. Pokud akumulátorová baterie není bezúdržbová, zkontrolujte výšku hladiny elektrolytu. Podle potřeby dobijte akumulátorovou baterii.
4. Namontujte akumulátorovou baterii.
5. U zážehových motorů: Zkontrolujte vzdálenost mezi svíčkami. Namontujte a utáhněte zapalovací svíčky předepsaným utahovacím momentem.
6. Promazte všechna mazací místa.
7. Otevřete uzavírací ventil dodávky paliva, pokud je jím stroj vybaven.
8. Nechejte motor v činnosti 5 minut bez připojeného žacího ústrojí nebo jiného nářadí, aby došlo k rozvedení oleje po celém stroji.

9. Zkontrolujte, zda jsou všechny kryty a deflektory na svém místě.

MP47322,00F4683-16-05JUL17

Specifikace

Motor

Z525E

Výrobce Briggs & Stratton
Číslo modelu 40 ELS
Vrtaný kanálek 75.4 mm (2.97 in)
Zdvih 73.40 mm (2.890 in)
Zdvihový objem 656 cm³ (40.03 cu in)
Válce Dva ve vidlicovém uspořádání
Pracovní takt Čtyřdobý
Vůle ventilů (za studena) 0.10–0.15 mm (0.004–0.006 in)
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0.76 mm (0.030 in.)
Utahovací moment zapalovací svíčky 20 Nm (180 lb-in)

Z535M

Výrobce Briggs & Stratton
Číslo modelu 44 Cyclonic
Údaje o výkonu <http://www.briggsandstratton.com/>
Vrtaný kanálek 79.25 mm (3.12 in)
Zdvih 73.40 mm (2.890 in)
Zdvihový objem 724 cm³ (44.18 cu in)
Válce Dva ve vidlicovém uspořádání
Pracovní takt Čtyřdobý
Vůle ventilů (za studena) 0.10–0.15 mm (0.004–0.006 in)
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0.76 mm (0.030 in.)
Utahovací moment zapalovací svíčky 20 Nm (180 lb-in)

Z540R

Výrobce Kawasaki
Číslo modelu FS730V
Vrtaný kanálek 78 mm (3.070 in)
Zdvih 76 mm (2.992 in)
Zdvihový objem 726 cm³ (44.3 cu in)
Válce Dva ve vidlicovém uspořádání
Pracovní takt Čtyřdobý
Vůle ventilů (za studena) 0.075–0.125 mm (0.002–0.005 in)
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0.75 mm (0.029 in.)
Utahovací moment zapalovací svíčky 20 Nm (180 lb-in)

RM87422,000077S-16-05JUL17

Hnací ústrojí

Motory s převodovou s rozvodovkou (Z525E a Z535M) . . Tuff Torq TZT7 D

Motory hnacího ústrojí (Z540R) Tuff Torq TZT7 M

Počty otáček S hydrostatickým měničem otáček

TH84124,000023C-16-05JUL17

Specifikace

Pojezdové rychlosti při maximálních otáčkách motoru

Z525E

Vpřed 0–13.7 km/h (0–8.5 mph)

Vzad 0–6,4 km/h (0–4,0 mph)

Z535M

Vpřed 0–13.7 km/h (0–8.5 mph)

Vzad 0–6,4 km/h (0–4,0 mph)

Z540R

Vpřed 0–14.5 km/h (0–9.0 mph)

Vzad 0–7.25 km/h (0–4.5 mph)

RM87422,0000776-16-05JUL17

Elektrická soustava

Typ akumulátoru 12 V

Startovací proud studeného motoru 300 A

TH84124,0000201-16-11JUN15

Palivová soustava

Typy paliva (doporučené):

. Bezolovnatý benzín, 87 oktanů

. Palivová směs s etanolem (do 10 %)

Palivový filtr Vyměnitelná papírová filtrační vložka

Palivové čerpadlo Pulz

Dodávka paliva Karburátor

TH84124,000011B-16-19MAY14

Pneumatiky

Vepředu (Z525E) 13x5,00-6 (žebrovaný)

Vepředu (Z535M) 13x5,00-6 (žebrovaný)

Vepředu (Z540R) 13x6,50-6 (žebrovaný)

Huštění – přední 69 kPa (10 psi)

Vzadu (Z525E) 22x9,5-10 (trávník)

Vzadu (Z535M) 22x9,5-10 (trávník)

Vzadu (Z540R) 23x10,5-12 (trávník)

Huštění – zadní 69 kPa (10 psi)

RM87422,0000777-16-06JUL17

Objemy náplní

Kliková skříň včetně olejového filtru

Z525E 1,9 l (2,0 qt.)

Z535M 1,9 l (2,0 qt.)

Z540R 2,1 l (2,2 qt.)

Palivová nádrž

Všechny modely 17 l (4.5 gal)

RM87422,0000778-16-06JUL17

Rozměry

Z525E

Výška 980 mm

Šířka (žací ústrojí 48A) 1590 mm

Délka 1955 mm

Hmotnost (žací ústrojí 48A) 283 kg (624 lb)

Z535M

Výška 1045 mm

Šířka (žací ústrojí 48A) 1590 mm

Délka 1955 mm

Hmotnost (žací ústrojí 48A) 291 kg (642 lb)

Z540R

Výška 1164 mm

Šířka 1156 mm

Délka 1955 mm

Hmotnost (žací ústrojí 48HC) 336 kg (741 lb)

SU68010,00000DF-16-26JUL18

Žací ústrojí

Žací ústrojí 48A (Z525E)

Šířka záběru 1.22 m (48 palců)

Rotační nože 3

Utahovací moment šroubů nožů 68 N·m (50 lb-ft)

Výška sečení (přibližná) 25–102 mm (1–4 in)

Otáčky žacího zařízení . 3 594 ot./min při otáčkách motoru 3 350 ot./min

Žací ústrojí 48A (Z535M)

Šířka záběru 1.22 m (48 palců)

Rotační nože 3

Utahovací moment šroubů nožů 68 N·m (50 lb-ft)

Výška sečení (přibližná) 25–102 mm (1–4 in)

Otáčky žacího zařízení . 3524 ot./min při otáčkách motoru 3350 ot./min

Vysokokapacitní žací ústrojí 48HC (Z540R)

Šířka záběru 1.22 m (48 palců)

Rotační nože 3

Utahovací moment šroubů nožů 68 N·m (50 lb-ft)

Výška sečení (přibližná) 25–102 mm (1–4 in)

Otáčky žacího zařízení . 3655 ot./min při otáčkách motoru 3350 ot./min

RM87422,0000779-16-21JUL17

Doporučená maziva

Motorový olej TURF-GARD® nebo PLUS-4®

Mazací tuk

Specifikace

..... GREASE-GARD™ Premium Plus
... Víceúčelový mazací tuk John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex

(Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace a provedení bez předchozího upozornění.)

OUMX068,0000657-16-11MAR14

Vysoké volnoběžné otáčky motoru

Z525E bez žacího ústrojí 3 350 +/- 100 ot./min
Model Z535M bez žacího ústrojí 3 350 +/- 100 ot./min
Z540R bez žacího ústrojí 3350 +/- 100 ot./min

RM87422,000077A-16-06JUL17

Otáčky žacího zařízení

Z525E s žacím ústrojím 48A 122 cm. . . . 3594 ot/min při otáčkách motoru 3350 ot/min
Z535M s žacím ústrojím 48A 122 cm . . . 3594 ot/min při otáčkách motoru 3350 ot/min
Z540R s žacím ústrojím 48HC 122 cm . . 3655 ot/min při otáčkách motoru 3350 ot/min

MG39705,00000EB-16-27JUL18

Měření hluku

Průměrná hladina hluku na místě obsluhy podle normy EN ISO 5395-1

Z525E bez žacího ústrojí 86,9 ± 1 dB(A) při otáčkách motoru 3350 ot/min
Z525E s žacím ústrojím 48A 122 cm . 91,6 ± 1 dB(A) při otáčkách motoru 3350 ot/min
Z525E s žacím ústrojím 48A 122 cm a Power Flow™ . 92,1 ± 1 dB (A) při otáčkách motoru 3350 ot/min
Model Z535M bez žacího ústrojí . 89,0 ± 1 dB(A) při otáčkách motoru 3350 ot/min
Z535M s žacím ústrojím 48A 122 cm . 91,8 ± 1 dB(A) při otáčkách motoru 3350 ot/min
Z535M s žacím ústrojím 48A 122 cm a Power Flow™ . 93,3 ± 1 dB (A) při otáčkách motoru 3350 ot/min
Z540R bez žacího ústrojí 87,3 ± 1 dB(A) při otáčkách motoru 3350 ot/min
Z540R s žacím ústrojím 48HC 122 cm . 94,5 ± 1 dB(A) při otáčkách motoru 3350 ot/min
Z540R s žacím ústrojím 48HC 122 cm a Power Flow™ . 93,8 ± 1 dB (A) při otáčkách motoru 3350 ot/min

SV90572,0000006-16-27JUL18

Měření vibrací

Měřené vibrace působící na ruce a paže obsluhy podle normy EN ISO 5395-1

Celkové vibrace modelu Z525E bez žacího ústrojí, kterým jsou ruce a paže obsluhy vystaveny, nepřekračují hodnotu 2,5 m/s²
Z525E s žacím ústrojím 48A 122 cm 3,1 m/s²
Nejistota měření K 0,5 m/s²
Z525E s žacím ústrojím 48A 122 cm a Power Flow™ . . . 2,6 m/s²

Nejistota měření K 0,5 m/s²

Celkové vibrace modelu Z535M bez žacího ústrojí, kterým jsou ruce a paže obsluhy vystaveny, nepřekračují hodnotu 2,5 m/s²

Z535M s žacím ústrojím 48A 122 cm 2,8 m/s²
Nejistota měření K 0,5 m/s²

Celkové vibrace modelu Z535M s žacím ústrojím 48A 122 cm a systémem Power Flow, kterým jsou ruce a paže obsluhy vystaveny, nepřekračují hodnotu 2,5 m/s²

Celkové vibrace modelu Z540R bez žacího ústrojí, kterým jsou ruce a paže obsluhy vystaveny, nepřekračují hodnotu 2,5 m/s²

Z540R s žacím ústrojím 48HC 122 cm 3,0 m/s²
Nejistota měření K 0,5 m/s²

Z540R s žacím ústrojím 48HC 122 cm a Power Flow™ . . 3,2 m/s²
Nejistota měření K 0,5 m/s²

Měřené vibrace působící na tělo obsluhy podle normy EN ISO 5395-1

Z525E bez žacího ústrojí 0,7 m/s²
Nejistota měření K 0,1 m/s²
Z525E s žacím ústrojím 48A 122 cm 0,6 m/s²
Nejistota měření K 0,1 m/s²
Z525E s žacím ústrojím 48A 122 cm a Power Flow™ . . . 0,7 m/s²
Nejistota měření K 0,1 m/s²

Model Z535M bez žacího ústrojí 1,1 m/s²
Nejistota měření K 0,1 m/s²
Z535M s žacím ústrojím 48A 122 cm 0,9 m/s²
Nejistota měření K 0,1 m/s²
Z535M s žacím ústrojím 48A 122 cm a Power Flow™ . . . 0,9 m/s²
Nejistota měření K 0,1 m/s²

Z540R bez žacího ústrojí 0,7 m/s²
Nejistota měření K 0,1 m/s²
Z540R s žacím ústrojím 48HC 122 cm 0,6 m/s²
Nejistota měření K 0,1 m/s²
Z540R s žacím ústrojím 48HC 122 cm a Power Flow™ . . 0,6 m/s²
Nejistota měření K 0,1 m/s²

POZNÁMKA: Hodnoty uvedené výše představují vážené efektivní hodnoty zrychlení, kterým je vystaveno celé lidské tělo v běžném stroji při aktuálních podmínkách sečení a přepravy. Hodnota zrychlení je závislá na terénních nerovnostech, jezdové rychlosti traktoru, hmotnosti obsluhy a navyklém způsobu jízdy. Naměřené hodnoty byly získány při skutečném provozu podle standardního postupu uvedeného v normě EN ISO 5395-1.

SU68010,00000A7-16-26JUL18

Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě

Kvalita John Deere

Stroje John Deere jsou více než pouhé zakoupené zboží, je to investice do kvality. Tato kvalita přechází z našeho zařízení na náhradní díly a na servisní podporu u autorizovaných prodejců John Deere. Tato podpora je nutná z důvodu zachování spokojenosti zákazníka.

Proto společnost John Deere zavedla proces zpracování vašich otázek nebo problémů, kdyby k nějakým došlo. Následující tři kroky vám pomohou procházet tímto procesem.

Krok 1

Viz návod k obsluze

- A. V návodu k obsluze naleznete mnoho obrázků a podrobných informací, které se týkají bezpečné a správné obsluhy Vašeho stroje.
- B. Uvádí postupy pro zjišťování a odstraňování závad a informace o technických parametrech.
- C. Poskytuje informace týkající se objednávání katalogů náhradních dílů a uživatelských nebo dílenských příruček.
- D. Nenaleznete-li odpovědi na vaše otázky v návodu k použití, přejděte na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte autorizovaného prodejce

- A. Váš prodejce produktů John Deere má povinnost, oprávnění a schopnost odpovídat na dotazy, řešit problémy a uspokojovat Vaše potřeby týkající se náhradních dílů a servisních úkonů.
- B. Nejdříve prodiskutujte Vaše dotazy a problémy se školenými pracovníky Vašeho prodejce.
- C. Nemohou-li servisní pracovníci pomocí náhradních dílů vyřešit Váš problém, kontaktujte vedoucího nebo majitele obchodního zastoupení.
- D. Nemohou-li být Vaše dotazy nebo problémy vyřešeny autorizovaným prodejcem, přejděte na krok 3.

Krok 3

Kontaktujte přímo společnost John Deere

- A. Váš autorizovaný prodejce produktů John Deere je neefektivnějším zdrojem odpovědí na jakékoli dotazy. Pokud nejste schopni vyřešit Váš problém pomocí návodu k použití nebo po konzultaci s autorizovaným prodejcem, kontaktujte přímo společnost John Deere.

- B. Chcete-li získat rychlou a efektivní službu, před telefonátem si prosím připravte následující údaje:

- Jméno autorizovaného prodejce, se kterým jste byli v kontaktu.
- Číslo modelu vašeho zařízení.
- Počet hodin provozu stroje (pokud máte tento údaj k dispozici).
- Výrobní číslo, které jste si poznamenali na příslušné místo v tomto návodu k použití.
- Týká-li se problém příslušenství, připravte si identifikační číslo tohoto příslušenství.

- C. Poté zavolejte na telefonní číslo 1-800-537-8233 (USA a Kanada) a náš znalec zahájí spolupráci s Vaším prodejcem, aby byl Váš problém co nejdříve vyřešen. Nežijete-li na území USA nebo Kanady, navštivte následující internetové stránky:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Zvolte Vaši zemi a poté klikněte na odkaz Kontaktujte nás.

SP66632,00043A7-16-10MAY17

Záznam o údržbě

Záznam o údržbě

Záznam servisních údajů

Výměna oleje	Výměna olejového filtru (je-li ve výbavě)	Promazání stroje	Kontrola / čištění filtrační vločky filtru sání vzduchu	Výměna palivového filtru

OUO1082,00066CA-16-15MAY17

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě ES

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Níže uvedená osoba prohlašuje, že

Typ stroje: Sekačka Zero Turn

Modely: Z525E

Výrobní čísla: Viz strana s identifikačními čísly výrobku

splňují všechna příslušná nařízení a základní požadavky níže uvedených norem:

SMĚRNICE

Směrnice pro strojní zařízení

Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu

Směrnice pro hladinu hluku

ČÍSLO

2006/42/ES

2014/30/ES

2000/14/EC (příloha VI, procedura 2)

ZPŮSOB CERTIFIKACE

Vlastní certifikace

Vlastní certifikace

Certifikace třetí stranou

POVĚŘENÝ ORGÁN

Vinçotte nv NB0026

Business Class Kantorenpark

Jan Olieslagerslaan 35

B-1800 Vilvoorde (Brusel)

BELGIE

Naměřená úroveň akustického výkonu

Z525E s žacíím ústrojím 48A 122 cm. 102 dB(A)

Z525E s žacíím ústrojím 48A 122 cm a systémem Power Flow 103 dB(A)

Garantovaná úroveň akustického výkonu

Z525E s žacíím ústrojím 48A 122 cm 105 dB(A)

Z525E s žacíím ústrojím 48A 122 cm a systémem Power Flow 105 dB(A)

Jméno a adresa osoby zastupující společnost, která je odpovědná za sestavení technických údajů:

Brigitte Birk

John Deere GmbH & Co. KG

Mannheim Regional Center

John Deere Strasse 70

D-68163 Mannheim

Místo vydání prohlášení: Horicon, WI, USA

Datum vydání prohlášení: 1. říjen 19

Výrobní závod: Produkty John Deere Power



DXCE01—UN—28APR09

Ředitel strojírenské výroby RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Jméno: Steve Dobrot

Pracovní pozice: Manager Product Engineering

MG39705,00001E6-16-18JUL19

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě ES

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Níže uvedená osoba prohlašuje, že

Typ stroje: Sekačka Zero Turn

Modely: Z535M

Výrobní čísla: Viz strana s identifikačními čísly výrobku

splňují všechna příslušná nařízení a základní požadavky níže uvedených norem:

SMĚRNICE

Směrnice pro strojní zařízení

Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu

Směrnice pro hladinu hluku

ČÍSLO

2006/42/ES

2014/30/ES

2000/14/EC (příloha VI, procedura 2)

ZPŮSOB CERTIFIKACE

Vlastní certifikace

Vlastní certifikace

Certifikace třetí stranou

POVĚŘENÝ ORGÁN

Vinçotte nv – NB0026

Business Class Kantorenpark

Jan Olieslagerslaan 35

B-1800 Vilvoorde (Brusel)

BELGIE

Naměřená úroveň akustického výkonu

Z535M s žací ústrojím 48A 122 cm 102 dB(A)

Z535M s žací ústrojím 48A 122 cm a systémem Power Flow 103 dB(A)

Garantovaná úroveň akustického výkonu

Z535M s žací ústrojím 48A 122 cm 105 dB(A)

Z535M s žací ústrojím 48A 122 cm a systémem Power Flow 105 dB(A)

Jméno a adresa osoby zastupující společnost, která je odpovědná za sestavení technických údajů:

Brigitte Birk

John Deere GmbH & Co. KG

Mannheim Regional Center

John Deere Strasse 70

D-68163 Mannheim

Místo vydání prohlášení: Horicon, WI, USA

Datum vydání prohlášení: 1. říjen 19

Výrobní závod: Produkty John Deere Power



DXCE01—UN—28APR09

Ředitel strojírenské výroby RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Jméno: Steve Dobrot

Pracovní pozice: Manager Product Engineering

MG39705,00001E7-16-18JUL19

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě ES

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Níže uvedená osoba prohlašuje, že

Typ stroje: Sekačka Zero Turn

Modely: Z540R

Výrobní čísla: Viz strana s identifikačními čísly výrobku

splňují všechna příslušná nařízení a základní požadavky níže uvedených norem:

SMĚRNICE

Směrnice pro strojní zařízení

Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu

Směrnice pro hladinu hluku

ČÍSLO

2006/42/ES

2014/30/ES

2000/14/EC (příloha VI, procedura 2)

ZPŮSOB CERTIFIKACE

Vlastní certifikace

Vlastní certifikace

Certifikace třetí stranou

POVĚŘENÝ ORGÁN

Vinçotte nv – NB0026
Business Class Kantorenpark
Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde (Brusel)
BELGIE

Naměřená úroveň akustického výkonu

Z540R s žací ústrojím 48HC 122 cm103 dB(A)

Z540R s žací ústrojím 48HC 122 cm a systémem Power Flow102 dB(A)

Garantovaná úroveň akustického výkonu

Z540R s žací ústrojím 48HC 122 cm105 dB(A)

Z540R s žací ústrojím 48HC 122 cm a systémem Power Flow105 dB(A)

Jméno a adresa osoby autorizované v rámci Evropského společenství pro vytvoření technického popisu výrobku:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Strasse 70
D-68163 Mannheim

Místo vydání prohlášení: Horicon, WI. USA

Datum vydání prohlášení: 1. říjen 19

Výrobní závod: Produkty John Deere Power



DXCE01—UN—28APR09

Ředitel strojírenské výroby RLE

GXT003030—UN—05JUL16

Jméno: Steve Dobrot


Pracovní pozice: Manager Product Engineering

MG39705,00001E8-16-18JUL19

Sklonoměr

Šablona sklonoměru

Pro použití šablony sklonoměru vyjměte, nebo okopírujte tuto stránku a postupujte podle níže uvedených pokynů.

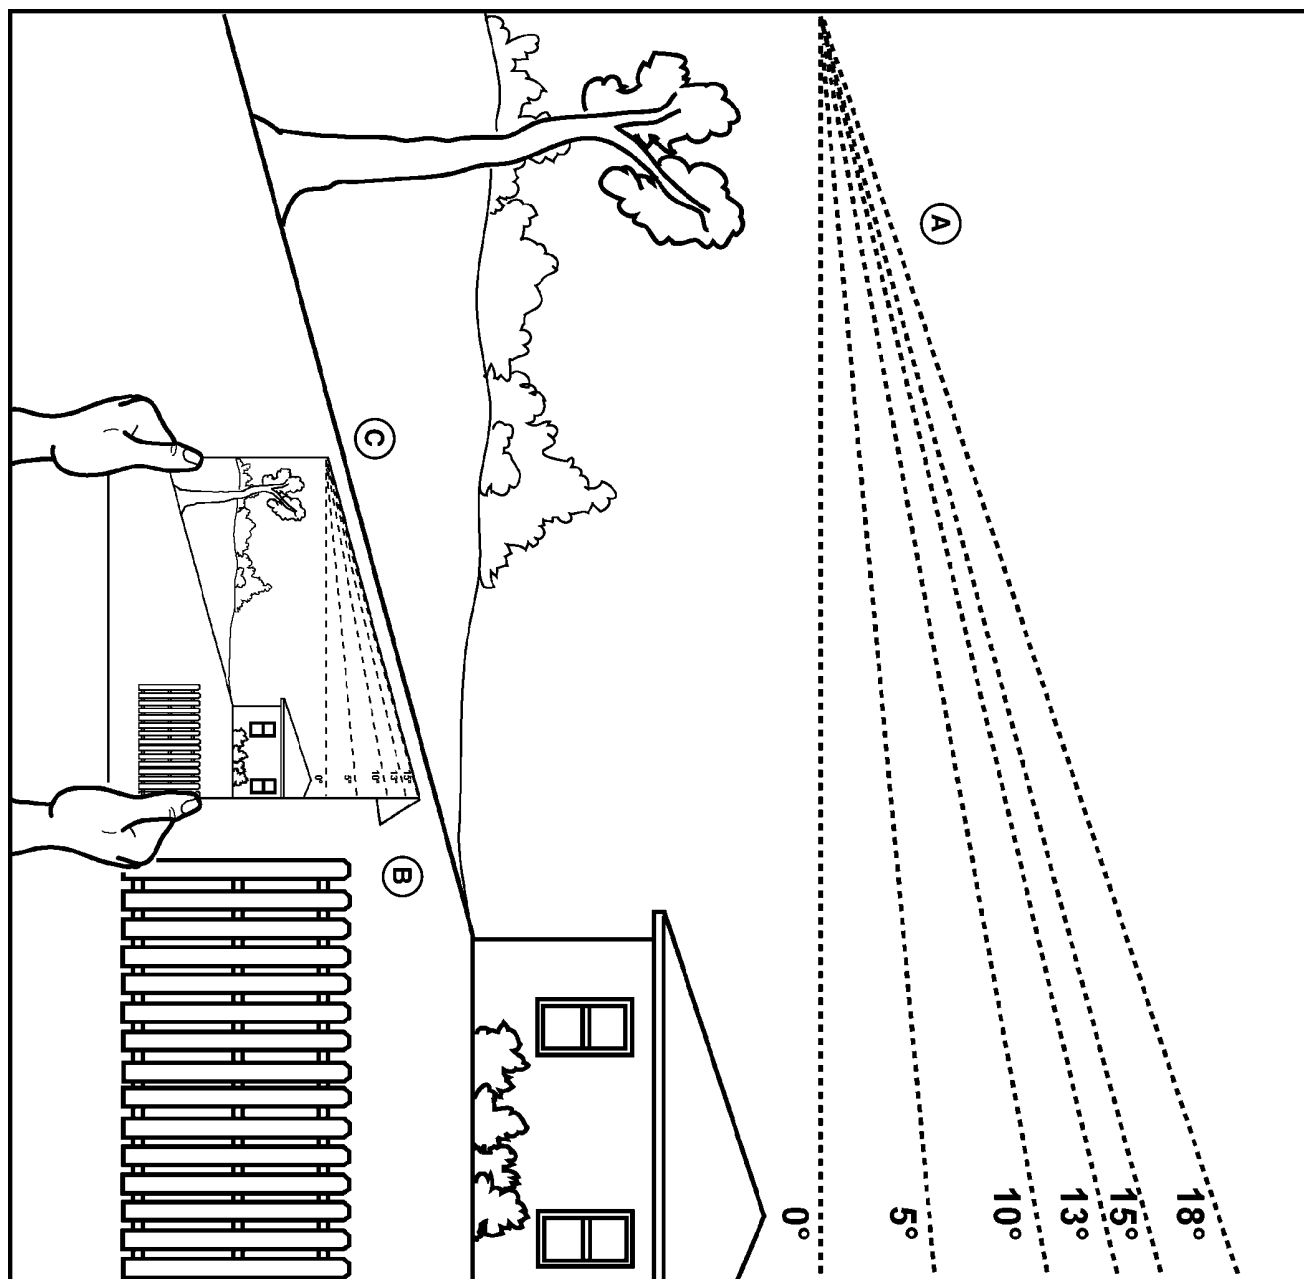

MXT013189—UN—22APR15

Použijte tento sklonoměr pro určení, zda svah je příliš příkrý pro bezpečný provoz. Neprovozujte stroj na svahu větším, než je doporučeno ve Vašem návodu k obsluze. Viz Provoz na svazích v oddílu Bezpečnost.

- Přeložte šablonu podél vhodné čáry (A), aby odpovídala doporučenému svahu.
- Vyrovnajte okraj (B) se svislou plochou, stromem, budovou, tyčkou plotu atd.
- Porovnejte svah (C) se přeloženým okrajem.

Index

A		Olej	
Akumulátor a svorkovnice, čištění	47	Motor	
Akumulátor, bezpečná údržba	46	Benzín	30
Akumulátor, demontáž a montáž	46	Opěrky ruky, nastavení (pokud jsou součástí výbavy)	17
Akumulátor, nabíjení a připojení při montáži	13	Osy předních koleček, mazání	29
Akumulátor, použití pomocného akumulátoru	47	Ovládací prvky na plošině obsluhy	16
B		P	
Bezpečná manipulace s palivem	11	Páky pro ovládání pohybu, seřízení	14, 17
Bezpečné uložení	53	Páky, použití ovládání pohybu	22
Bezpečnostní systémy, testování	20	Palivo a stabilizátor, správné použití	48
Bezpečnostní štítky, bez textu	4	Palivová nádrž, plnění	48
D		Parkovací brzda, použití	22
Deska pro nohy, demontáž a montáž na žací ústrojí	40	Parkovací brzda, zkouška	21
E		Plastové nebo lakované plochy, zabránění poškození	17
Emise oxidu uhličitého	29	Pneumatiky, bezpečnostní pokyny	12
F		Počítadlo provozních hodin, použití	22
Filtr palivový, výměna	37	Pojistka, výměna	47
Filtr, převodovka s rozvodovkou, výměna oleje	38	Přeprava sběrného zařízení materiálu	27
Filtr, výměna motorového oleje	31	Přeprava stroje na přívěsu	26
H		R	
Hladina oleje, kontrola motoru	30	Rady pro sečení	27
Hladina oleje, kontrola zadní nápravy s diferenciálem a převodovkou	38	Ruční přemístění stroje	25
Hnací řemen hnacího ústrojí, kontrola a výměna	39	S	
Hnací řemen sekačky, výměna (řada Z500 s žacím ústrojím 48A a 48HC)	44	Sběrné zařízení materiálu, odpojení	26
Hřídele žacího ústrojí, mazání	28	Sedadlo, montáž	13, 14
I		Sedadlo, nastavení	17
Identifikace žacího ústrojí	40	Sekačka, seřízení výšky řezu	18
Identifikační čísla, záznam	3	Sekačka, vyrovnání	18
K		Sekačka, zapojení	25
Karburátor, seřízení	37	Servisní intervaly	28
Kola, demontáž a montáž předních koleček	49	Sestava kola, demontáž a montáž	49
Kolečka, seřízení sekačky	20	Seznam úkonů kontroly, každodenní	17
Kovové povrchy, čištění a oprava	51	Skladování paliva	53
Kryt motoru, čištění	33	Sledování stopy, seřízení	39
Kryt, čištění mřížky motoru	33	Specifikace	
M		Otáčky žacího zařízení	56
Mazací tuk	28	Spínací skříňka, použití	22
Motor		Spínač páky pro ovládání pohybu, zkouška	21
Olej	30	Spínač, test parkovací brzdy	21
Motor, spouštění	24	Spínač, zapojení sekačky, použití	22
Motor, vypnutí	25	Spínač, zkouška páky ovládání pohybu	21
N		Spínač, zkouška zapojení sekačky (PTO)	21
Náhradní díly	2	Stroj, nasedání a sesedání	17
Neutrál u plavivé rychlosti, kontrola a seřízení	38	Š	
Nože, kontrola sekačky	45	Šablona, sklonoměr	62
Nože, údržba sekačky	46	Štítky, bezpečnostní bez textu	4
O		T	
Odstavení, příprava stroje	53	Tabulka zjišťování a odstraňování závad	51
Odstavení, uvedení do provozu	54	Test spínače sedadla	21
		Tlak v pneumatikách, kontrola	49
		Tvarovaný kryt, demontáž a montáž	50
		V	
		Vložky vzduchového filtru motoru, kontrola a čištění	35
		Výkon s ohledem na emise	
		Nedovolená manipulace	2

Index

Z

Zadní náprava s diferenciálem a převodovkou, čištění	
chladicích ventilátorů	39
Zapalovací svíčka, kontrola	37
Záznam servisních údajů	58
Zjišťování a odstraňování závad elektrické soustavy	52
Zjišťování a odstraňování závad motoru	51
Zjišťování a odstraňování závad stroje	52
Zjišťování a odstraňování závad žacího ústrojí	53
Zvedací rameno, mazání sekačky	29
Zvedání stroje	48

Ž

Žací ústrojí, čištění	26
Žací ústrojí, demontáž (48A a 48HC)	41
Žací ústrojí, montáž (48A a 48HC)	42